



**TTB 80 G, TTB 160 G, TTB 220 G  
TTB 300 W  
THP 120 G SH, THP 150 G SH  
THP 180 G SH  
THP 300 W SH**

**CS**

Návod k obsluze

**ET**

Kasutusjuhend

**HU**

Kezelési útmutató

**PL**

Instrukcja obsługi

**RO**

Manualul de utilizare

**SK**

Návod na obsluhu



42,0410,2546

003-12102021



# Obsah

Bezpečnost .....	4
Bezpečnost .....	4
Předpisové použití .....	5
Varianty svařovacího hořáku .....	6
Dostupné varianty svařovacího hořáku .....	6
Funkce svařovacího hořáku Up/Down .....	8
Ovládací prvky svařovacího hořáku Up/Down .....	8
Popis funkcí svařovacího hořáku Up/Down .....	8
Montáž spotřebních dílů .....	10
Montáž systému spotřebních dílů A s násuvnou plynovou hubicí .....	10
Montáž systému spotřebních dílů P s plynovou hubicí na závit .....	11
Montáž těla hořáku, připojení svařovacího hořáku .....	12
Montáž těla hořáku .....	12
Připojení svařovacího hořáku .....	14
Pootočení těla hořáku .....	14
Výměna těla svařovacího hořáku chlazeného plynem .....	15
Výměna těla hořáku .....	15
Výměna těla svařovacího hořáku chlazeného vodou .....	18
Automatické vyprázdnění svařovacího hořáku a výměna těla hořáku .....	18
Ruční vyprázdnění svařovacího hořáku a výměna těla hořáku .....	20
Péče, údržba a likvidace odpadu .....	24
Zákazy .....	24
Údržba při každém uvedení do provozu .....	25
Likvidace odpadu .....	25
Diagnostika a odstraňování závad .....	26
Diagnostika a odstraňování závad .....	26
Technické údaje .....	29
Všeobecné informace .....	29
Tělo hořáku chlazené plynem – TTB 80, TTB 160, TTB 220 .....	29
Tělo hořáku chlazené vodou – TTB 180, TTB 300 .....	30
Hadicové vedení chlazené plynem – THP 120 G SH, THP 180 G SH .....	31
Hadicové vedení chlazené plynem – THP 150 G SH .....	31
Hadicové vedení chlazené vodou – THP 300 SH .....	33

# Bezpečnost

---

## Bezpečnost

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Veškeré práce popsané v tomto dokumentu smějí provádět jen odborně vyškolené osoby.
  - ▶ Tento dokument je nutné přečíst a porozumět mu.
  - ▶ Všechny návody k obsluze systémových komponent, zejména bezpečnostní předpisy, je nutné přečíst a porozumět jim.
- 

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí zásahu elektrickým proudem a vysouvanou drátovou elektrodou.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Před zahájením prací vypněte všechny začleněné systémové komponenty a odpojte je od elektrické sítě.
  - ▶ Zajistěte všechny začleněné systémové komponenty proti opětovnému zapnutí.
- 

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí zásahu elektrickým proudem v důsledku vadných systémových komponent a nesprávné obsluhy.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Veškeré kabely, vedení a hadicová vedení musí být vždy pevně připojené, nepoškozené, správně izolované a dostatečně dimenzované.
- 

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí úniku chladicího média v důsledku neutěsněných hadic chladicího média.**

Následkem může být nebezpečí uklouznutí a materiální škody.

- ▶ Hadice chladicího média u vodou chlazených svařovacích hořáků po odpojení od chladicího modulu nebo od podavače drátu vždy uzavřete pomocí namontovaného plastového uzávěru.
- 

### **POZOR!**

#### **Nebezpečí od horkých součástí svařovacího hořáku a horkého chladicího média.**

Může dojít k vážnému opaření.

- ▶ Před zahájením všech prací popsaných v tomto dokumentu nechte všechny součásti svařovacího hořáku a chladicí médium vychladnout na pokojovou teplotu (+25 °C / +77 °F).
-

 **POZOR!**

**Nebezpečí plynoucí z provozu vodou chlazených svařovacích hořáků bez chladicího média.**

Může dojít k hmotným škodám.

- ▶ Vodou chlazené svařovací hořáky nesmí být nikdy provozovány bez použití chladicího média.
- ▶ Během svařování zajistěte přiměřený průtok chladicího média – je tomu tak v případě, že je v zásobníku chladicího média chladicího modulu patrný odpovídající zpětný tok chladicího média.
- ▶ Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením výše uvedených pokynů, veškeré záruční nároky zanikají.

**Předpisové použití**

Ruční svařovací hořák TIG je určen výhradně pro svařování TIG a pájení TIG při ručním použití.


Jakékoliv jiné a tento rámec přesahující použití se nepovažuje za předpisové. Za škody vzniklé nepředpisovým použitím výrobce neručí.

K předpisovému používání patří rovněž:

- dodržování všech pokynů uvedených v návodu k obsluze
- provádění pravidelných inspekčních a údržbářských prací.

# Varianty svařovacího hořáku

Dostupné varianty svařovacího hořáku

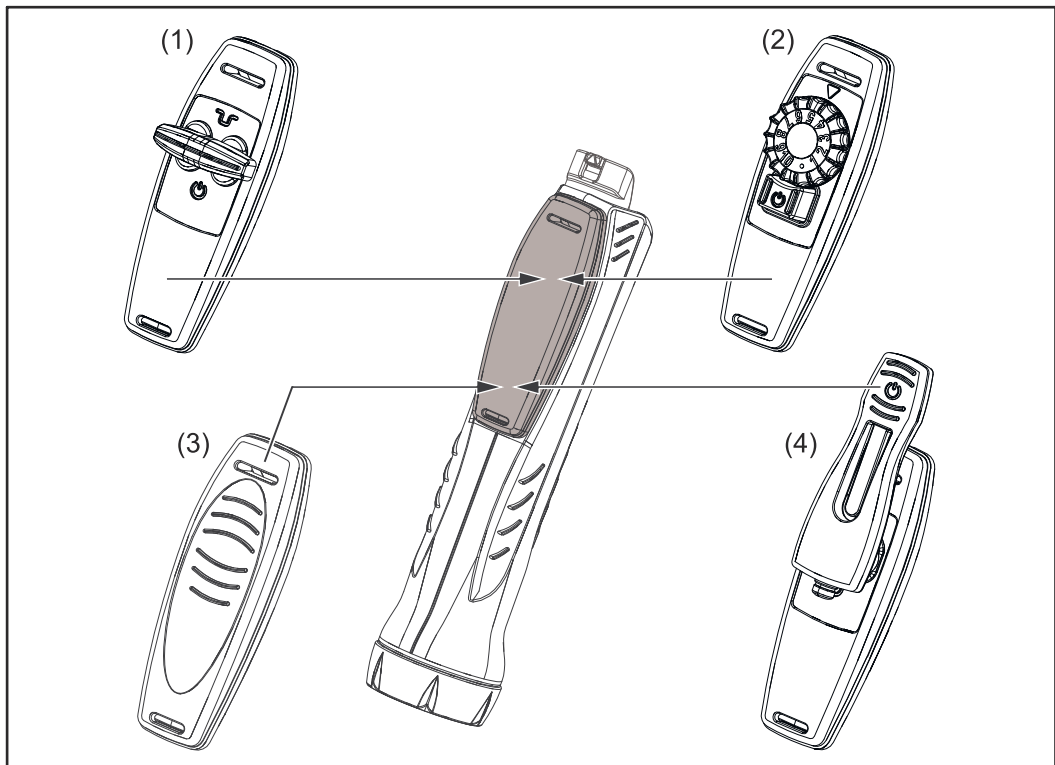

## (1) Standardní rozhraní

Zpětné zatlačení tlačítka:

- a) pokud je na svařovacím zdroji aktivováno vysokofrekvenční zapalování (VF zapalování), proces zapalování se aktivuje
- b) pokud je na svařovacím zdroji aktivováno dotykové zapalování, na wolframovou elektrodu se přivede svařovací napětí. Dotykem svařence se zahájí svařovací proces

Stisknutí tlačítka dopředu během svařování:

- a) při svařování v režimu 4takt se stisknutím tlačítka dopředu a jeho podržením aktivuje mezípkles. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že na svařovacím zdroji byl nastaven snížený proud  $I_2$

## (2) Rozhraní potenciometru

Stisknutí tlačítka Start:

- a) pokud je na svařovacím zdroji aktivováno vysokofrekvenční zapalování (VF zapalování), proces zapalování se aktivuje
- b) pokud je na svařovacím zdroji aktivováno dotykové zapalování, na wolframovou elektrodu se přivede svařovací napětí. Dotykem svařence se zahájí svařovací proces

Potenciometr:

- a) slouží k nastavení svařovacího proudu

## (3) Bez tlačítka hořáku

## (4) Standardní rozhraní s prodloužením tlačítek hořáku

Zpětné zatlačení tlačítka:

- a) pokud je na svařovacím zdroji aktivováno vysokofrekvenční zapalování (VF zapalování), proces zapalování se aktivuje
- b) pokud je na svařovacím zdroji aktivováno dotykové zapalování, na wolfrámovou elektrodu se přivede svařovací napětí. Dotykem svařence se zahájí svařovací proces

Stisknutí tlačítka dopředu během svařování:

- a) při svařování v režimu 4takt se stisknutím tlačítka dopředu a jeho podržením aktivuje mezipokles. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že na svařovacím zdroji byl nastaven snížený proud  $I_2$

---


**(5) Rozhraní Up-Down (bez zobrazení)**

Svařovací hořák je z výroby dodáván s rozhraním Up/Down. Podrobnější informace viz následující oddíl [Funkce svařovacího hořáku Up/Down](#) od str. 8.

---

# Funkce svařovacího hořáku Up/Down

## Ovládací prvky svařovacího hořáku Up/Down

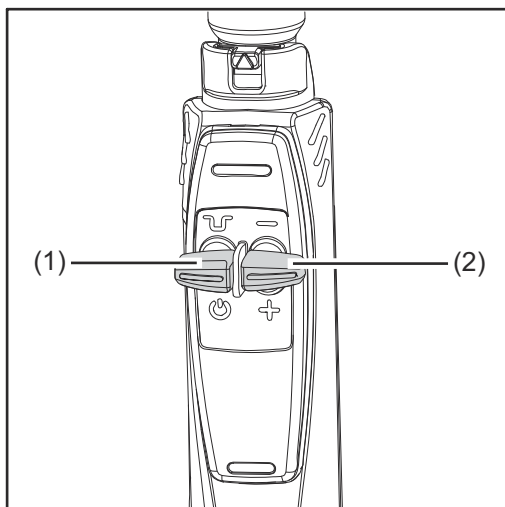

### (1) Tlačítko Start

tlačítko spouští následující funkce:


- pokud je na svařovacím zdroji aktivováno vysokofrekvenční zapalování (VF zapalování), proces zapalování se aktivuje zpětným zatlačením tlačítka
- pokud je na svařovacím zdroji aktivováno dotykové zapalování, zpětným zatlačením tlačítka se na wolframovou elektrodu přivede svařovací napětí. Dotykem svařence se zahájí svařovací proces
- při svařování v režimu 4takt se stisknutím tlačítka dopředu a jeho podržením aktivuje mezipokles. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že na svařovacím zdroji byl nastaven snížený proud  $I_2$

### (2) Tlačítko nahoru/dolů

pro změnu svařovacího výkonu


## Popis funkcí svařovacího hořáku Up/Down

### Změna svařovacího výkonu:

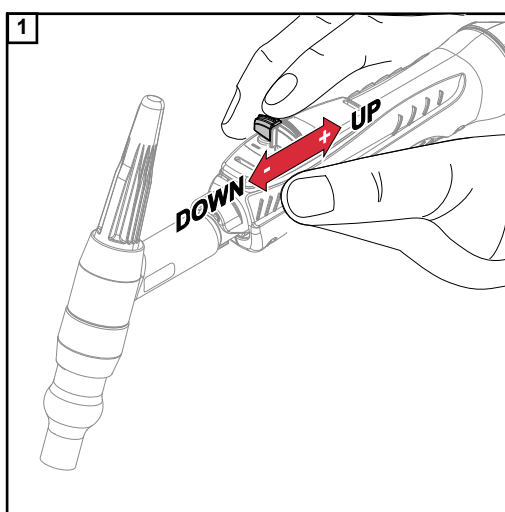



**Mezipokles:**

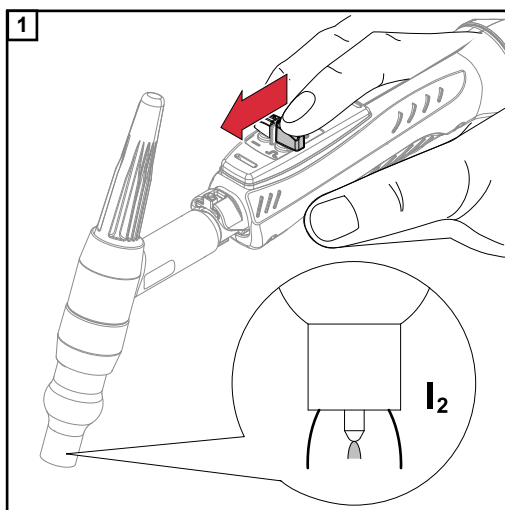

Zatlačte tlačítko dopředu a podržte je stisknuté po dobu trvání mezipoklesu

# Montáž spotřebních dílů

## Montáž systému spotřebních dílů A s násuvnou plynovou hubicí

### ⚠ POZOR!



Nebezpečí poškození v důsledku příliš vysokého utahovacího momentu na fixační objímce (1) nebo plynové čočce (2).

Následkem může být poškození závitu.

- ▶ Uťahujte fixační objímku (1) nebo plynovou čočku (2) jen zlehka.

\* Vyměnitelná pryžová objímka jen pro TTB 220 G/A

\*\* Podle provedení svařovacího hořáku může být fixační objímka (1) nahrazena plynovou čočkou (2)

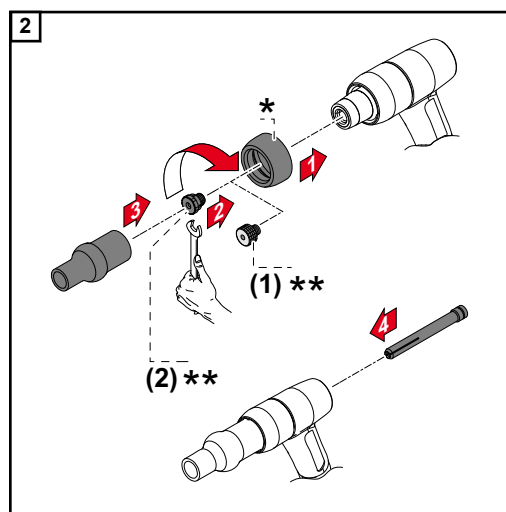
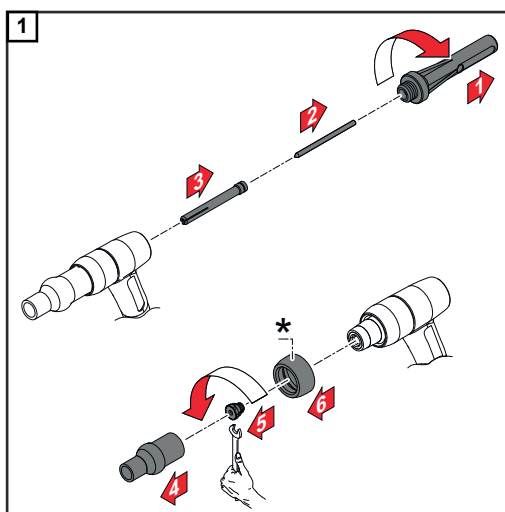


### ⚠ POZOR!

Nebezpečí poškození v důsledku příliš vysokého utahovacího momentu na krytce hořáku.

Následkem může být poškození závitu.

- ▶ Krytku hořáku dotáhněte jen natolik, aby již nebylo možné ručně posunout wolframovou elektrodu.

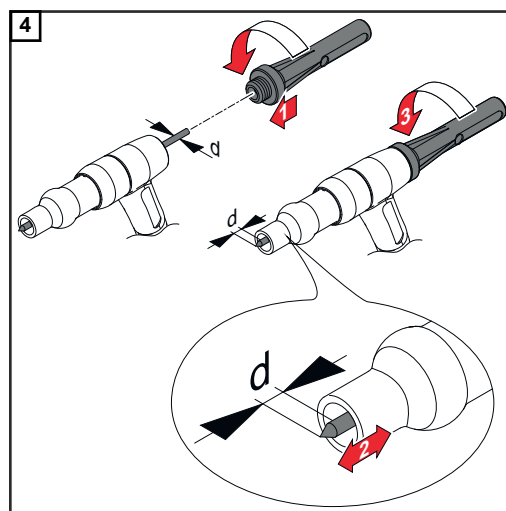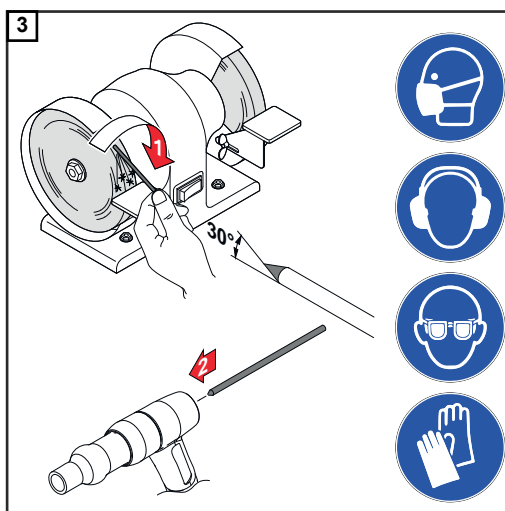

Utažení krytky hořáku

Montáž systému  
spotřebních dílů  
P s plynovou hu-  
bicí na závit

**⚠ POZOR!**



Nebezpečí poškození v důsledku příliš vysokého utahovacího momentu na fixační objímce (1) nebo plynové čočce (2).

Následkem může být poškození závitu.

- Uťahujte fixační objímku (1) nebo plynovou čočku (2) jen zlehka.

\* Vyměnitelná pryžová objímka jen pro TTB 220 G/P

\*\* Podle provedení svařovacího hořáku může být fixační objímka (1) nahrazena plynovou čočkou (2)

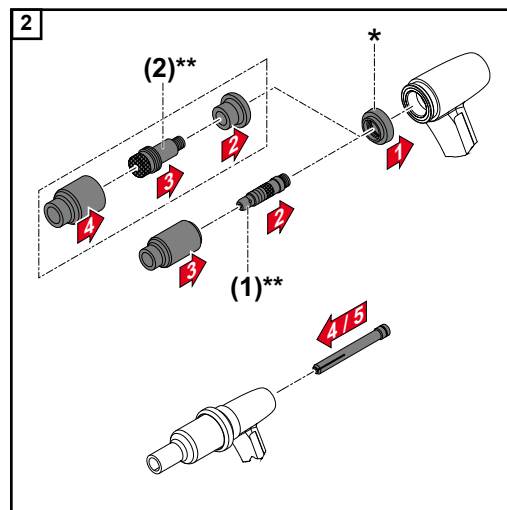
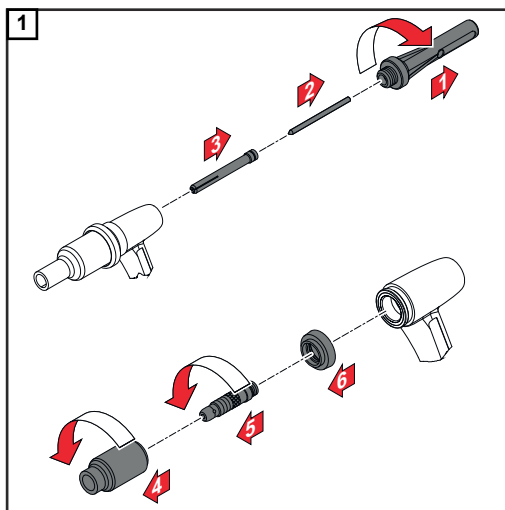


**⚠ POZOR!**

Nebezpečí poškození v důsledku příliš vysokého utahovacího momentu na krytce hořáku.

Následkem může být poškození závitu.

- Krytku hořáku dotáhněte jen natolik, aby již nebylo možné ručně posunout wolframovou elektrodu.

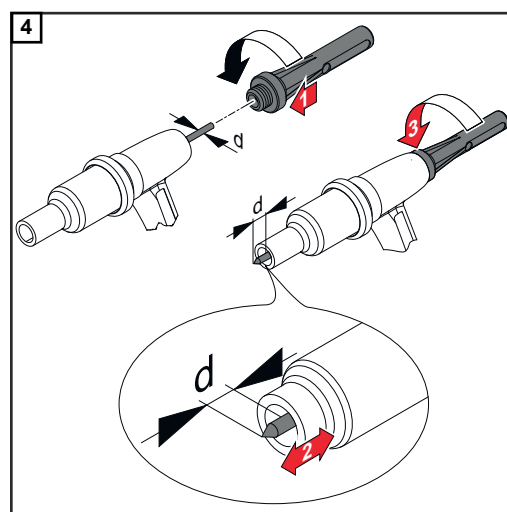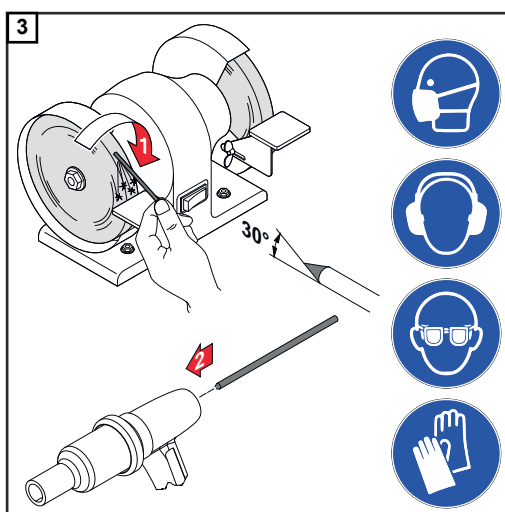

Utažení krytky hořáku

# Montáž těla hořáku, připojení svařovacího hořáku

## Montáž těla hořáku



### UPOZORNĚNÍ!

#### Riziko v důsledku poškození O-kroužku na těle hořáku.


Poškozený O-kroužek na těle hořáku může vést ke znečištění ochranného plynu a tím k chybnému svarovému švu.

- Před každým uvedením do provozu se ujistěte, že O-kroužek na těle hořáku není poškozený.

1 \* namažte O-kroužek na těle hořáku

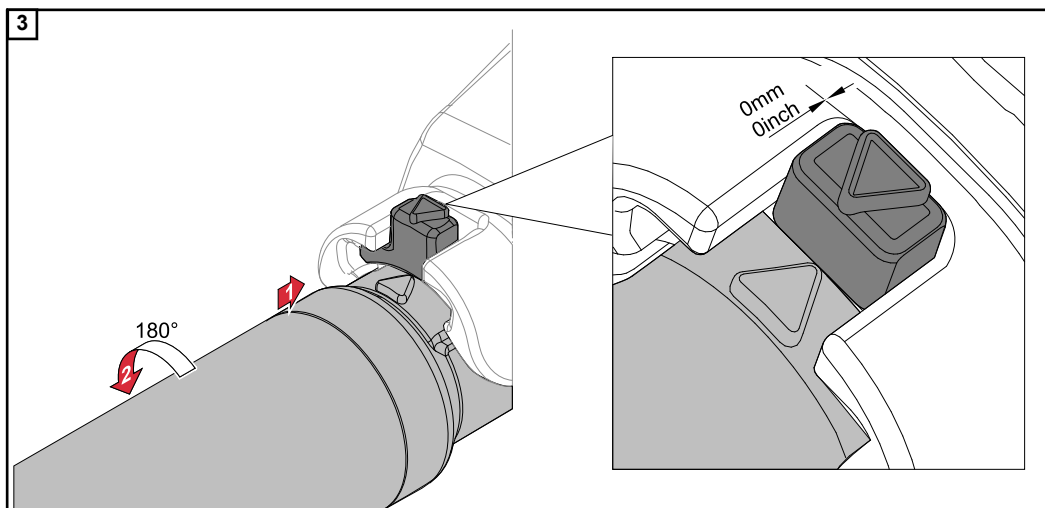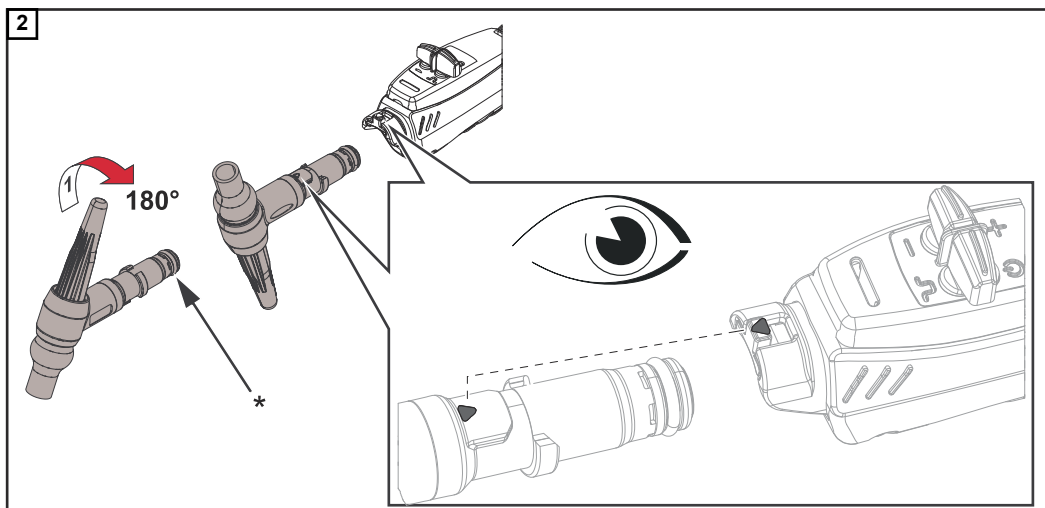

Zatlačte aretaci s tělem hořáku úplně dozadu a současně otočte tělo hořáku o 180°

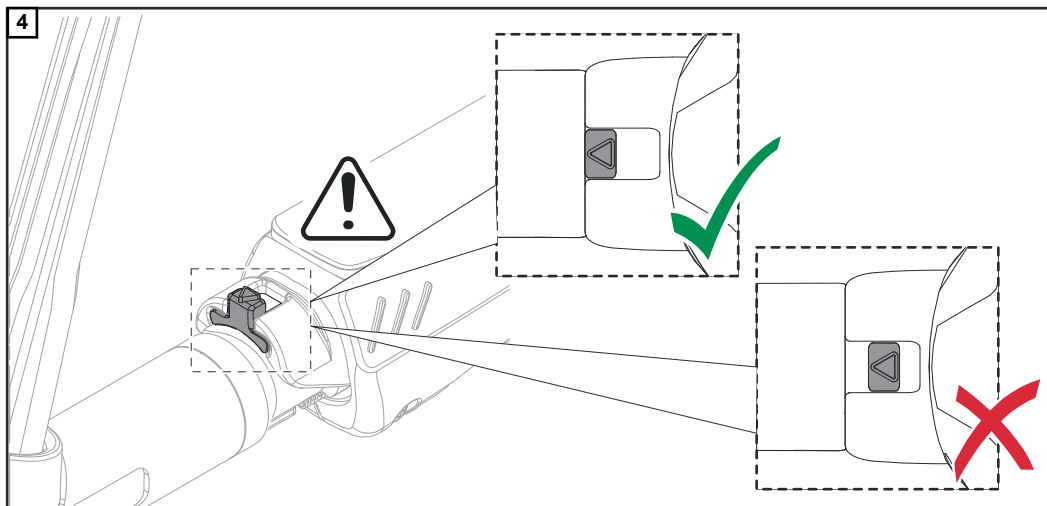

**⚠ POZOR!**

**Nebezpečí způsobené nesprávně namontovaným tělem hořáku.**

Může dojít k hmotným škodám.


- Po montáži těla hořáku se ujistěte, že je aretace v přední poloze – teprve pak je tělo hořáku správně namontované a zablokované.

## Připojení svařovacího hořáku

### UPOZORNĚNÍ!


**Riziko v důsledku poškození O-kroužku na přípojce svařovacího hořáku.**  
Poškozený O-kroužek na přípojce svařovacího hořáku může vést ke znečištění ochranného plynu a tím k chybnému svarovému švu.

- ▶ Před každým uvedením do provozu se ujistěte, že O-kroužek na přípojce svařovacího hořáku není poškozený.

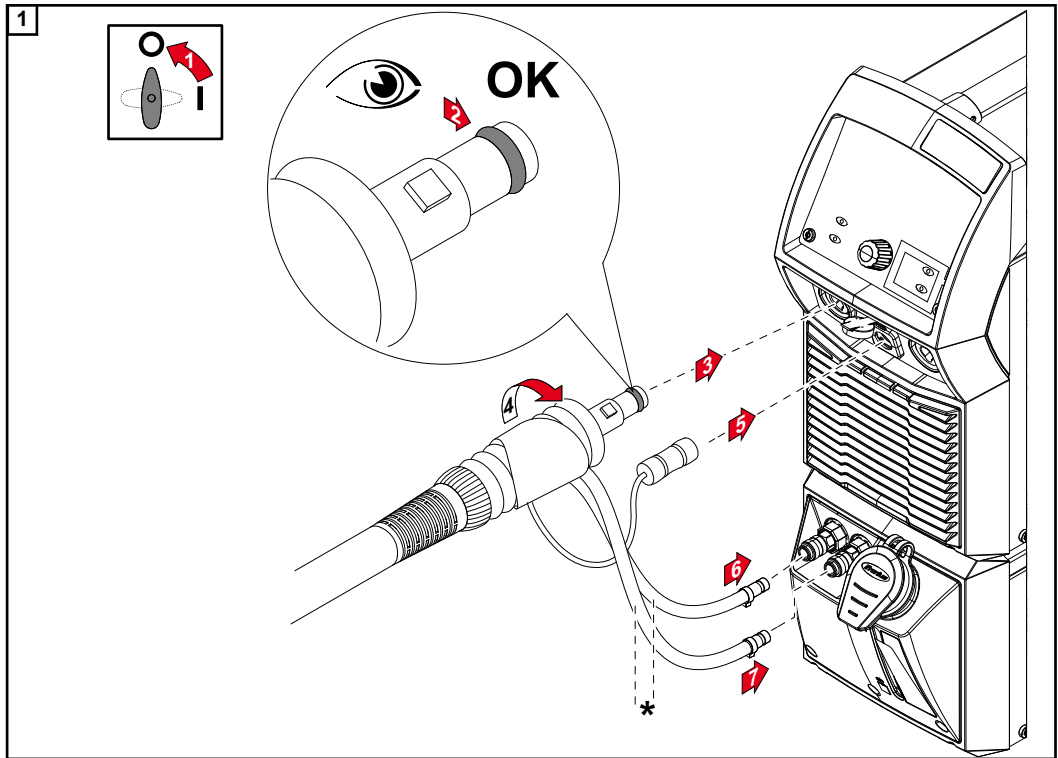

\* jen u svařovacího systému chlazeného vodou




## Pootočení těla hořáku

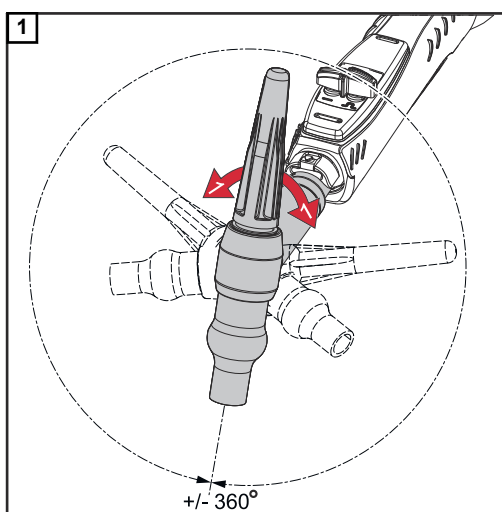

# Výměna těla svařovacího hořáku chlazeného plynem

## Výměna těla hořáku

### Demontáž těla hořáku:

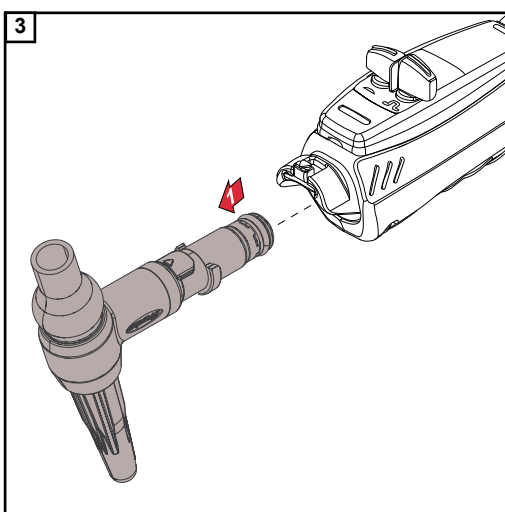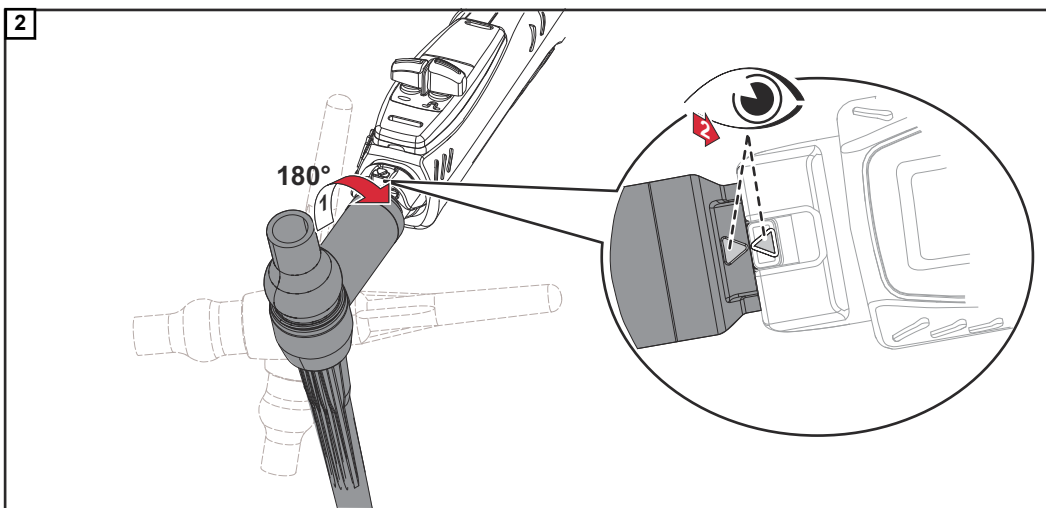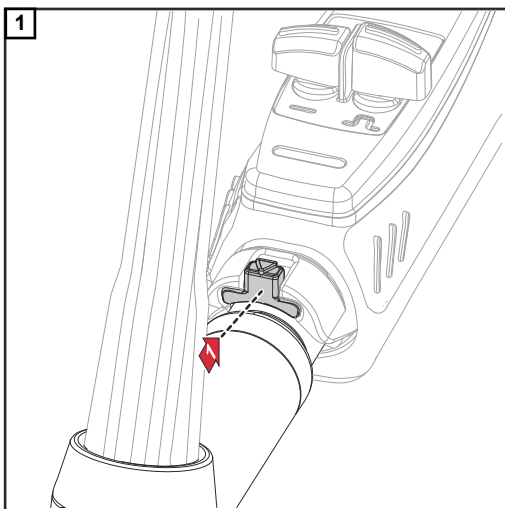

- 4 Odstraňte nečistoty z propojovacího bodu hadicového vedení
- 5 Odstraňte nečistoty z propojovacího bodu těla hořáku
- 6 Nasadte ochrannou krytku na propojovací bod těla hořáku

## Montáž těla hořáku:

### POZOR!

#### Nebezpečí v důsledku použití nekompatibilních systémových komponent.

Může dojít k hmotným škodám.

- ▶ Vzájemně spojte pouze těla hořáků a hadicová vedení se stejným druhem chlazení.
- ▶ Těla hořáků chlazených plynem montujte pouze na hadicová vedení chlazená plynem.



### UPOZORNĚNÍ!

#### Riziko v důsledku poškození O-kroužku na těle hořáku.

Poškozený O-kroužek na těle hořáku může vést ke znečištění ochranného plynu a tím k chybnému svarovému švu.


- ▶ Před každým uvedením do provozu se ujistěte, že O-kroužek na těle hořáku není poškozený.

1 \* namažte O-kroužek na těle hořáku

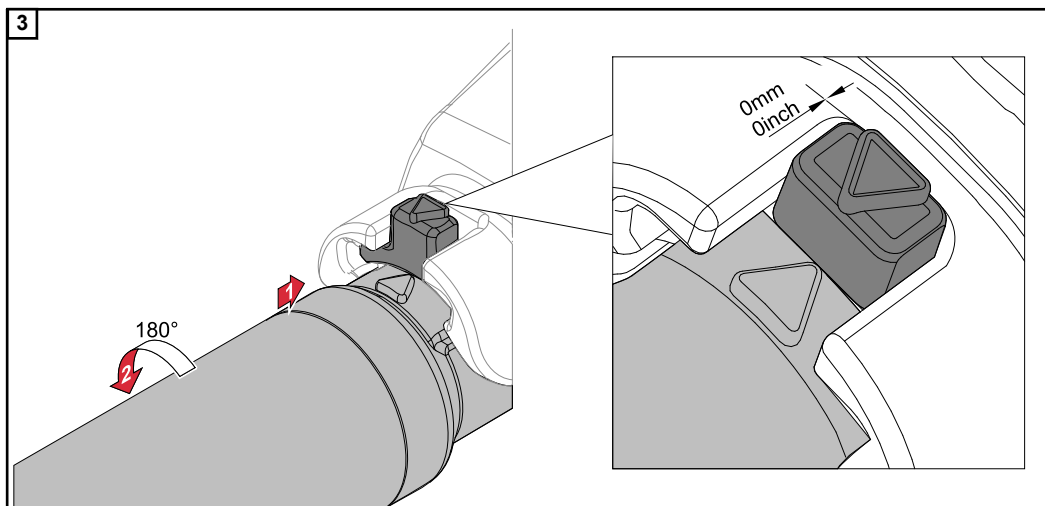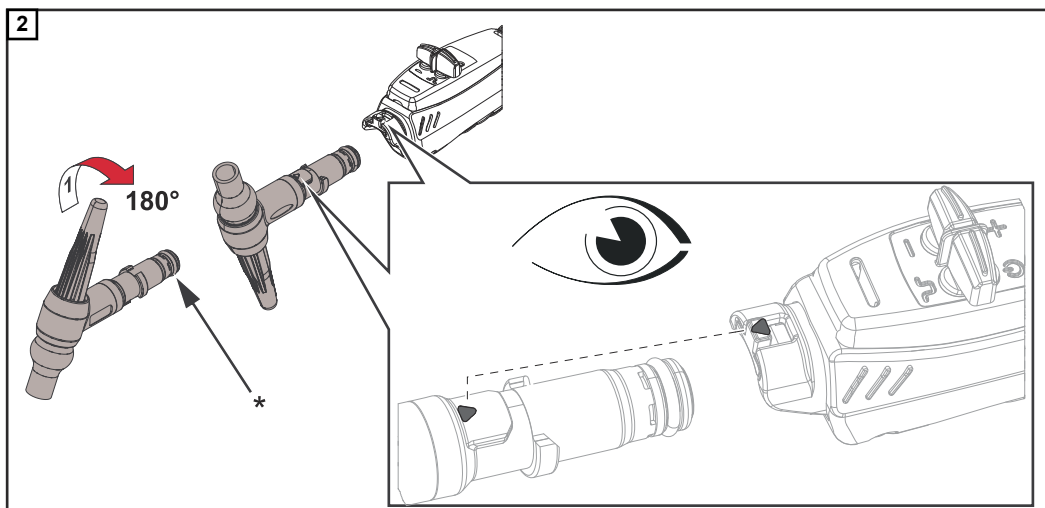

Zatlačte aretaci s tělem hořáku úplně dozadu a současně otočte tělo hořáku o 180°



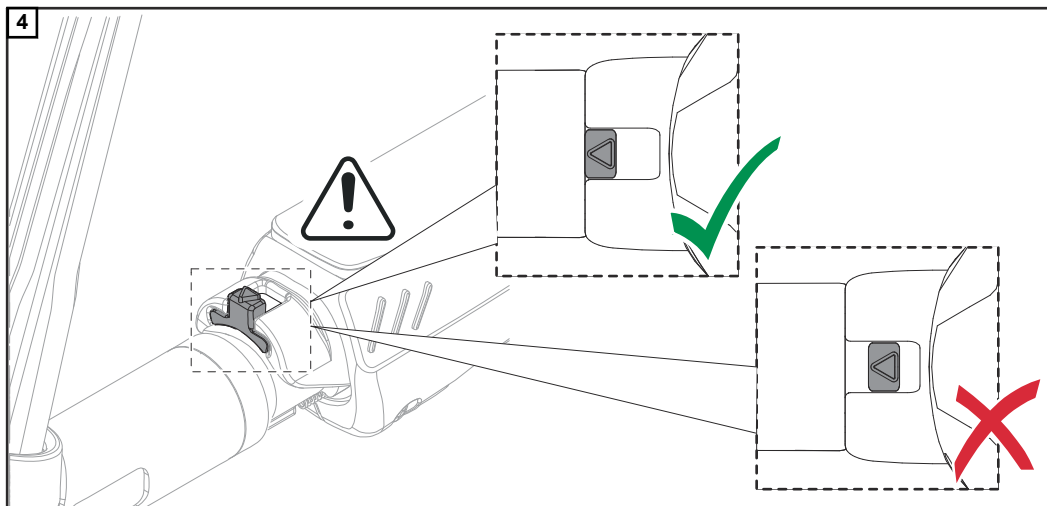

**⚠ POZOR!**

**Nebezpečí způsobené nesprávně namontovaným tělem hořáku.**

Může dojít k hmotným škodám.

- Po montáži těla hořáku se ujistěte, že je aretace v přední poloze – teprve pak je tělo hořáku správně namontované a zablokované.

**5** Proveďte zkušební svařování a zkontrolujte kvalitu svarového švu

# Výměna těla svařovacího hořáku chlazeného vodou

Automatické vyprázdnění svařovacího hořáku a výměna těla hořáku

## POZOR!



**Nebezpečí od zapnutého svařovacího zdroje při automatickém vyprazdňování svařovacího hořáku.**


Výsledkem může být neúmyslné zapálení oblouku.

- ▶ Postupujte podle pokynů pro automatické vyprazdňování svařovacího hořáku v návodu k obsluze chladicího modulu, v návodu k obsluze svařovacího zdroje a na ovládacím panelu svařovacího zdroje.
- ▶ Během níže popsaných prací s tělem hořáku dodržujte odstup od elektricky vodivých předmětů minimálně 1 m (39.37 in.).

**Automatické vyprázdnění svařovacího hořáku (například s CU 600t /MC) a demontáž těla hořáku:**

- 1** Vyprázdňte hadicové vedení svařovacího hořáku pomocí příslušné funkce chladicího modulu

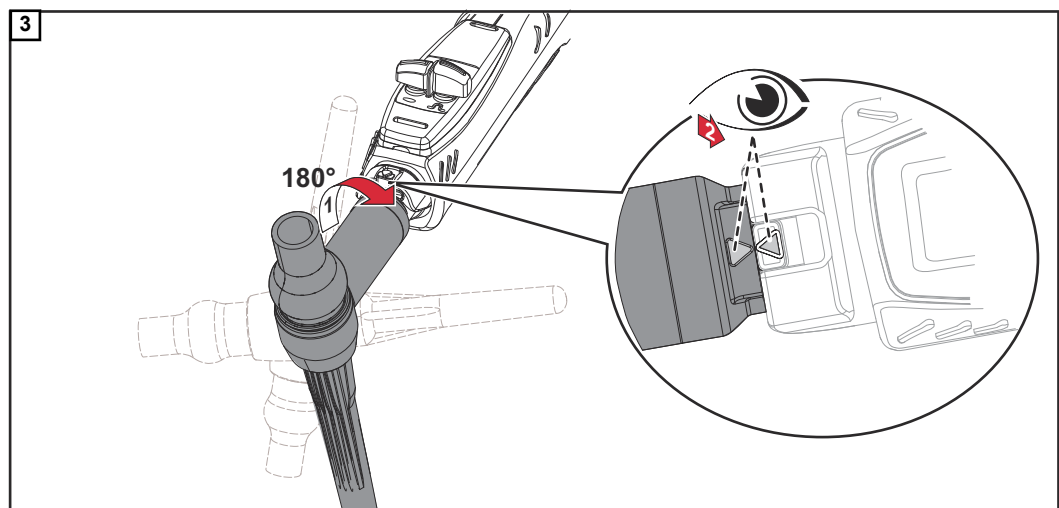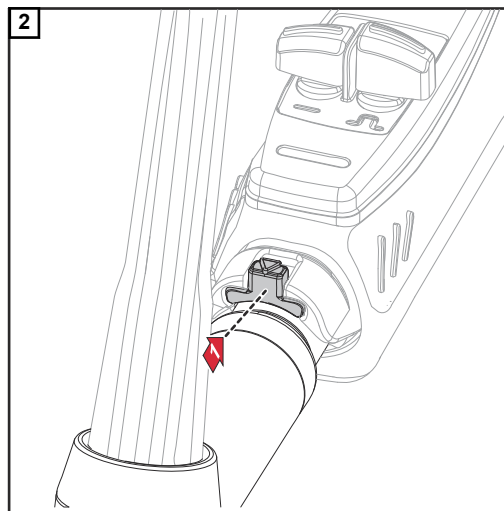

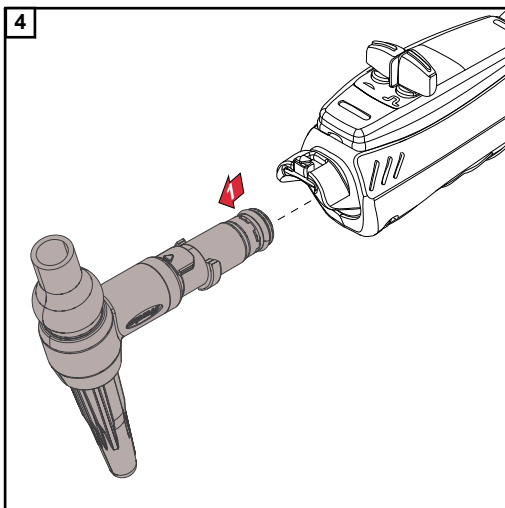

- 5 Odstraňte nečistoty a zbytky chladicího média z propojovacího bodu hadicového vedení
- 6 Odstraňte nečistoty a zbytky chladicího média z propojovacího bodu těla hořáku
- 7 Nasadte ochrannou krytku na propojovací bod těla hořáku

#### Montáž těla hořáku:

#### **⚠ POZOR!**

#### **Nebezpečí v důsledku použití nekompatibilních systémových komponent.**

Může dojít k hmotným škodám.

- ▶ Vzájemně spojte pouze těla hořáků a hadicová vedení se stejným druhem chlazení.
- ▶ Těla hořáků chlazených vodou montujte pouze na hadicová vedení chlazená vodou.


#### **UPOZORNĚNÍ!**


#### **Riziko v důsledku poškození O-kroužek na těle hořáku.**

Poškozený O-kroužek na těle hořáku může vést ke znečištění ochranného plynu a tím k chybnému svarovému švu.


- ▶ Před každým uvedením do provozu se ujistěte, že O-kroužek na těle hořáku není poškozený.

- 1 \* namažte O-kroužek na těle hořáku

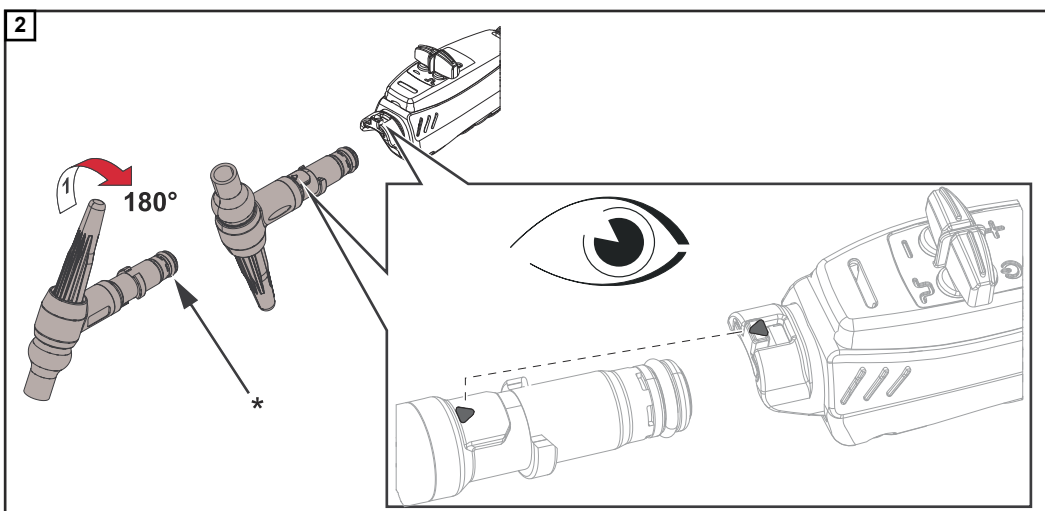

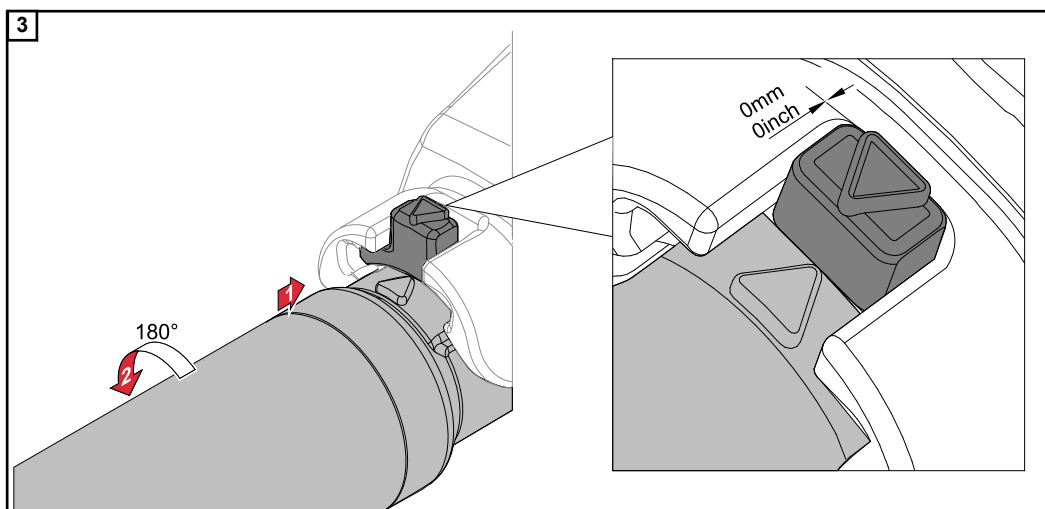

Zatlačte aretaci s tělem hořáku úplně dozadu a současně otočte tělo hořáku o 180°

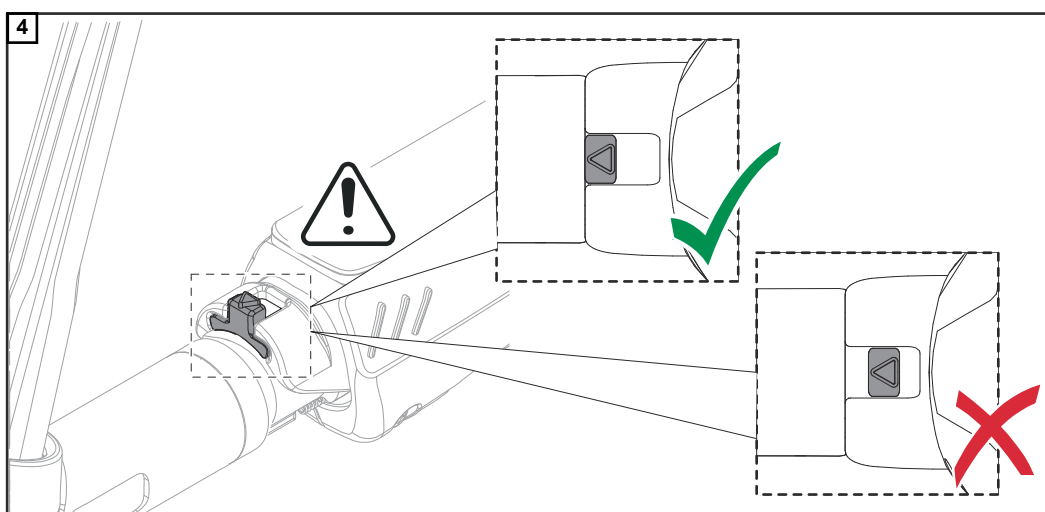

### **POZOR!**

#### **Nebezpečí způsobené nesprávně namontovaným tělem hořáku.**

Může dojít k hmotným škodám.

- Po montáži těla hořáku se ujistěte, že je aretace v přední poloze – teprve pak je tělo hořáku správně namontované a zablokováno.

- 5** Stiskněte tlačítko zkoušky plynu na svařovacím zdroji

Po dobu 30 s proudí ochranný plyn.

- 6** Zkontrolujte průtok chladicího média:  
V zásobníku chladicího média chladicího modulu musí být patrný bezvadný zpětný tok chladicího média.




- 7** Proveďte zkušební svařování a zkontrolujte kvalitu svarového švu

#### **Ruční vyprázdnění svařovacího hořáku a výměna těla hořáku**

#### **Ruční vyprázdnění svařovacího hořáku a demontáž těla hořáku:**

- 1** Vypněte svařovací zdroj a odpojte jej od elektrické sítě
- 2** Počkejte na fázi doběhu chladicího systému
- 3** Odpojte hadici pro přívod chladicího média od chladicího modulu

- 4** Profoukněte hadici pro přívod chladicího média stlačeným vzduchem s tlakem max. 4 bary (58.02 psi)
- v důsledku toho se velká část chladicího média vrátí zpět do zásobníku chladicího média

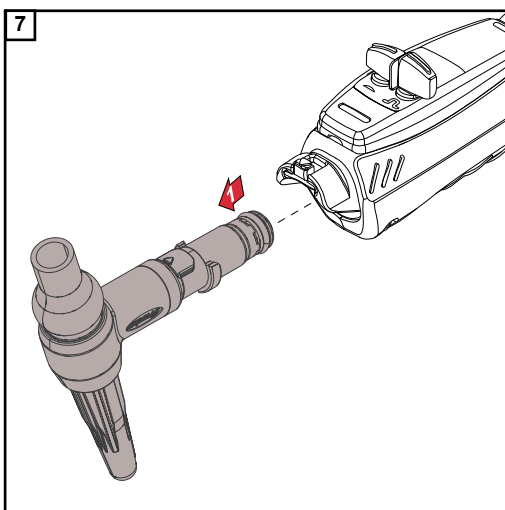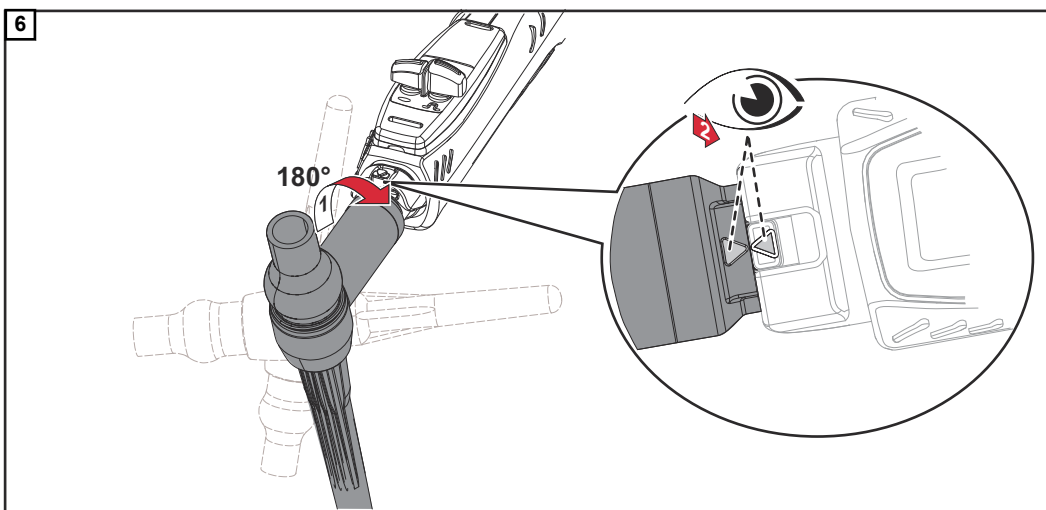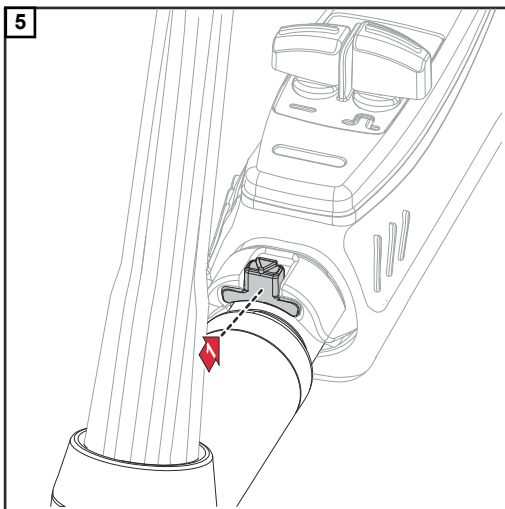

- 8** Odstraňte nečistoty a zbytky chladicího média z propojovacího bodu hadicového vedení
- 9** Odstraňte nečistoty a zbytky chladicího média z propojovacího bodu těla hořáku
- 10** Nasadte ochrannou krytku na propojovací bod těla hořáku

## Montáž těla hořáku:

### POZOR!

#### Nebezpečí v důsledku použití nekompatibilních systémových komponent.

Může dojít k hmotným škodám.

- ▶ Vzájemně spojte pouze těla hořáků a hadicová vedení se stejným druhem chlazení.
- ▶ Těla hořáků chlazených vodou montujte pouze na hadicová vedení chlazená vodou.



### UPOZORNĚNÍ!

#### Riziko v důsledku poškození O-kroužku na těle hořáku.


Poškozený O-kroužek na těle hořáku může vést ke znečištění ochranného plynu a tím k chybnému svarovému švu.

- ▶ Před každým uvedením do provozu se ujistěte, že O-kroužek na těle hořáku není poškozený.

**1** \* namažte O-kroužek na těle hořáku

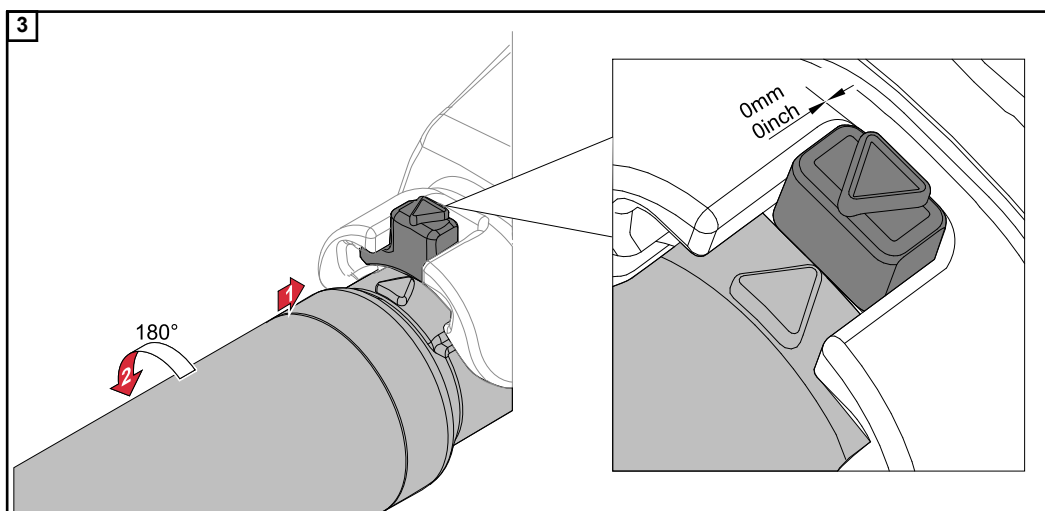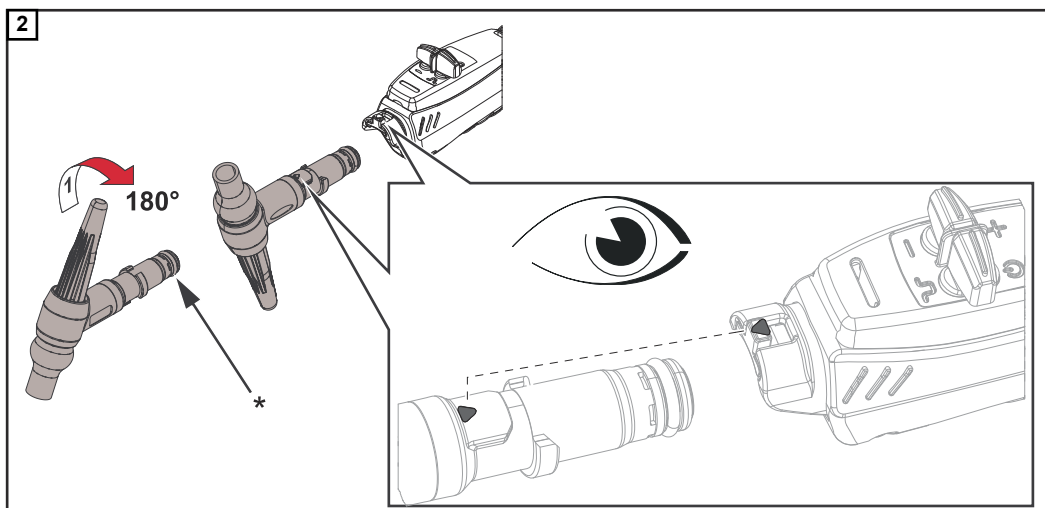

Zatlačte aretaci s tělem hořáku úplně dozadu a současně otočte tělo hořáku o 180°

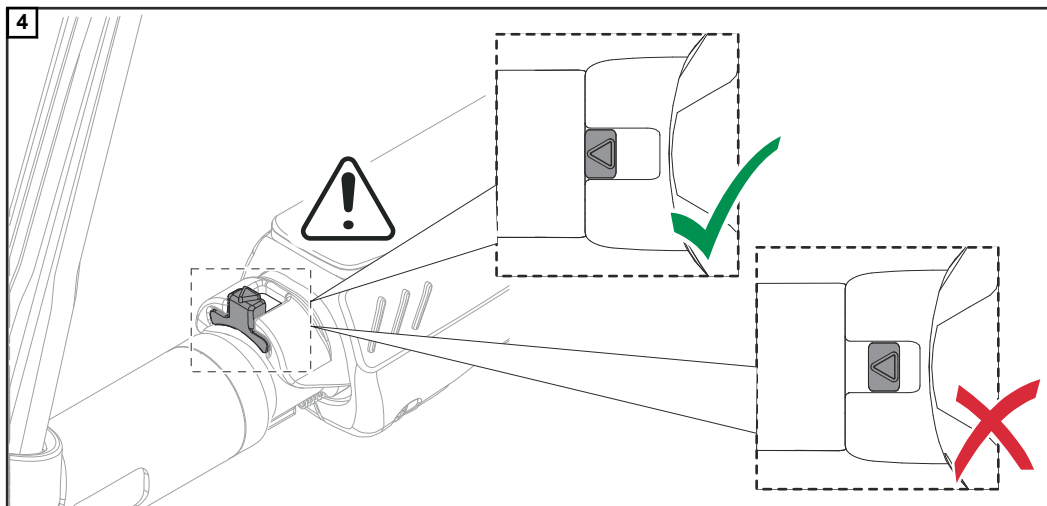

**⚠ POZOR!**

**Nebezpečí způsobené nesprávně namontovaným tělem hořáku.**

Může dojít k hmotným škodám.

- ▶ Po montáži těla hořáku se ujistěte, že je aretace v přední poloze – teprve pak je tělo hořáku správně namontované a zablokované.







- 5** Připojte svařovací zdroj k síti a zapněte jej
- 6** Stiskněte tlačítko zkoušky plynu na svařovacím zdroji

Po dobu 30 s proudí ochranný plyn.

- 7** Zkontrolujte průtok chladicího média:  
V zásobníku chladicího média chladicího modulu musí být patrný bezvadný zpětný tok chladicího média.
- 8** Proved'te zkušební svařování a zkontrolujte kvalitu svarového švu

# Péče, údržba a likvidace odpadu

## Zákazy

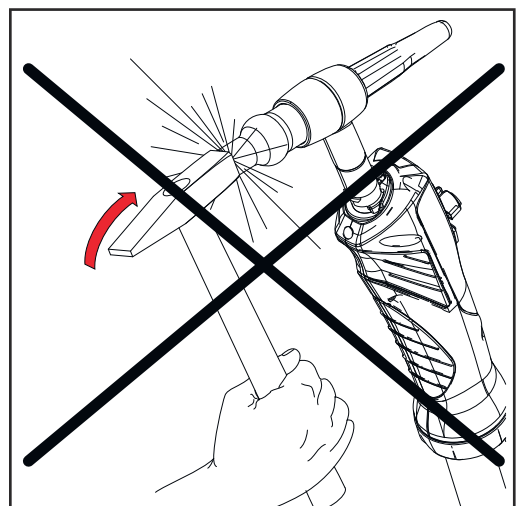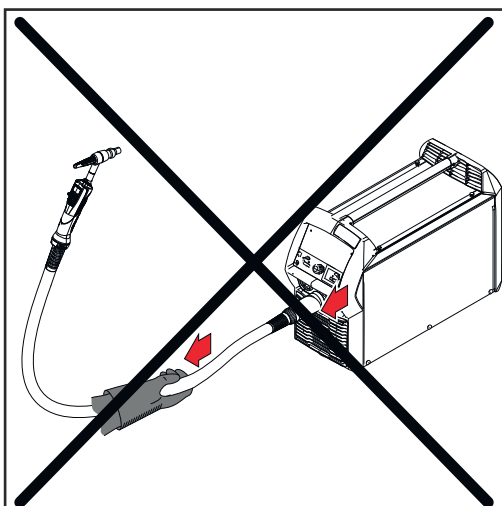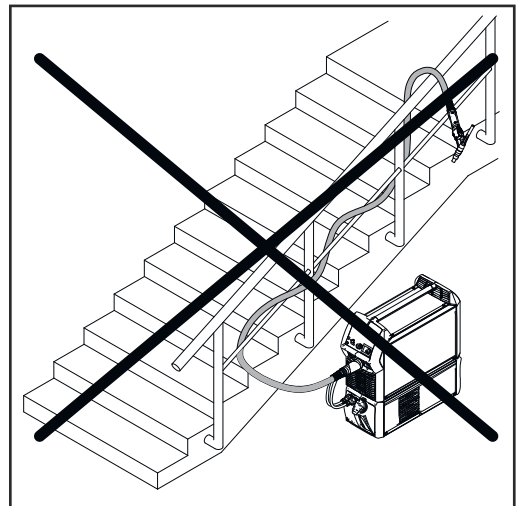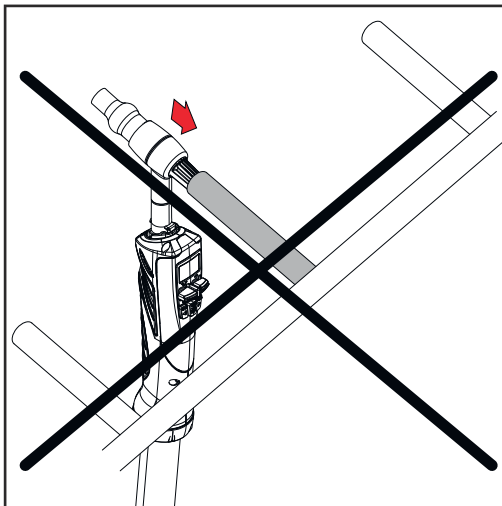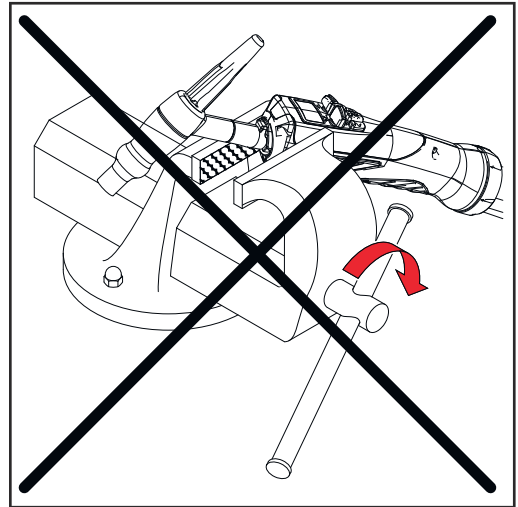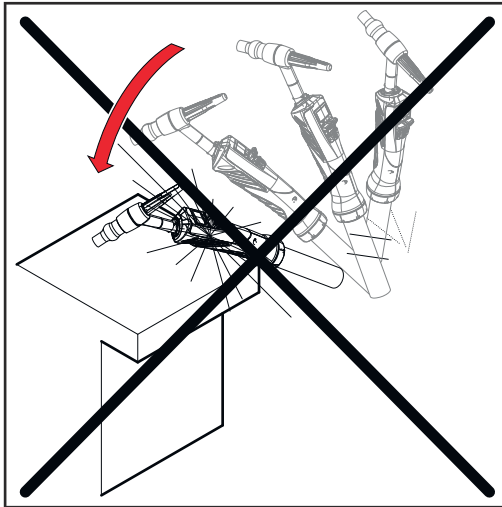



---

**Údržba při  
každém uvedení  
do provozu**

- zkontrolujte spotřební díly, vadné spotřební díly vyměňte
- odstraňte svařovací rozstříky z plynové hubice

Kromě toho při každém uvedení do provozu, u svařovacích hořáků chlazených vodou:

- zajistěte, aby všechny přípojky chladicího média byly těsné
  - zajistěte řádný zpětný tok chladicího média
- 

**Likvidace odpadu**

Likvidace odpadu musí být provedena v souladu s platnými národními a místními předpisy.

# Diagnostika a odstraňování závad

---

## Diagnostika a odstraňování závad

---

### Svařovací hořák nelze připojit

Příčina: Prohnuté bajonetové blokování

Odstranění: Výměna bajonetového blokování

---

### Neprochází svařovací proud

Síťový vypínač svařovacího zdroje je zapnutý, kontrolky na svařovacím zdroji svítí, ochranný plyn je k dispozici

Příčina: Nevyhovující uzemnění

Odstranění: Vytvoření řádného uzemnění

Příčina: Přerušený proudový kabel ve svařovacím hořáku

Odstranění: Výměna svařovacího hořáku

Příčina: Uvolněná wolframová elektroda

Odstranění: Utažení wolframové elektrody pomocí krytky hořáku

Příčina: Uvolněné spotřební díly

Odstranění: Utažení spotřebních dílů

---

### Po stisknutí tlačítka hořáku zdroj nereaguje

Síťový vypínač zapnutý, kontrolky na svařovacím zdroji svítí, ochranný plyn je k dispozici

Příčina: Řídicí konektor hořáku není zasunutý

Odstranění: Zasunutí řídicího konektoru

Příčina: Vadný svařovací hořák nebo jeho řídicí vedení

Odstranění: Výměna svařovacího hořáku

Příčina: Špatné konektorové spoje „tlačítko hořáku / řídicí vedení / svařovací zdroj“

Odstranění: Přezkoušení konektorových spojů / předání svařovacího zdroje nebo svařovacího hořáku do servisu

Příčina: Vadný PC-Board ve svařovacím hořáku

Odstranění: Výměna PC-Boardu

---

### Překročení vysoké frekvence na přípojce svařovacího hořáku

Příčina: Netěsná přípojka svařovacího hořáku

Odstranění: Výměna O-kroužku na bajonetovém blokování

---

### Překročení vysoké frekvence na rukojeti

Příčina: Netěsné hadicové vedení

Odstranění: Výměna hadicového vedení

Příčina: Netěsná hadicová přípojka ochranného plynu u těla hořáku

Odstranění: Nasazení a utěsnění hadice

---

**Neprotéká ochranný plyn**

Všechny ostatní funkce jsou k dispozici

Příčina: Prázdňá lahev s ochranným plynem

Odstranění: Výměna lahve s ochranným plynem

Příčina: Vadňý plynový redukční ventil

Odstranění: Výměna plynového redukčního ventilu

Příčina: Plynová hadice chybí nebo je poškozená či skřípnutá

Odstranění: Montáž nebo narovňání plynové hadice. Výměna vadné plynové hadice

Příčina: Vadňý svařovací hořák

Odstranění: Výměna svařovacího hořáku

Příčina: Vadňý magnetický plynový ventil

Odstranění: Kontaktujte servisní službu (nechte vyměnit plynový magnetický ventil)

---

**Nevyhovující svařovací vlastnosti**

Příčina: Chybně nastavené parametry svařování

Odstranění: Prověření nastavení

Příčina: Nevyhovující uzemňení

Odstranění: Kontrola polarity uzemňení a připojení zemnicí svorky

---

**Svařovací hořák je příliš horký**

Příčina: Svařovací hořák je poddimenzovaný

Odstranění: Respektujte dovolené zatížení a povolený výkon hořáku

Příčina: Jen u vodou chlazených zařízení: nedostatečný průtok chladicí vody

Odstranění: Kontrola stavu a průtoku vody, znečištění vody atd., zablokované čerpadlo chladicí kapaliny: pootočte hřídél čerpadla pomocí šroubováku vsunutého do průchodky.

Příčina: Jen u vodou chlazených zařízení: Parametr „Říz. chlad.mod.“ (Řízení chladicího modulu) je nastaven na „Vyp“.

Odstranění: V nabídce Setup přenastavení parametru „Říz. chlad.mod.“ (Řízení chladicího modulu) na „Aut“ nebo „Zap“.

---

**Porozita svarového švu**

Příčina: Nedostatečná plynová ochrana svarového švu způsobená tvorbou rozstříků v plynové hubici

Odstranění: Odstranění svařovacích rozstříků

Příčina: Díry v plynové hadici nebo její nepřesné napojení

Odstranění: Výměna plynové hadice

Příčina: Rozříznutý nebo vadný O-kroužek na centrální přípojce

Odstranění: Výměna O-kroužku

Příčina: Vlhkost/kondenzát v plynovém vedení

Odstranění: Vysušení plynového vedení

Příčina: Příliš silný nebo slabý průtok plynu

Odstranění: Regulace průtoku plynu

Příčina: Nedostatečné množství plynu na počátku či na konci svařování

Odstranění: Zvýšení předfuku a dofuku plynu

Příčina: Příliš mnoho naneseného dělicího média

Odstranění: Odstranění přebytečného dělicího média / nanesení menšího množství dělicího média

---

**Špatné zapalovací vlastnosti**

Příčina: Nevhodná wolframová elektroda (například elektroda WP při svařování DC)

Odstranění: Použití vhodné wolframové elektrody

Příčina: Uvolněné spotřební díly

Odstranění: Pevně přišroubujte spotřební díly

---

**Trhliny na plynové hubici**

Příčina: Wolframová elektroda nevyčnívá dostatečně daleko z plynové hubice

Odstranění: Nechte wolframovou elektrodu více vyčnívat z plynové hubice

---

# Technické údaje

## Všeobecné informace

Tento produkt odpovídá požadavkům normy IEC 60974-7.

### UPOZORNĚNÍ!

**Uvedené údaje o výkonu platí pouze v případě použití sériových spotřebních dílů.**  
Při použití plynových čoček a kratších plynových hubic se hodnoty svařovacího proudu sniží.

### UPOZORNĚNÍ!

**Údaje o svařovacím proudu platí při použití těl hořáků chlazených plynem až od délky 65 mm (2.56 in.).**  
Při použití kratších těl hořáku se uvedené hodnoty svařovacího proudu snižují o 30 %.

### UPOZORNĚNÍ!

**Při svařování na hranici výkonu svařovacího hořáku použijte přiměřeně větší wolframové elektrody a průměr otvoru plynových hubic, aby se prodloužila životnost spotřebních dílů.**  
Mějte na paměti, že velikost proudu, vyvážení AC a proudový offset AC jsou faktory, které vytvářejí výkon.

## Tělo hořáku chlazené plynem – TTB 80, TTB 160, TTB 220

	TTB 80 G	TTB 160 G F
Svařovací proud DC při 10 min / 40 °C (104 °F)	35 % DZ <sup>1)</sup> / 80 A	35 % DZ <sup>1)</sup> / 160 A
	60 % DZ <sup>1)</sup> / 60 A	60 % DZ <sup>1)</sup> / 120 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 50 A	100 % DZ <sup>1)</sup> / 90 A
Svařovací proud AC při 10 min / 40 °C (104 °F)	35 % DZ <sup>1)</sup> / 30 A	35 % DZ <sup>1)</sup> / 120 A
		60 % DZ <sup>1)</sup> / 90 A
		100 % DZ <sup>1)</sup> / 70 A
Ochranný plyn (norma EN 439)	Argon	Argon
Průměr elektrody	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)

	TTB 220 G
Svařovací proud DC při 10 min / 40 °C (104 °F)	35 % DZ <sup>1)</sup> / 220 A
	60 % DZ <sup>1)</sup> / 170 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 130 A
Svařovací proud AC při 10 min / 40 °C (104 °F)	35 % DZ <sup>1)</sup> / 180 A
	60 % DZ <sup>1)</sup> / 130 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 100 A
Ochranný plyn (norma EN 439)	Argon

	<b>TTB 220 G</b>
Průměr elektrody	1,0 - 4,0 mm 0.039 - 0.158 in.

	<b>TTB 220 A G F</b>	<b>TTB 220 P G F</b>
Svařovací proud DC při 10 min / 40 °C (104 °F)	35 % DZ <sup>1)</sup> / 220 A	30 % DZ <sup>1)</sup> / 220 A
	60 % DZ <sup>1)</sup> / 170 A	60 % DZ <sup>1)</sup> / 160 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 130 A	100 % DZ <sup>1)</sup> / 130 A
Svařovací proud AC při 10 min / 40 °C (104 °F)	35 % DZ <sup>1)</sup> / 180 A	30 % DZ <sup>1)</sup> / 170 A
	60 % DZ <sup>1)</sup> / 120 A	60 % DZ <sup>1)</sup> / 120 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 100 A	100 % DZ <sup>1)</sup> / 100 A
Ochranný plyn (norma EN 439)	Argon	Argon
Průměr elektrody	1,0 - 4,0 mm 0.039 - 0.158 in.	1,0 - 4,0 mm 0.039 - 0.158 in.


1) DZ = dovolené zatížení

**Tělo hořáku chlazené vodou –  
TTB 180, TTB 300**

	<b>TTB 180 W</b>	<b>TTB 300 W</b>
Svařovací proud DC při 10 min / 40 °C (104 °F)	60 % DZ <sup>1)</sup> / 180 A	60 % DZ <sup>1)</sup> / 300 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 140 A	100 % DZ <sup>1)</sup> / 230 A
Svařovací proud AC při 10 min / 40 °C (104 °F)	60 % DZ <sup>1)</sup> / 140 A	60 % DZ <sup>1)</sup> / 250 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 110 A	100 % DZ <sup>1)</sup> / 190 A
Ochranný plyn (norma EN 439)	Argon	Argon
Průměr elektrody	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)
Minimální dovolený průtok chladicího média Q <sub>min</sub>	1 l/min (0.26 gal/min)	1 l/min (0.26 gal/min)

1) DZ = dovolené zatížení


**Hadicové vedení  
chlazené plynem**
**–  
THP 120 G SH,  
THP 180 G SH**

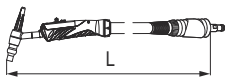
	THP 120 G SH	THP 180 G SH
Svařovací proud DC při 10 min / 40 °C (104 °F)	35 % DZ <sup>1)</sup> / 120 A	35 % DZ <sup>1)</sup> / 180 A
	60 % DZ <sup>1)</sup> / 100 A	60 % DZ <sup>1)</sup> / 130 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 80 A	100 % DZ <sup>1)</sup> / 100 A
Svařovací proud AC při 10 min / 40 °C (104 °F)	35 % DZ <sup>1)</sup> / 90 A	35 % DZ <sup>1)</sup> / 120 A
	60 % DZ <sup>1)</sup> / 70 A	60 % DZ <sup>1)</sup> / 90 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 50 A	100 % DZ <sup>1)</sup> / 70 A
Ochranný plyn (norma EN 439)	Argon	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1.48 in. / 26 ft.+ 2.96 in.)	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1.48 in. / 26 ft.+ 2.96 in.)
Maximální přípustné napětí na- prázdko (U <sub>0</sub> )	113 V	113 V
Maximální přípustné zapalovací napětí (U <sub>P</sub> )	10 kV	10 kV
Tlačítko hořáku: U <sub>max</sub>	35 V	35 V
Tlačítko hořáku: I <sub>max</sub>	100 mA	100 mA

1) DZ = dovolené zatížení

**Hadicové vedení  
chlazené plynem**
**–  
THP 150 G SH**
**UPOZORNĚNÍ!**
**Hadicové vedení THP 150 G SH není určeno pro zařízení pro zapalování oblouku, jako je například vysokofrekvenční zapalování, a není pro ně vhodné!**

Hadicové vedení je určeno pouze pro provoz se svařovacími zdroji TransPocket 150/180 a AccuPocket 150.

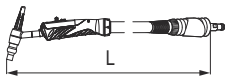
	THP 150 G SH
Svařovací proud DC při 10 min / 40 °C (104 °F)	25 % DZ <sup>1)</sup> / 150 A
	35 % DZ <sup>1)</sup> / 120 A
	60 % DZ <sup>1)</sup> / 100 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 80 A
Svařovací proud AC při 10 min / 40 °C (104 °F)	25 % DZ <sup>1)</sup> / 110 A
	35 % DZ <sup>1)</sup> / 90 A
	60 % DZ <sup>1)</sup> / 70 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 50 A
Ochranný plyn (norma EN 439)	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1.48 in. / 26 ft. + 2.96 in.)

	THP 150 G SH
Maximální přípustné napětí na-prázdko $U_0$	113 V
Maximální přípustné zapalovací napětí $U_p$	 <b>Není určeno pro zařízení pro zapalování ob-louku a není pro ně vhodné!</b>

1) DZ = dovolené zatížení



**Hadicové vedení  
chlazené vodou –  
THP 300 SH**

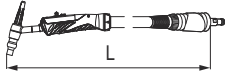	<b>THP 300 SH</b>
Svařovací proud DC při 10 min / 40 °C (104 °F)	60 % DZ <sup>1)</sup> / 300 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 230 A
Svařovací proud AC při 10 min / 40 °C (104 °F)	60 % DZ <sup>1)</sup> / 250 A
	100 % DZ <sup>1)</sup> / 190 A
Ochranný plyn (norma EN 439)	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft.+ 1.48 in. / 26 ft + 2.96 in.)
Nejnižší chladicí výkon podle normy IEC 60974-2, v závislosti na délce hadicového vedení	650 W / 650 W
Minimální dovolený průtok chladicího média $Q_{\min}$	1 l/min (0.26 gal./min [US])
Minimální dovolený tlak chladicího média $p_{\min}$	3 bary (43 psi)
Maximální přípustný tlak chladicího média $p_{\max}$	5,5 baru (79 psi)
Maximální přípustné napětí na-prázdko $U_0$	113 V
Maximální přípustné zapalovací napětí $U_p$	10 kV

1) DZ = dovolené zatížení



# Sisukord

Ohutus.....	36
Ohutus.....	36
Õigel otstarbel kasutamine.....	37
Keevituspõletite variandid.....	38
Olemasolevad keevituspõletite variandid.....	38
Up/Down-keevituspõleti funktsioonid.....	40
Up/Down-Keevituspõleti juhtelemendid.....	40
Up/Down-Keevituspõleti funktsioonide kirjeldus.....	40
Kuluosade paigaldamine.....	42
Süsteemi A kuluosade vahetamine koos pistikühendusega gaasidüüsiga.....	42
Keeratava gaasidüüsiga kuluosade süsteemi P paigaldamine.....	43
Paigaldage põletipea, ühendage keevituspõleti.....	44
Põleti korpuse paigaldamine.....	44
Keevituspõleti ühendamine.....	46
Põleti korpuse painutamine.....	46
gaasjahutusega keevituspõleti põletipea vahetamine.....	47
Põleti korpuse vahetamine.....	47
Vesijahutusega keevituspõleti põletipea korpuse vahetamine.....	50
Tühjendage keevituspõleti automaatselt ja vahetage põleti korpus.....	50
Tühjendage keevituspõleti käsitsi ja vahetage põleti korpus.....	52
Hoolitus ja jäätmekäitlus.....	56
Keelud.....	56
Seadme igakordsel kasutusel teostatavad hooldustööd.....	57
Jäätmekäitlus.....	57
Rikete diagnoosimine, rikete kõrvaldamine.....	58
Rikete diagnoosimine, rikete kõrvaldamine.....	58
Tehnilised andmed.....	61
Üldteave.....	61
Gaasjahutusega põleti korpus – TTB 80, TTB 160, TTB 220.....	61
Vesijahutusega põleti korpus – TTB 180, TTB 300.....	62
Gaasjahutusega voolikupakett – THP 120 G SH, THP 180 G SH.....	63
Gaasjahutusega voolikupakett – THP 150 G SH.....	63
Vesijahutusega voolikupakett – THP 300 SH.....	65

# Ohutus

---

## Ohutus

### HOIATUS!

#### **Valest kasutamisest või valesti tehtud töödest tingitud oht.**

Tagajärjeks võivad olla rasked vigastused ja suur varakahju.

- ▶ Kõiki käesolevas dokumendis kirjeldatud töid ja funktsioone tohivad teha ainult vastava väljaõppega töötajad.
  - ▶ Lugege see dokument läbi ja saage selle sisust aru.
  - ▶ Lugege kõiki süsteemikomponentide kasutusjuhendeid, eelkõige ohutuseeskirju, ja tehke need endale selgeks.
- 

### HOIATUS!

#### **Elektrivoolust ja väljaturritavatest traatelektroodidest tingitud oht.**

Tagajärjeks võivad olla rasked vigastused ja suur varakahju.

- ▶ Enne töödega alustamist lülitage kõik seotud süsteemikomponendid välja ning lahutage elektrivõrgust.
  - ▶ Kindlustage kõik seotud süsteemikomponendid taassisselülitamise vastu.
- 

### HOIATUS!

#### **Elektrilöögioht kahjustunud süsteemi komponentide ja valesti juhtimise tõttu.**

Tagajärjeks võivad olla rasked vigastused ja suur varakahju.

- ▶ Kõik kaablid, juhtmed ja voolikupaketid peavad olema alati tugevalt ühendatud, kahjustusteta, õigesti isoleeritud ning piisavate mõõtmetega.
- 

### HOIATUS!

#### **Jahutusaine väljumise oht sulgemata jahutusvedelikuvoolikute tõttu.**

Tagajärjeks võib olla libisemise ja varakahjude oht.

- ▶ Kui vesijahutusega keevituspõleti jahutusvedeliku voolikud eraldatakse jahutusadme või traadi etteandmismehhanismist, tuleb need alati sulgeda nende peale paigaldatud plastist sulguritega.
- 

### ETTEVAATUST!

#### **Kuumade keevituspõleti komponentide ja kuumahaigusvedeliku kasutamisest tingitud oht.**

Tagajärjeks võivad olla tõsised põletused.

- ▶ Enne kõigi selles dokumendis kirjeldatud tööde alustamist laske kõigil keevituspõleti komponentidel ja jahutusvedelikul jahtuda toatemperatuurile (+25 °C, +77 °F).
-



## ETTEVAATUST!

### Oht vesijahutusega keevituspõletite kasutamisel ilma jahutusvedelikuta.

Tagajärjeks võivad olla materiaalsed kahjud.

- ▶ Ärge kunagi kasutage vesijahutusega keevituspõleteid ilma jahutusvedelikuta.
- ▶ Keevitamise ajal tuleb tagada, et olemas oleks nõuetekohane jahutusvedeliku läbivool – see on olemas siis, kui jahutusseadme jahutusvedeliku mahutis on nähtav nõuetekohane jahutusvedeliku tagasivool.
- ▶ Eespool kirjeldatud punktide eiramise tõttu tekkivate kahjude eest tootja ei vastuta ning garantii kaotab kehtivuse.

### Õigel otstarbel kasutamine

TIG keevituspõleti käsitsikeevituseks on eranditult ette nähtud manuaalseks TIG-keevituseks ja TIG-jootmiseks.


Sellest erinev või kaugemale ulatuv kasutamine ei ole õigel otstarbel kasutamine. Tootja ei vastuta seeläbi tekkivate kahjude eest.

Õigel otstarbel kasutamine hõlmab ka:

- kõigi kasutusjuhendi juhiste järgimist;
- inspekteerimisest ja hooldustöödest kinnipidamist.

# Keevituspõletite variandid

Olemasolevad keevituspõletite variandid

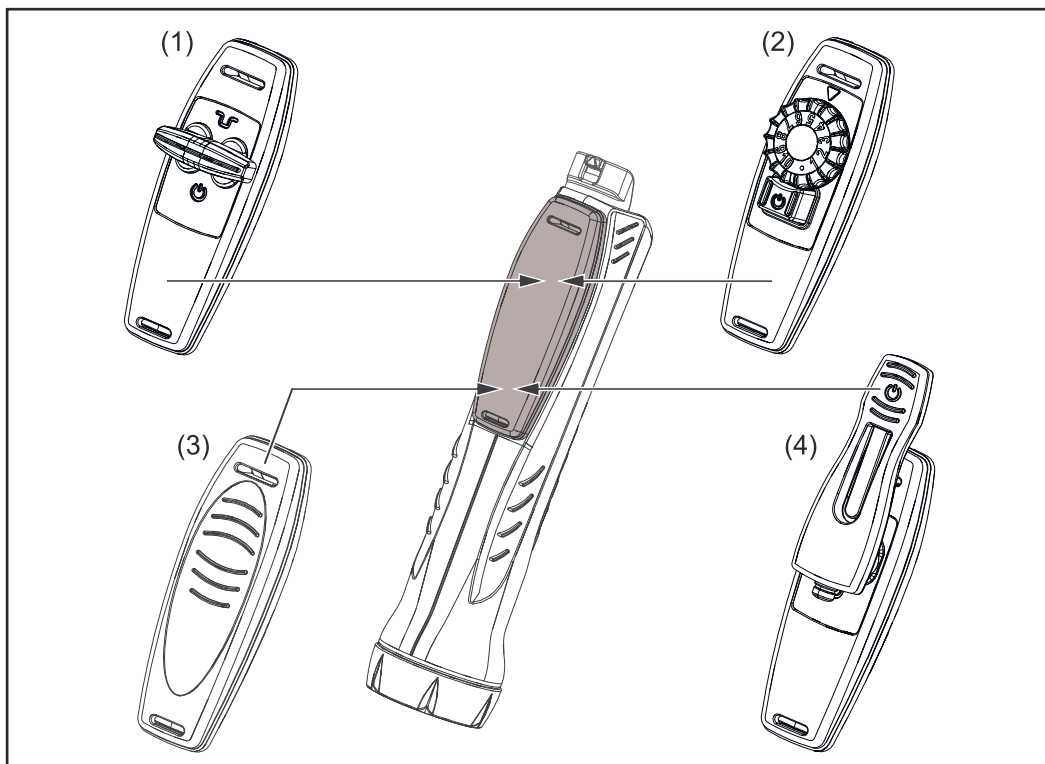

## (1) Standardvarustuse liides

Nupu tagasivajutamine:

- kui toiteallikal on aktiveeritud kõrgsagedussüüde (KS-süüde), aktiveeritakse süütamine;
- kui toiteallikal on aktiveeritud kontaktsüüde, tekitatakse volframelektroodil keevituspinge. Töödeldava detaili puudutamisel käivitub keevitusprotsess.

Keevitamise ajal nupu ettevajutamine:

- keevitamise ajal aktiveeritakse neljataktilises režiimis nupu ettevajutamise ja hoidmisega vahelangetamine. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui toiteallikal on seadistatud langetusvool  $I_2$

## (2) Potentsiomeetri liides

Start-nupu vajutamine:

- kui toiteallikal on aktiveeritud kõrgsagedussüüde (KS-süüde), aktiveeritakse süütamine;
- kui toiteallikal on aktiveeritud kontaktsüüde, tekitatakse volframelektroodil keevituspinge. Töödeldava detaili puudutamisel käivitub keevitusprotsess.

Potentsiomeeter:

- keevitusvoolu seadistamiseks

## (3) Ilma põletinuputa

## (4) Standardne koos põletinupu pikendusega

Nupu tagasivajutamine:

- a) kui toiteallikal on aktiveeritud kõrgsagedussüüde (KS-süüde), aktiveeritakse süütamine;
- b) kui toiteallikal on aktiveeritud kontaktsüüde, tekitatakse volframelektroodil keevituspinge. Töödeldava detaili puudutamisel käivitub keevitusprotsess.

Keevitamise ajal nupu ettevajutamine:

- a) keevitamise ajal aktiveeritakse neljataktilises režiimis nupu ettevajutamise ja hoidmisega vahelangetamine. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui toiteallikal on seadistatud langetusvool  $I_2$

---


**(5) Üles-alla-liides (ei ole joonisel kujutatud)**

Keevituspõleti saadetakse tehasest välja Up/Down-liidesega. Lisateavet selle kohta vt allolevast jaotisest **Up/Down-keevituspõleti funktsioonid** alates lk **40**.

---

# Up/Down-keevituspõleti funktsioonid

## Up/Down-Keevituspõleti juhtelemendid

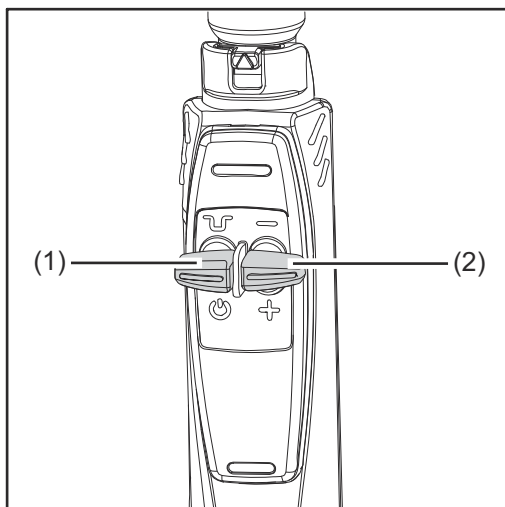

### (1) Start-nupp

nupp aktiveerib järgmised funktsioonid:


- kui toiteallikal on aktiveeritud kõrgsagedussüüde (KS-süüde), aktiveeritakse süütamine nupu tagasivajutamisel;
- kui toiteallikal on aktiveeritud kontaktsüüde, tekitatakse nupu tagasivajutamisel volframelektroodil keevituspinge. Töödeldava detaili puudutamisel käivitub keevitusprotsess.
- keevitamise ajal aktiveeritakse neljataktilises režiimis nupu ettevajutamise ja hoidmisega vahelangetamine. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui toiteallikal on seadistatud langetusvool I<sub>2</sub>

### (2) Up/Down-nupp

keevitusvõimsuse muutmiseks


## Up/Down-Keevituspõleti funktsioonide kirjeldus

### Keevitusvõimsuse muutmine:

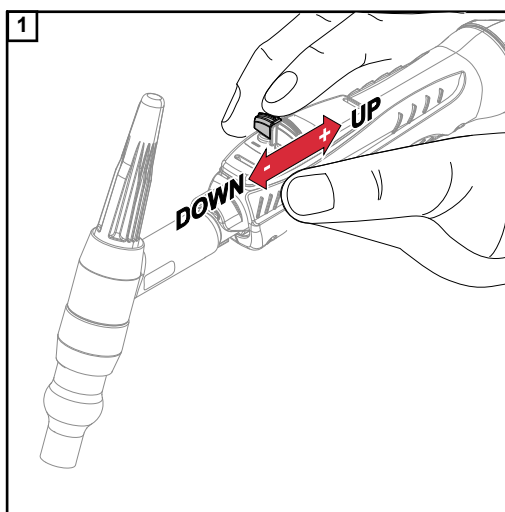



### Võimsuse ajutine vähendamine:

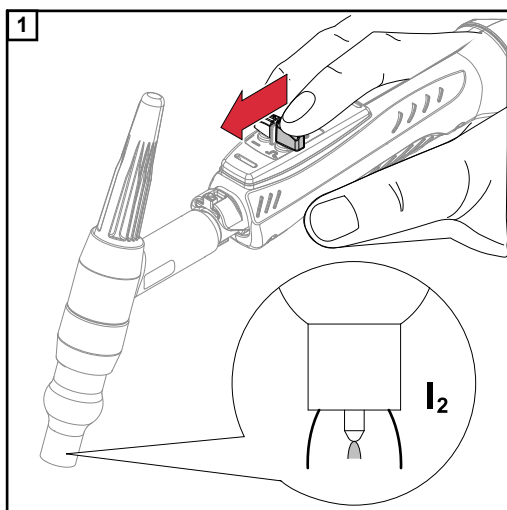

Võimsuse ajutise vähendamise ajaks tuleb nupp ette vajutada ja selles asendis hoida.

# Kuluvosade paigaldamine

Süsteemi A kuluosade vahetamine koos pistikühendusega gaasidüüsiga

## ⚠ ETTEVAATUST!



Kahjustusoht liiga suure pingutusmomendi tõttu pingutushülssil (1) või gaasiläätisel (2).

Tagajärjeks võib olla keermeh kahjustus.

► Keerake pingutushülss (1) või gaasiläätis (2) vaid kergelt kinni.

\* Vahetatavad kummitihendihülssid ainult TTB 220 G/A jaoks

\*\* Olenevalt keevituspõleti versioonist võib pingutushülssi (1) asemel kasutada gaasiläätse (2)

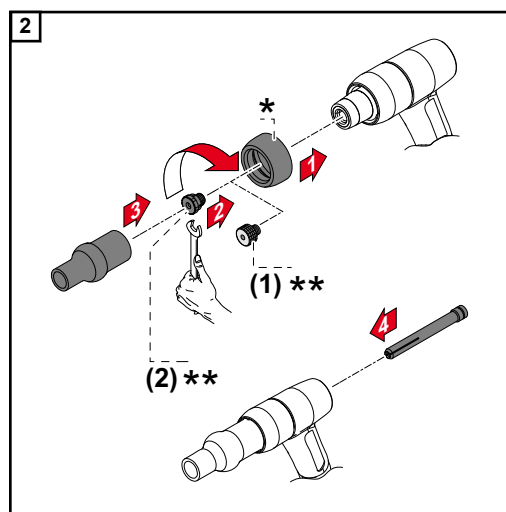
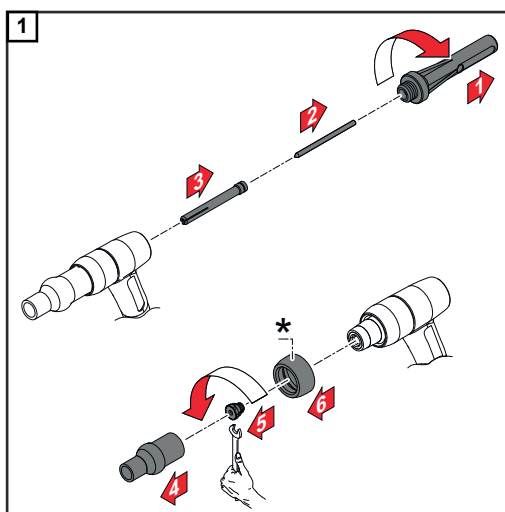


## ⚠ ETTEVAATUST!

Kahjustusoht liiga suure pingutusmomendi tõttu põletikorgil.

Tagajärjeks võib olla keermeh kahjustus.

► Keerake põletikork ainult nii palju kinni, et volframelektroodi ei saaks enam käega liigutada.

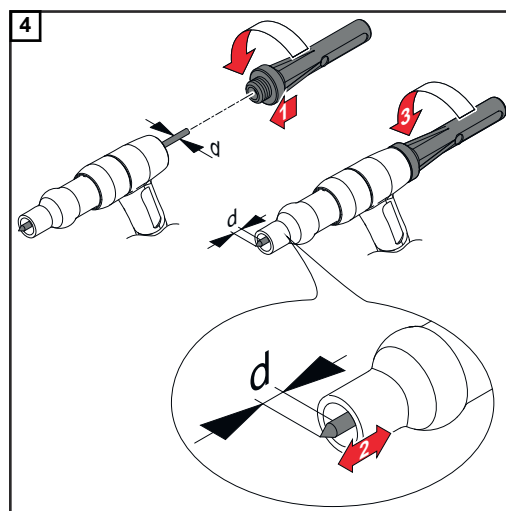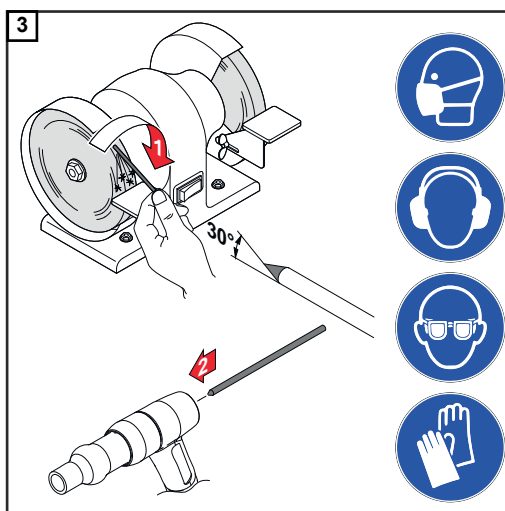

Keerake põletikork kinni

**Keeratava ga-  
asidüüsiga kulo-  
sade süsteemi P  
paigaldamine**

**⚠ ETTEVAATUST!**



**Kahjustusohu liiga suure pingutusmomendi tõttu pingutushülssil (1) või gaasiläättsel (2).**

Tagajärjeks võib olla keermehaigus.

- ▶ Keerake pingutushülss (1) või gaasiläätst (2) vaid kergelt kinni.

\* Vaetatavad kummitihendihülssid ainult TTB 220 G/P jaoks

\*\* Olenevalt keevituspõleti versioonist võib pingutushülssi (1) asemel kasutada gaasiläätset (2)

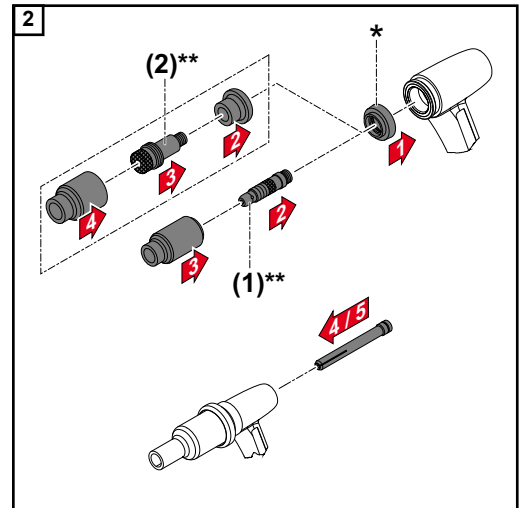
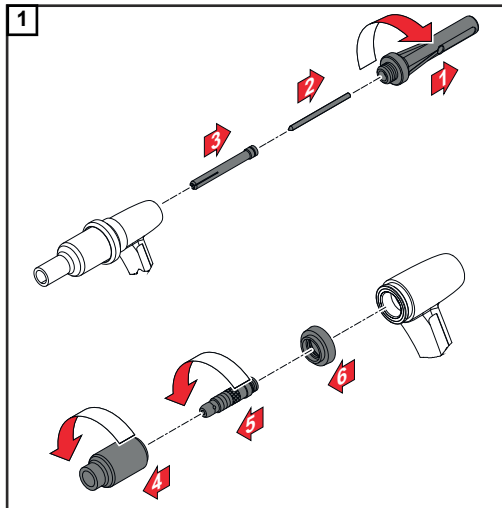


**⚠ ETTEVAATUST!**

**Kahjustusohu liiga suure pingutusmomendi tõttu põletikorgil.**

Tagajärjeks võib olla keermehaigus.

- ▶ Keerake põletikork ainult nii palju kinni, et volframelektroodi ei saaks enam käega liigutada.

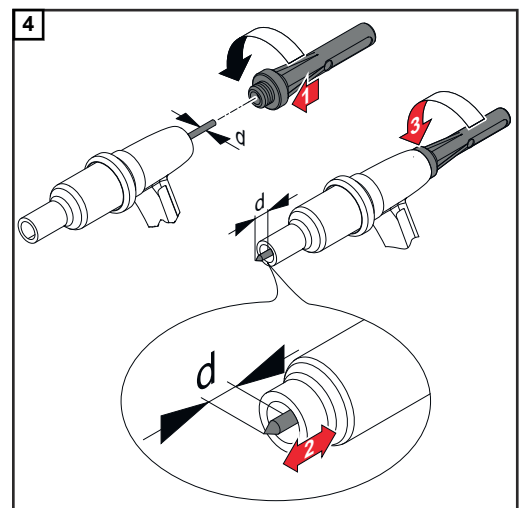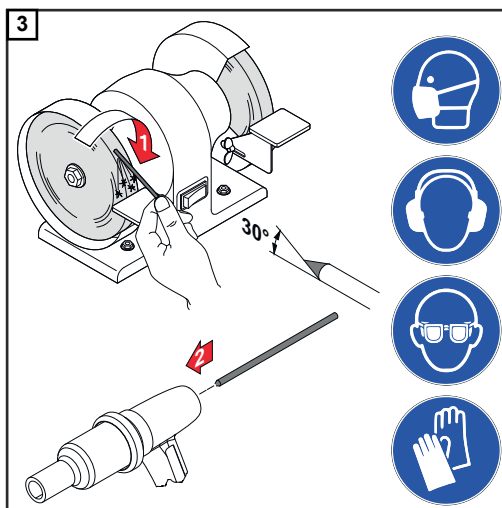

Keerake põletikork kinni

# Paigaldage põletipea, ühendage keevituspõleti

## Põleti korpuse paigaldamine



### MÄRKUS.

**Põleti korpuse kahjustunud O-rõngas on ohtlik.**


Põleti korpuse kahjustunud O-rõngas võib kaasa tuua kaitsegaasi saastumise ja seega vigase keevisõmbluse.

- ▶ Enne iga kasutuselevõttu tuleb veenduda, et põleti korpuse O-rõngas oleks kahjustusteta.

1 \* Põleti korpuse O-rõnga määrimine

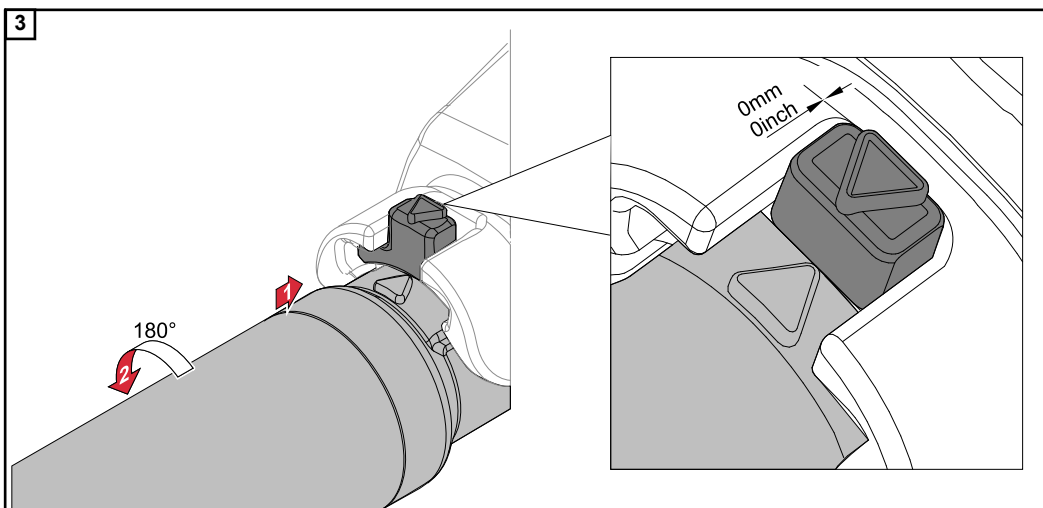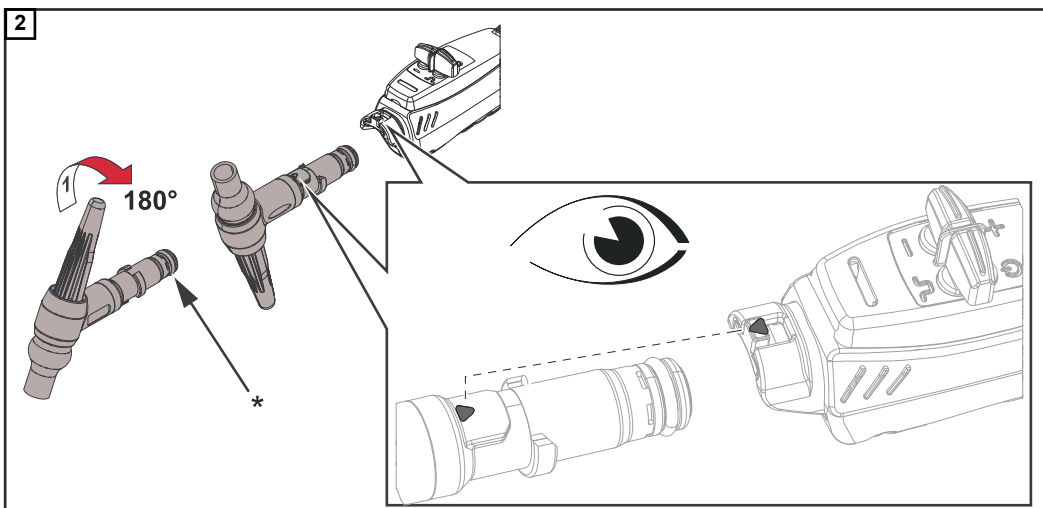

Vajutage kinnitus koos põleti korpusega täielikult taha ja keerake samal ajal põleti korpust 180°.

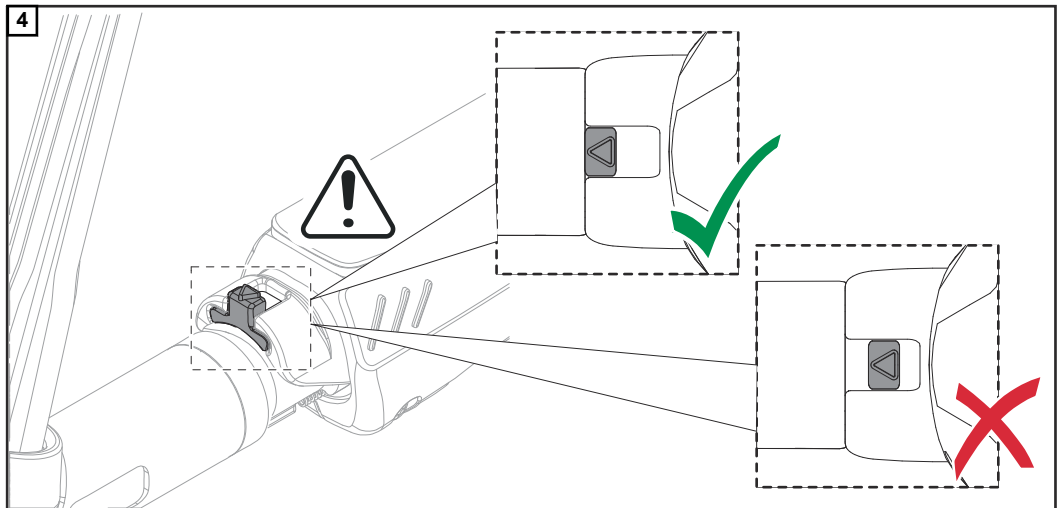

**⚠ ETTEVAATUST!**

**Valesti paigaldatud põleti korpus on ohtlik.**

Tagajärjeks võivad olla materiaalsed kahjud.

- ▶ Veenduge, et kinnitus oleks pärast põleti korpuse paigaldamist kõige eesmisel asendis, sest vaid siis on põleti korpus nõuetekohaselt paigaldatud ja kinnitatud.


## Keevituspõleti ühendamine

### MÄRKUS.

**Keevituspõleti kiirühendusel olev kahjustunud O-rõngas on ohtlik.**


Keevituspõleti kiirühendusel olev kahjustunud O-rõngas võib kaasa tuua kaitsegaasi saastumise ja seetõttu vigase keevisõmbluse.

- ▶ Enne iga kasutuselevõttu tuleb kontrollida, et keevituspõleti kiirühenduse O-rõngas ei oleks kahjustunud.

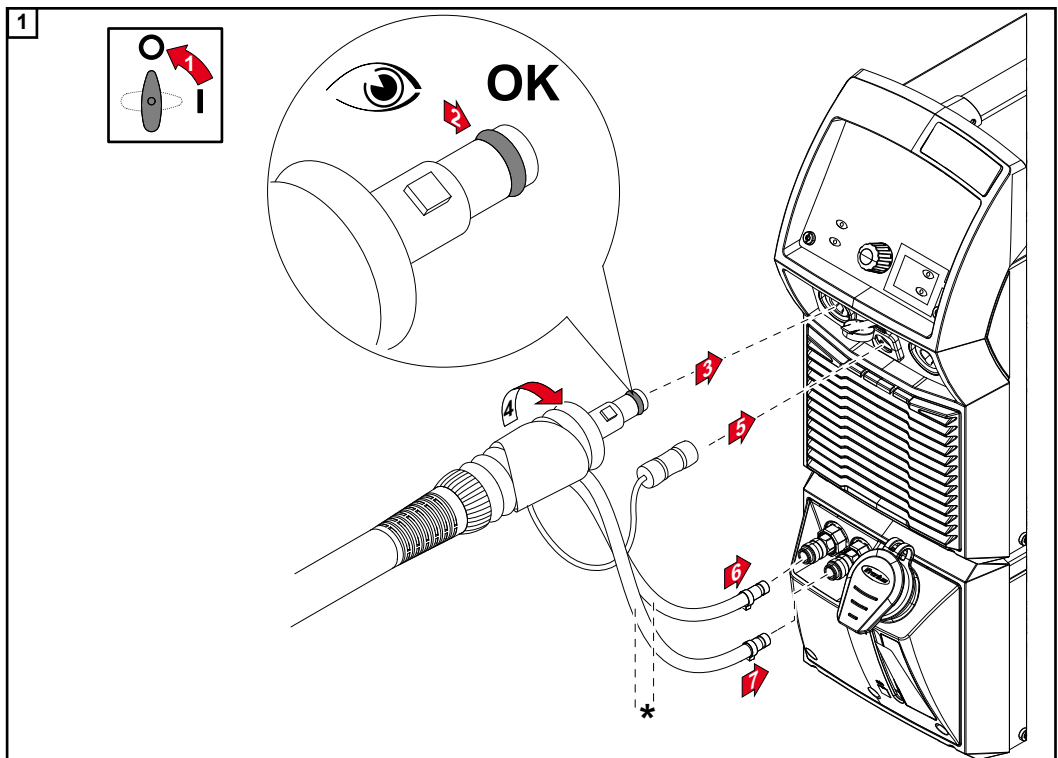

\* vaid vesijahutusega keevitussüsteemi puhul




## Põleti korpuse painutamine

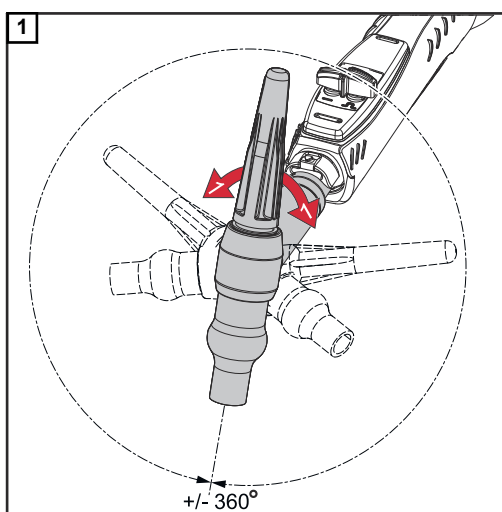

# gaasijahutusega keevituspõleti põletipea vahetamine

Põleti korpuse vahetamine

Põleti korpuse eemaldamine:

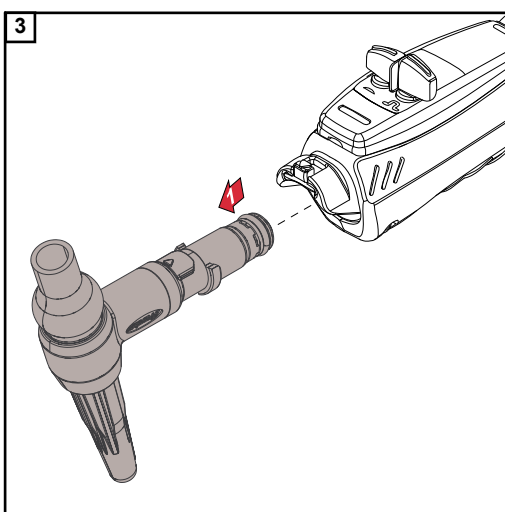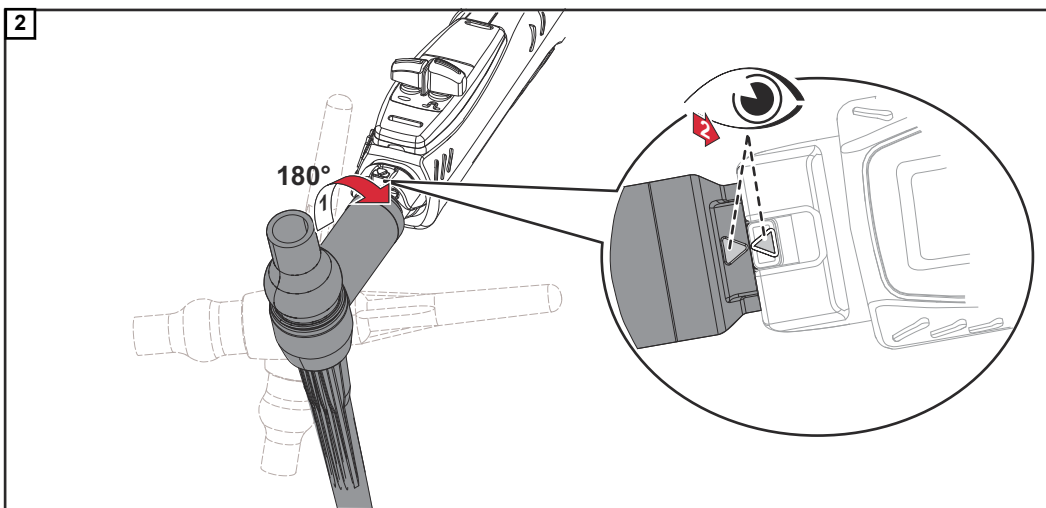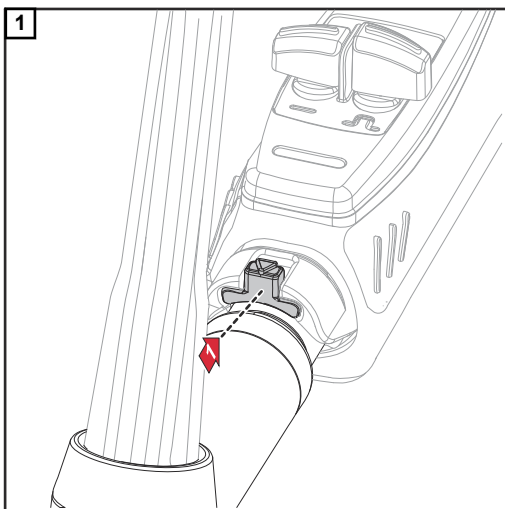

- 4 Eemaldage voolikupaketi liideselt mustus.
- 5 Eemaldage põleti korpuse liideselt mustus.
- 6 Paigaldage põleti korpuse liidesele kaitsekate.

## Põleti korpuse paigaldamine:

### **ETTEVAATUST!**

#### Mitteühilduvad süsteemikomponendid on ohtlikud.

Tagajärjeks võivad olla materiaalsed kahjud.

- ▶ Ühendage omavahel üksnes sama jahutusviisiga põleti korpused ja voolikupaketid.
- ▶ Paigaldage gaasijahutusega põleti korpused ainult gaasijahutusega voolikupakettidele.



### **MÄRKUS.**

#### Põleti korpuse kahjustunud O-rõngas on ohtlik.

Põleti korpuse kahjustunud O-rõngas võib kaasa tuua kaitsegaasi saastumise ja seega vigase keevisõmbluse.


- ▶ Enne iga kasutuselevõttu tuleb veenduda, et põleti korpuse O-rõngas oleks kahjustusteta.

#### **1** \* Põleti korpuse O-rõnga määrimine

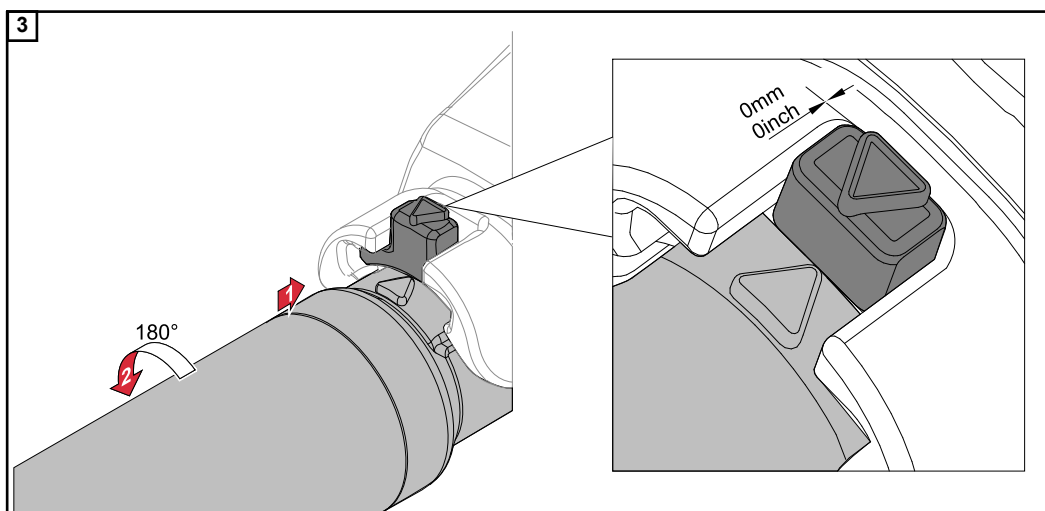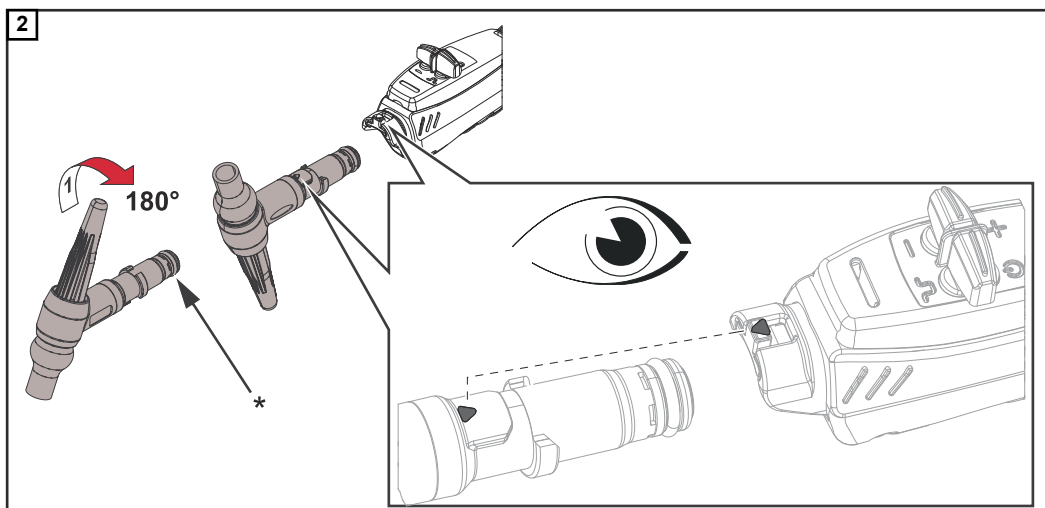

Vajutage kinnitus koos põleti korpusega täielikult taha ja keerake samal ajal põletit 180°.



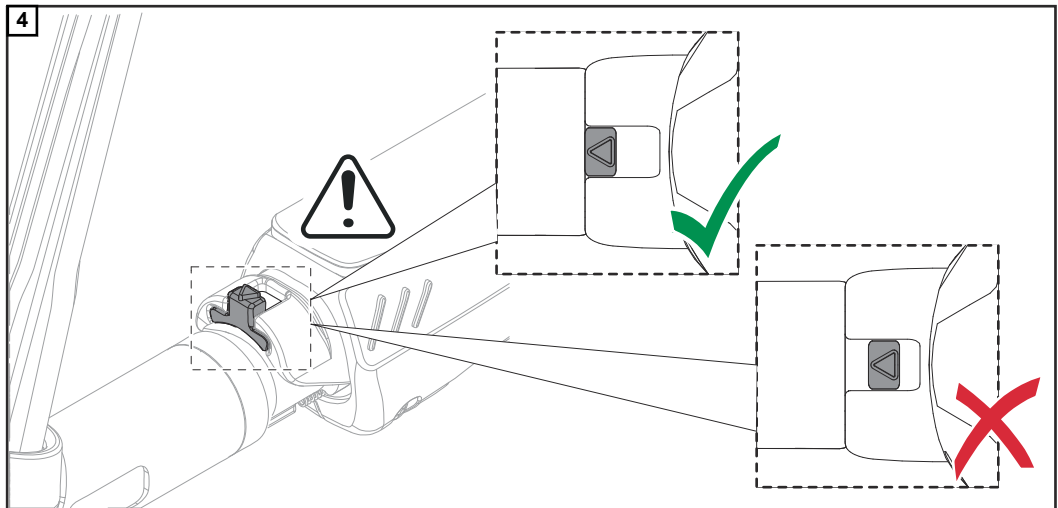

**⚠ ETTEVAATUST!**

**Valesti paigaldatud põleti korpus on ohtlik.**

Tagajärjeks võivad olla materiaalsed kahjud.

- ▶ Veenduge, et kinnitus oleks pärast põleti korpuse paigaldamist kõige eesmisel asendis, sest vaid siis on põleti korpus nõuetekohaselt paigaldatud ja kinnitatud.

**5** Tehke proovikeevitus ja kontrollige keevisõmbluse kvaliteeti.

# Vesijahutusega keevituspõleti põletipea korpuse vahetamine

Tühjendage keevituspõleti automaatselt ja vahetage põleti korpus.



## **ETTEVAATUST!**


Sisselülitatud toiteallikas on keevituspõleti automaatsel tühjendamisel ohtlik. Tagajärjeks võivad olla soovimatud keevituskaare süttimised.

- ▶ Järgige jahutusseadme juhendis, toiteallika juhendis ja toiteallika juhtpaneelil olevaid juhiseid keevituspõleti automaatsel tühjendamise kohta.
- ▶ Alljärgnevalt kirjeldatud tööde ajal põleti korpusel tuleb püsida elektrit juhtivatest objektidest vähemalt 1 m (39,37 in) kaugusel.

**Keevituspõleti automaatne tühjendamine (näiteks CU 600t /MC) ja põleti korpuse eemaldamine:**

- 1 Tühjendage keevituspõleti voolikupakett jahutusseadme funktsiooni abil.

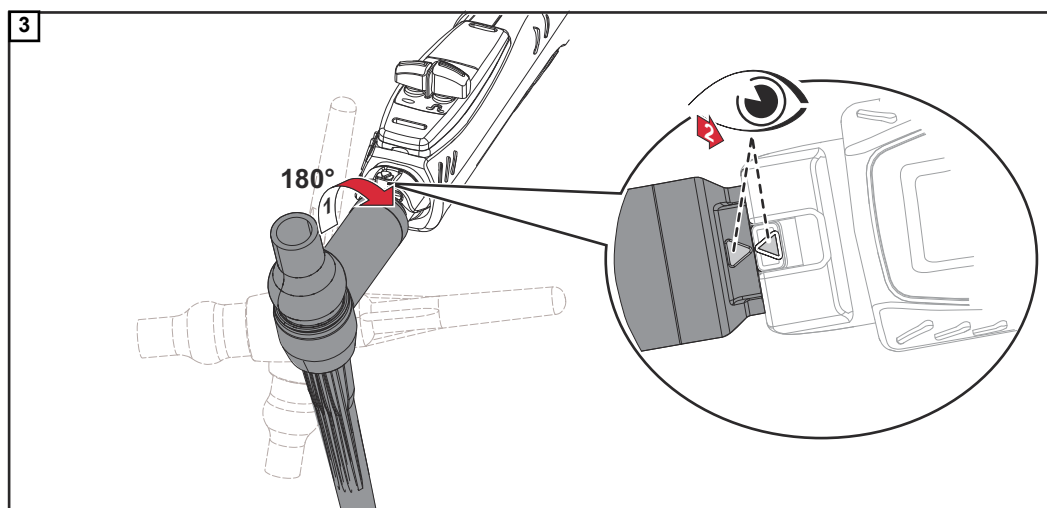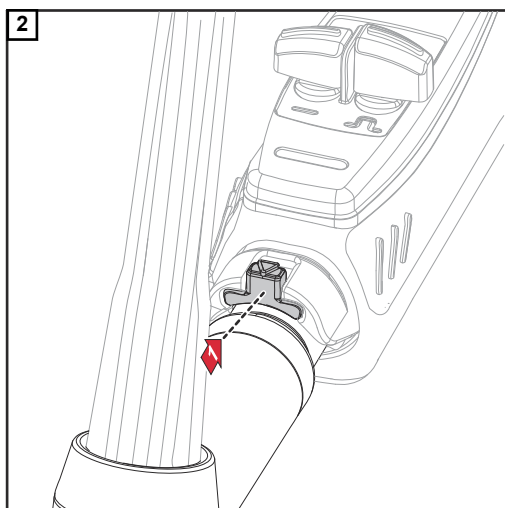

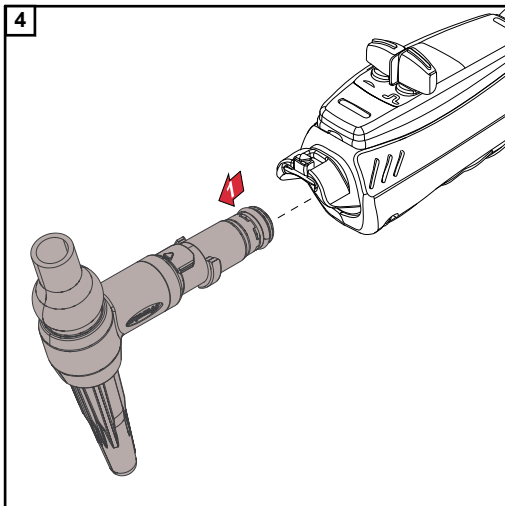

- 5 Eemaldage voolikupaketi liideselt mustus ja jahutusvedeliku jäägid.
- 6 Eemaldage põleti korpuse liideselt mustus ja jahutusvedeliku jäägid.
- 7 Paigaldage põleti korpuse liidesele kaitsekate.

#### Põleti korpuse paigaldamine:

**⚠ ETTEVAATUST!**

#### Mitteühilduvad süsteemikomponendid on ohtlikud.

Tagajärjeks võivad olla materiaalsed kahjud.

- ▶ Ühendage omavahel üksnes sama jahutusviisiga põleti korpused ja voolikupaketid.
- ▶ Paigaldage vesijahutusega põleti korpus ainult vesijahutusega voolikupaketile.


**MÄRKUS.**


#### Põleti korpuse kahjustunud O-rõngas on ohtlik.

Põleti korpuse kahjustunud O-rõngas võib kaasa tuua kaitsegaasi saastumise ja seega vigase keevisõmbluse.


- ▶ Enne iga kasutuselevõttu tuleb veenduda, et põleti korpuse O-rõngas oleks kahjustusteta.

- 1 \* Põleti korpuse O-rõnga määrimine

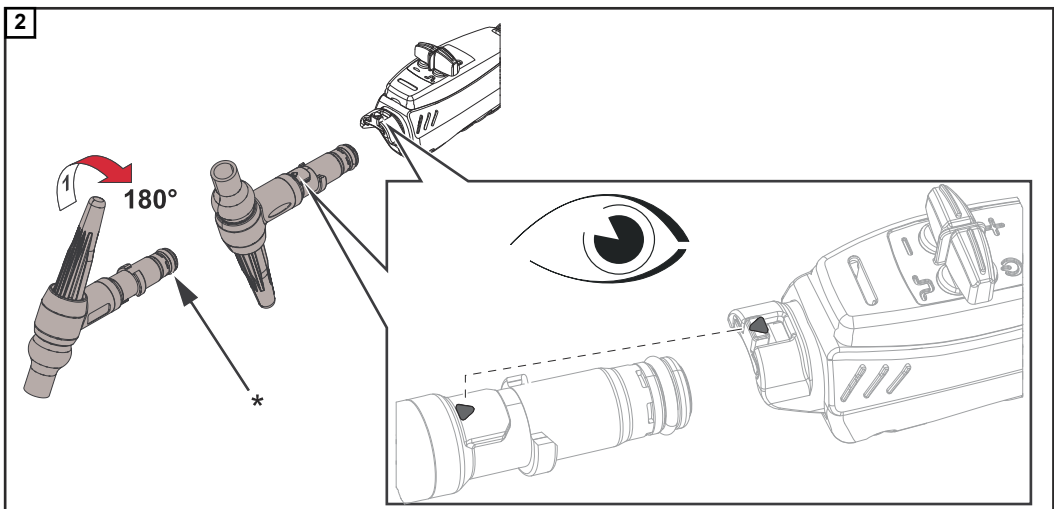

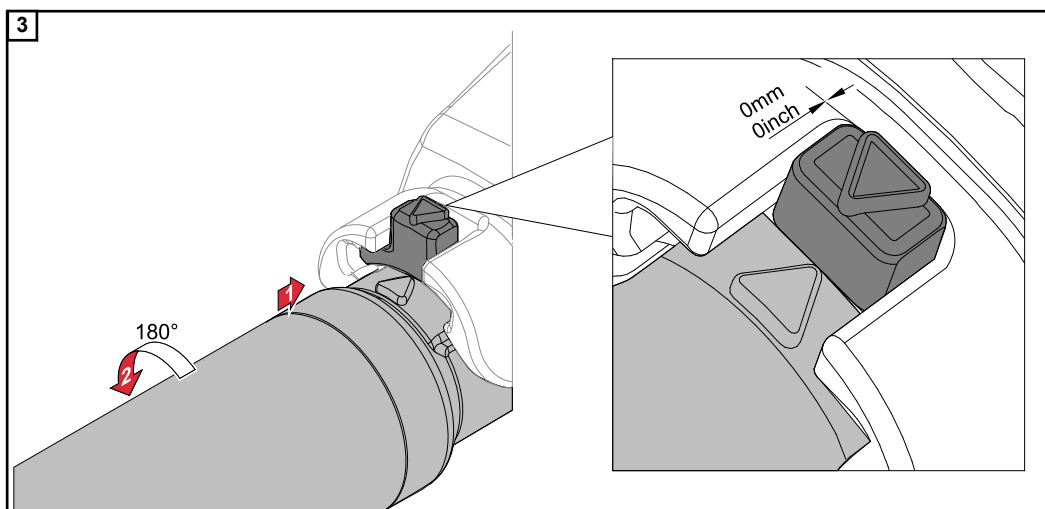

Vajutage kinnitus koos põleti korpusega täielikult taha ja keerake samal ajal põleti korpust 180°.

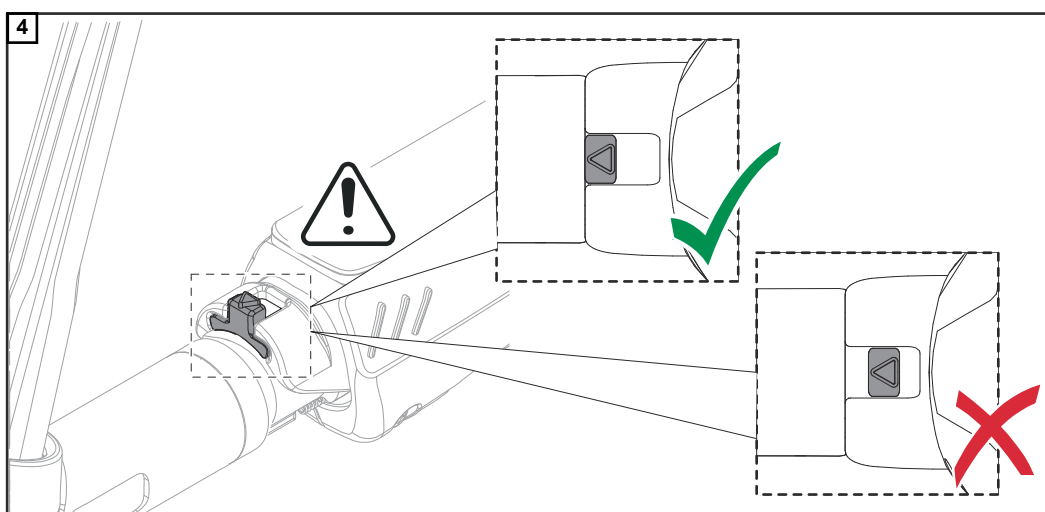

#### **⚠ ETTEVAATUST!**

##### **Valesti paigaldatud põleti korpus on ohtlik.**

Tagajärjeks võivad olla materiaalsed kahjud.

- ▶ Veenduge, et kinnitus oleks pärast põleti korpuse paigaldamist kõige eesmisel asendis, sest vaid siis on põleti korpus nõuetekohaselt paigaldatud ja kinnitatud.

#### **5** Vajutage toiteallikal gaasikontrolli nuppu

, 30 s jooksul tuleb kaitsegaas välja.

#### **6** Kontrollige jahutusvedeliku läbivoolu:




jahutusseadme jahutusvedeliku mahutis peab olema nähtav sujuv jahutusvedeliku tagasivool.

#### **7** Tehke proovikeevitus ja kontrollige keemisõmbluse kvaliteeti.

**Tühjendage keevituspõleti käsitsi ja vahetage põleti korpus.**

#### **Keevituspõleti käsitsi eemaldamine ja põleti korpuse vahetamine:**

- 1** Lülitage vool välja ning eraldage võrgust
- 2** Oodake, kuni jahutusseade jääb seisma.
- 3** Sulgege jahutusseadmest tulev jahutusvedeliku pealevooluvoolik.
- 4** Puhuge jahutusvedeliku pealevooluvoolik kuni 4 bar (58,02 psi) suruõhuga läbi.
  - Seeläbi voolab suurem osa jahutusvedelikust tagasi jahutusvedeliku mahutisse.

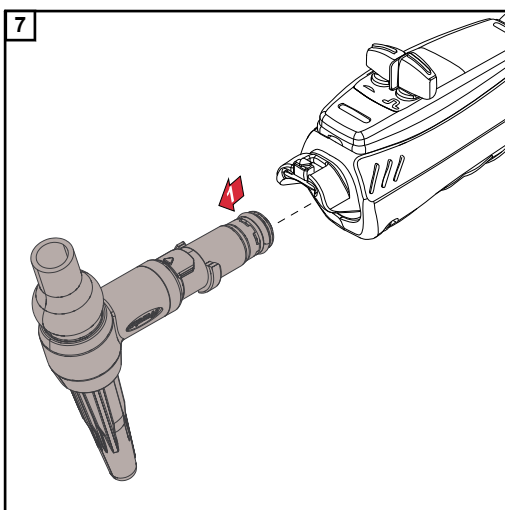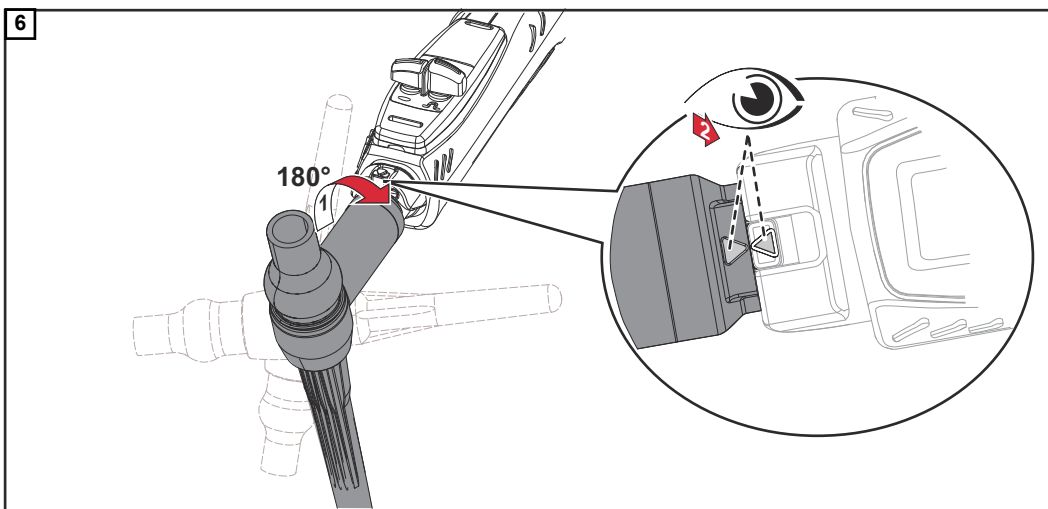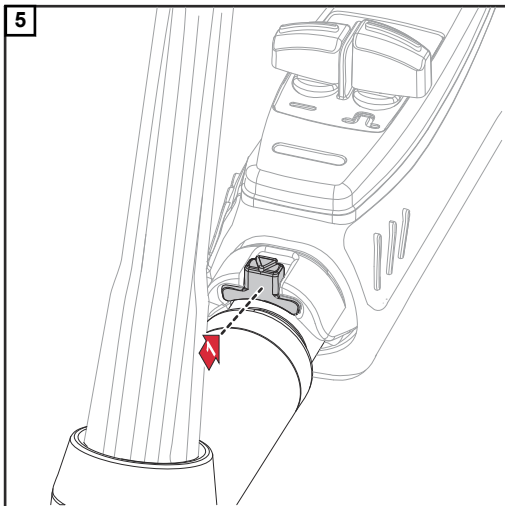

- 8** Eemaldage voolikupaketi liideselt mustus ja jahutusvedeliku jäägid.
- 9** Eemaldage põleti korpuse liideselt mustus ja jahutusvedeliku jäägid.
- 10** Paigaldage põleti korpuse liidesele kaitsekate.

## Põleti korpuse paigaldamine:

### **ETTEVAATUST!**

#### Mitteühilduvad süsteemikomponendid on ohtlikud.

Tagajärjeks võivad olla materiaalsed kahjud.

- ▶ Ühendage omavahel üksnes sama jahutusviisiga põleti korpused ja voolikupaketid.
- ▶ Paigaldage vesijahutusega põleti korpus ainult vesijahutusega voolikupaketile.



### **MÄRKUS.**

#### Põleti korpuse kahjustunud O-rõngas on ohtlik.


Põleti korpuse kahjustunud O-rõngas võib kaasa tuua kaitsegaasi saastumise ja seega vigase keevisõmbluse.

- ▶ Enne iga kasutuselevõttu tuleb veenduda, et põleti korpuse O-rõngas oleks kahjustusteta.

#### **1** \* Põleti korpuse O-rõnga määrimine

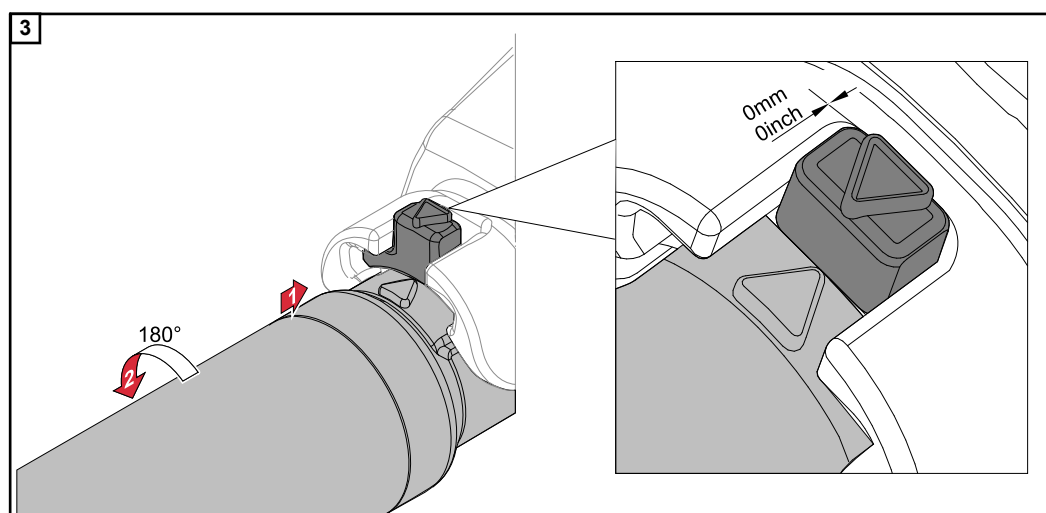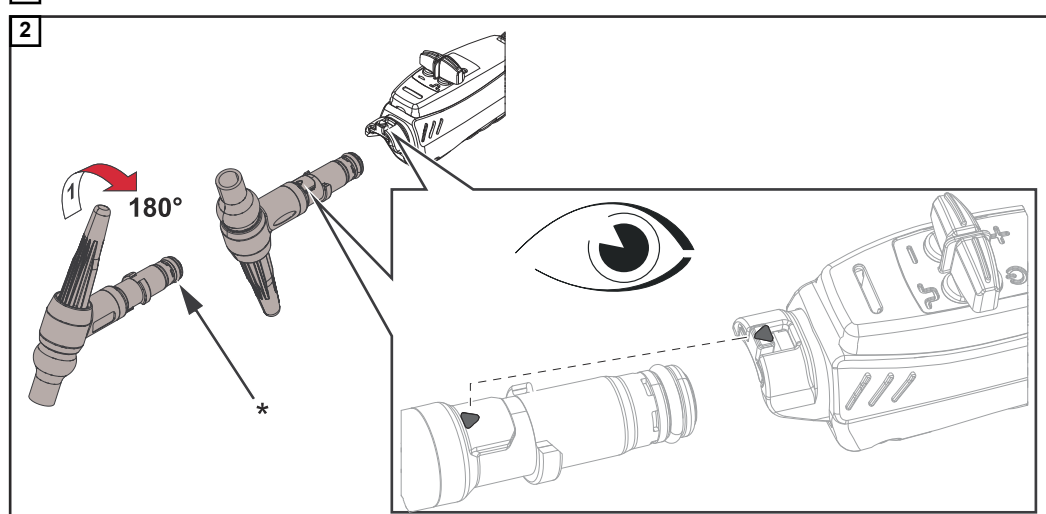

Vajutage kinnitus koos põleti korpusega täielikult taha ja keerake samal ajal põleti korpust 180°.

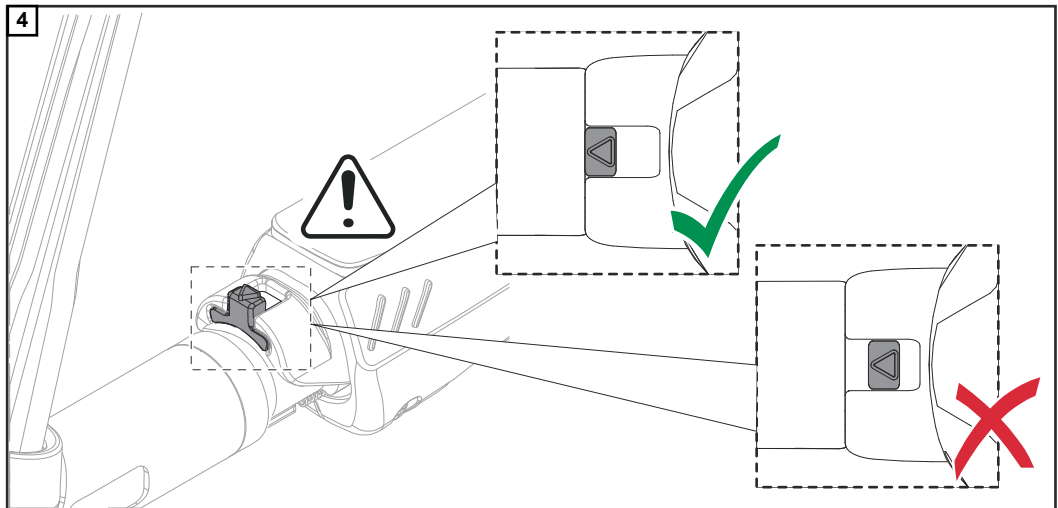

**⚠ ETTEVAATUST!**

**Valesti paigaldatud põleti korpus on ohtlik.**

Tagajärjeks võivad olla materiaalsed kahjud.

- ▶ Veenduge, et kinnitus oleks pärast põleti korpuse paigaldamist kõige eesmisel asendis, sest vaid siis on põleti korpus nõuetekohaselt paigaldatud ja kinnitatud.

**5** Ühendage toiteallikas voluvõrguga ja lülitage sisse

**6** Vajutage toiteallikal gaasikontrolli nuppu







, 30 s jooksul tuleb kaitsegaas välja.

**7** Kontrollige jahutusvedeliku läbivoolu:  
jahutusseadme jahutusvedeliku mahutis peab olema nähtav sujuv jahutusvedeliku tagasivool.

**8** Tehke proovikeevitus ja kontrollige keevisõmbluse kvaliteeti.

# Hooldus ja jäätmekäitus

## Keelud

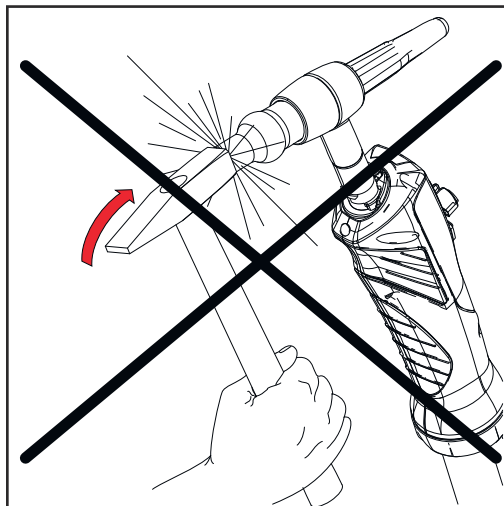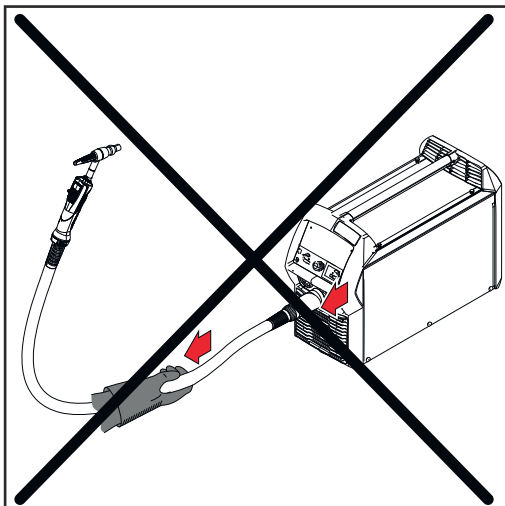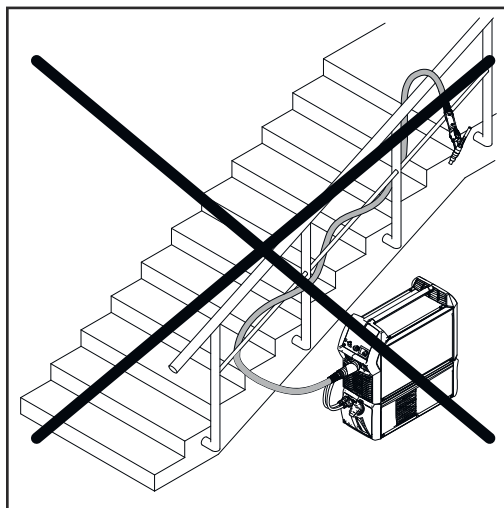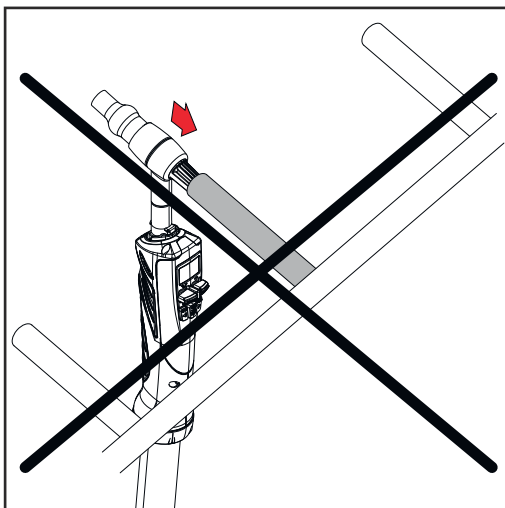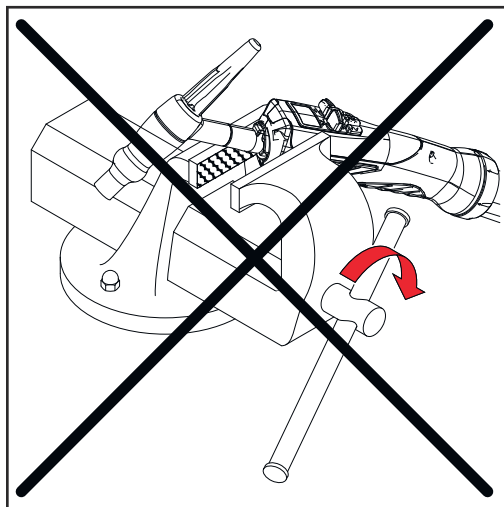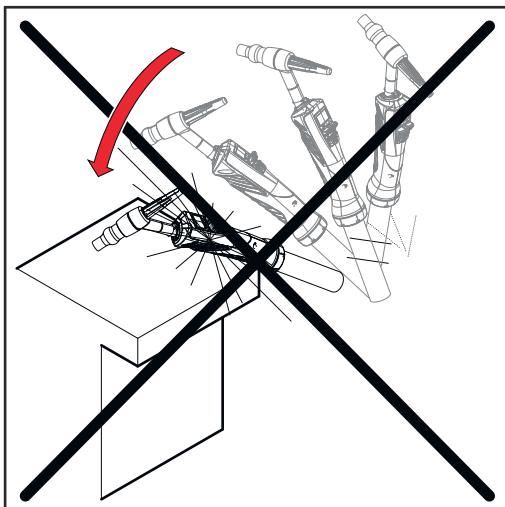



---

**Seadme igakord-  
sel kasutusel te-  
ostatavad hool-  
dustööd**

- Kontrollige kuluvasi ja vahetage defektsed kuluvasad välja
- Eemaldage gaasidüüsilt keevituspritsmed

Igakordsel kasutuselevõtul tuleb vesijahutusega keevituspõletite puhul täiendavalt kontrollida järgmist:

- veenduge, et kõik jahutusvedeliku kiirühendused oleksid tihendatud;
- veenduge, et oleks tagatud tingimustele vastav jahutusvedeliku tagasivool.

---

**Jäätmekäitlus**

Jäätmekäitlust tuleb teostada üksnes kehtivate riiklike ja piirkondlike määruste kohaselt.



# Rikete diagnoosimine, rikete kõrvaldamine

---

## Rikete diagnoosimine, rikete kõrvaldamine

---

### **Keevituspõletit ei saa ühendada**

Põhjus: bajonett-lukustus on väändunud  
Kõrvaldamine: bajonett-lukustus tuleb välja vahetada  
ne:

---

### **Keevitusvool puudub**

Toiteallika võrgulüliti on sisse lülitatud, toiteallika näidud põlevad, kaitsegaas on olemas

Põhjus: maandusühendus on vale  
Kõrvaldamine: looge korrapärane maandusühendus  
ne:  
Põhjus: keevituspõleti voolukaabel on katkestatud  
Kõrvaldamine: vahetage keevituspõleti välja  
ne:  
Põhjus: volframelektrood on lahti  
Kõrvaldamine: keerake volframelektrood põleti korgi abil kinni  
ne:  
Põhjus: kuluvasa on lahti  
Kõrvaldamine: keerake kuluvasa kinni  
ne:

---

### **Põletinupp ei tööta, kui seda vajutada**

Võrgulüliti on sisse lülitatud, toiteallika näidud põlevad, kaitsegaas on olemas

Põhjus: toitepistik ei ole pistikupesas  
Kõrvaldamine: pistke toitepistik pistikupessa  
ne:  
Põhjus: keevituspõleti või keevituspõleti juhtahel on defektne  
Kõrvaldamine: vahetage keevituspõleti välja  
ne:  
Põhjus: pistikühendused „Põleti nupp / juhtahel / vooluallikas“ on vigased  
Kõrvaldamine: kontrollige pistikühendust või vooluallikat või viige keevituspõleti teenindusse  
ne:  
Põhjus: keevituspõleti print on defektne  
Kõrvaldamine: vahetage print välja  
ne:

---

### **Keevituspõleti ühenduse HF-kaarleek**

Põhjus: keevituspõleti ühendus lekib  
Kõrvaldamine: vahetage bajonettlukustuse O-rõngas välja  
ne:

---

### **Käepideme HF-kaarleek**

Põhjus: voolikukomplekt lekib  
Kõrvaldamine: vahetage voolikukomplekt välja  
ne:  
Põhjus: Kaitsegaasi voolikuühendus põleti korpusega lekib  
Kõrvaldamine: järgige voolikut ja tihendage  
ne:

---

### **Kaitsegaas puudub**

Kõik muud funktsioonid töötavad

Põhjus: gaasiballoon on tühi

Kõrvaldami- vahetage gaasiballoon välja  
ne:

Põhjus: gaasirõhu regulaator on defektne

Kõrvaldami- vahetage gaasirõhu regulaator välja  
ne:

Põhjus: gaasivoolik ei ole paigaldatud, see on kortsus või kahjustatud

Kõrvaldami- paigaldage gaasivoolik sirgelt. Vahetage defektne gaasivoolik välja  
ne:

Põhjus: Keevituspõleti on defektne

Kõrvaldami- vahetage keevituspõleti välja  
ne:

Põhjus: gaasi magnetklapp on defektne

Kõrvaldami- teavitage hooldusteenindust (laske gaasi magnetklapp väljavahetada)  
ne:

---

### **Halvad keevitusomadused**

Põhjus: valed keevitusparameetrid

Kõrvaldami- kontrollige sätteid  
ne:

Põhjus: maandusühendus on vale

Kõrvaldami- kontrollige, et maandusühenduse ja ühendusklemmide polaarsus oleks õige  
ne:

---

### **Keevituspõleti muutub väga kuumaks**

Põhjus: keevituspõleti võimsus on liiga nõrk

Kõrvaldami- jälgige tsükli pikkust ja koormuspiiranguid  
ne:

Põhjus: üksnes vesijahutusega süsteemide puhul: jahutusvedeliku läbivool ei ole piisav

Kõrvaldami- kontrollige jahutusvedeliku taset, jahutusvedeliku läbivoolu kogust, jahutusvedeliku reostust jne, jahutusvedeliku pump on ummistunud: keerake läbiviigu kohast kruvikeeraja abil jahutusvedeliku pumba võlli

Põhjus: üksnes vesijahutusega süsteemide puhul: parameeter „Jahutusseadme juht.“ on seadistatud väärtusele „OFF“ (väljas).

Kõrvaldami- seadistage Setupi menüüs parameeter „Jahutusseadme juht.“ väärtusele „Aut“ või „ON“ (sisse).  
ne:

---

**Keevisõmblus on poorne**

Põhjus: gaasidüüsis tekivad pritsmed, mis põhjustab keevisõmbluse ebapiisavat kaitstust kaitsegaasi eest

Kõrvaldami- eemaldage keevituspritsmed  
ne:

Põhjus: gaasivoolikus on augud või gaasivooliku ühendus ei ole piisav

Kõrvaldami- vahetage gaasivoolik välja  
ne:

Põhjus: tsentraalühenduse O-rõngas on katki või defektne

Kõrvaldami- vahetage O-rõngas välja  
ne:

Põhjus: gaasivoolikus on niiskus/kondensaat

Kõrvaldami- kuivatage gaasivoolikut  
ne:

Põhjus: gaasivool on liiga suur või väike

Kõrvaldami- korrigeerige gaasivoolu  
ne:

Põhjus: keevitamise alguses või lõpus ei ole piisavalt kaitsegaasi

Kõrvaldami- suurendage gaasi ettevoolu ja gaasi järelvoolu  
ne:

Põhjus: peale on kantud liiga palju piirdeainet

Kõrvaldami- eemaldage liigne piirdeaine / kandke peale vähem piirdeainet  
ne:

---

**Kehvad süüteomadused**

Põhjus: sobimatu volframelektrood (näiteks WP-elektrood DC-keevitamisel)

Kõrvaldami- kasutage sobivat volframelektroodi  
ne:

Põhjus: kuluvasa on lahti

Kõrvaldami- keerake kuluvasad kõvasti kinni  
ne:

---

**Gaasidüüsil esineb rebendeid**

Põhjus: volframelektrood ei ulatu piisavalt palju gaasidüüsisist välja

Kõrvaldami- tõmmake volframelektroodi rohkem gaasidüüsisist välja  
ne:

---

# Tehnilised andmed

## Üldteave

Toode vastab standardi IEC 60974-7 nõuetele.

### MÄRKUS.

**Märgitud võimsusandmed kehtivad ainult standardsete kuluosade kasutamisel.**

Gaasiläätsete ja lühemate gaasidüüside kasutamisel vähenevad keevitusvoolu spetsifikatsioonid.

### MÄRKUS.

**Keevitusvoolu andmed kehtivad gaasijahutusega põletipea korpuste korral alles pikkusest 65 mm (2,56 in).**

Lühemate põletipea korpuste kasutamise korral vähenevad keevitusvoolu spetsifikatsioonid 30%.

### MÄRKUS.

**Võimsuspiiril keevitamisel kasutage keevituspõletil asjakohaselt suuremaid volframelektroode ning gaasidüüside avauste läbimõõte, et pikendada kuluosade kestvust.**

Pidage silmas voolutugevust, AC-tasakaalu ja AC-voolunihet kui võimsust mõjutavaid tegureid.

## Gaasjahutusega põletipea korpus – TTB 80, TTB 160, TTB 220

	TTB 80 G	TTB 160 G F
DC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	35% TP <sup>1)</sup> / 80 A	35% TP <sup>1)</sup> / 160 A
	60% TP <sup>1)</sup> / 60 A	60% TP <sup>1)</sup> / 120 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 50 A	100% TP <sup>1)</sup> / 90 A
AC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	35% TP <sup>1)</sup> / 30 A	35% TP <sup>1)</sup> / 120 A
		60% TP <sup>1)</sup> / 90 A
		100% TP <sup>1)</sup> / 70 A
Kaitsegaas (standard EN 439)	Argoon	Argoon
Elektroodi läbimõõt	1,0–3,2 mm 0,039–0,126 in	1,0–3,2 mm 0,039–0,126 in

	TTB 220 G
DC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	35% TP <sup>1)</sup> / 220 A
	60% TP <sup>1)</sup> / 170 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 130 A
AC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	35% TP <sup>1)</sup> / 180 A
	60% TP <sup>1)</sup> / 130 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 100 A

	<b>TTB 220 G</b>
Kaitsegaas (standard EN 439)	Argoon
Elektroodi läbimõõt	1,0–4,0 mm 0,039–0,158 in

	<b>TTB 220 A G F</b>	<b>TTB 220 P G F</b>
DC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	35% TP <sup>1)</sup> / 220 A	30% TP <sup>1)</sup> / 220 A
	60% TP <sup>1)</sup> / 170 A	60% TP <sup>1)</sup> / 160 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 130 A	100% TP <sup>1)</sup> / 130 A
AC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	35% TP <sup>1)</sup> / 180 A	30% TP <sup>1)</sup> / 170 A
	60% TP <sup>1)</sup> / 120 A	60% TP <sup>1)</sup> / 120 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 100 A	100% TP <sup>1)</sup> / 100 A
Kaitsegaas (standard EN 439)	Argoon	Argoon
Elektroodi läbimõõt	1,0–4,0 mm 0,039–0,158 in	1,0–4,0 mm 0,039–0,158 in


1) TP = sisselülitamise aeg

**Vesijahutusega  
põleti korpus –  
TTB 180, TTB 300**

	<b>TTB 180 W</b>	<b>TTB 300 W</b>
DC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	60% TP <sup>1)</sup> / 180 A	60% TP <sup>1)</sup> / 300 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 140 A	100% TP <sup>1)</sup> / 230 A
AC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	60% TP <sup>1)</sup> / 140 A	60% TP <sup>1)</sup> / 250 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 110 A	100% TP <sup>1)</sup> / 190 A
Kaitsegaas (standard EN 439)	Argoon	Argoon
Elektroodi läbimõõt	1,0–3,2 mm 0,039–0,126 in	1,0–3,2 mm 0,039–0,126 in
Jahutusvedeliku minimaalne luba- tav läbivool Q <sub>min</sub>	1 l/min (0,26 gal/min)	1 l/min (0,26 gal/min)

1) TP = sisselülitamise aeg

**Gaasjahutusega  
voolikupakett –  
THP 120 G SH,  
THP 180 G SH**

	<b>THP 120 G SH</b>	<b>THP 180 G SH</b>
DC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	35% TP <sup>1)</sup> / 120 A	35% TP <sup>1)</sup> / 180 A
	60% TP <sup>1)</sup> / 100 A	60% TP <sup>1)</sup> / 130 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 80 A	100% TP <sup>1)</sup> / 100 A
AC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	35% TP <sup>1)</sup> / 90 A	35% TP <sup>1)</sup> / 120 A
	60% TP <sup>1)</sup> / 70 A	60% TP <sup>1)</sup> / 90 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 50 A	100% TP <sup>1)</sup> / 70 A
Kaitsegaas (standard EN 439)	Argoon	Argoon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft + 1,48 in / 26 ft + 2,96 in)	4,0 m / 8,0 m (13 ft + 1,48 in / 26 ft + 2,96 in)
Maksimaalne lubatav tühikäigupinge (U <sub>0</sub> )	113 V	113 V
Maksimaalne lubatav süütepinge (U <sub>P</sub> )	10 kV	10 kV
Põletinupp U <sub>max</sub>	35 V	35 V
Põletinupp I <sub>max</sub>	100 mA	100 mA


1) TP = sisselülitamise aeg


**Gaasjahutusega  
voolikupakett –  
THP 150 G SH**

**MÄRKUS.**

**Voolikupakett THP 150 G SH ei ole ette nähtud ega sobiv keevituskaare süüteseadmetele, nagu KS-süüde.**

Voolikupakett on ette nähtud ainult kasutamiseks koos toiteallikatega TransPocket 150/180 ja AccuPocket 150.

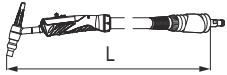
	<b>THP 150 G SH</b>
DC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	25% TP <sup>1)</sup> / 150 A
	35% TP <sup>1)</sup> / 120 A
	60% TP <sup>1)</sup> / 100 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 80 A
AC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	25% TP <sup>1)</sup> / 110 A
	35% TP <sup>1)</sup> / 90 A
	60% TP <sup>1)</sup> / 70 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 50 A
Kaitsegaas (standard EN 439)	Argoon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft + 1,48 in / 26 ft + 2,96 in)

	THP 150 G SH
Maksimaalne lubatav tühikäigupinge $U_0$	113 V
Maksimaalne lubatav süütepinge $U_P$	 <b>Ei ole ette nähtud ega sobiv keevituskaare süüteseadmetele.</b>

1) TP = sisselülitamise aeg



**Vesijahutusega  
voolikupakett –  
THP 300 SH**

	<b>THP 300 SH</b>
DC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	60% TP <sup>1)</sup> / 300 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 230 A
AC-keevitusvool 10 min / 40 °C (104 °F)	60% TP <sup>1)</sup> / 250 A
	100% TP <sup>1)</sup> / 190 A
Kaitsegaas (standard EN 439)	Argoon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft + 1,48 in / 26 ft + 2,96 in)
Väikseim jahutusvõimsus standardi IEC 60974-2 järgi, olenevalt voolikupaketi pikkusest	650 W / 650 W
Jahutusvedeliku minimaalne lubatav läbivool $Q_{\min}$	1 l/min (0,26 gal/min [US])
Minimaalne lubatav jahutusvedeliku surve $p_{\min}$	3 bar (43 psi)
Maksimaalne lubatav jahutusvedeliku surve $p_{\max}$	5,5 bar (79 psi)
Maksimaalne lubatav tühikäigupinge $U_0$	113 V
Maksimaalne lubatav süütepinge $U_P$	10 kV

1) TP = sisselülitamise aeg



# Tartalomjegyzék

Biztonság.....	68
Biztonság.....	68
Rendeltetésszerű használat.....	69
Hegesztőpisztoly-változatok.....	70
Rendelésre álló hegesztőpisztoly-változatok.....	70
Az Up/Down-hegesztőpisztoly funkciói.....	72
Az Up/Down-hegesztőpisztoly vezérlő egységei.....	72
A Up/Down-hegesztőpisztoly működési leírása.....	72
Kopó alkatrészek felszerelése.....	74
Az „A” rendszerű kopóalkatrész szerelése dugaszolt gázfűvókával.....	74
P rendszerű kopóalkatrész felszerelése csavarozott gázfűvókával.....	75
A hegesztőpisztoly test szerelése, hegesztőpisztoly csatlakoztatása.....	76
A hegesztőpisztoly test szerelése.....	76
A hegesztőpisztoly csatlakoztatása.....	78
A hegesztőpisztoly test elfordítása.....	78
A hegesztőpisztoly test lecserélése a gázhűtéses hegesztőpisztolyról.....	79
A hegesztőpisztoly test kicserélése.....	79
A hegesztőpisztoly test lecserélése a gázhűtéses hegesztőpisztoly testről.....	82
Végezze el a hegesztőpisztoly automatikus kiürítését és cserélje ki a hegesztőpisztoly testet.....	82
Ürítse ki manuálisan a hegesztőpisztolyt és cserélje ki a hegesztőpisztoly testet.....	84
Ápolás, karbantartás és ártalmatlanítás.....	88
Tilalmak.....	88
Karbantartás minden üzembe helyezéskor.....	89
Ártalmatlanítás.....	89
Hibadiagnosztika, hibaelhárítás.....	90
Hibadiagnosztika, hibaelhárítás.....	90
MŰSZAKI ADATOK.....	93
Általános tudnivalók.....	93
Gázhűtéses hegesztőpisztoly test - TTB 80, TTB 160, TTB 220.....	93
Vízűtéses hegesztőpisztoly test - TTB 180, TTB 300.....	94
Gázűtéses tömlőköteg - THP 120 G SH, THP 180 G SH.....	95
Gázűtéses tömlőköteg - THP 150 G SH.....	95
Vízűtéses tömlőköteg - THP 300 SH.....	97

# Biztonság

## Biztonság

### **VESZÉLY!**

#### **Hibás kezelés és hibásan elvégzett munkák miatti veszély.**

Súlyos személyi sérülés és anyagi kár lehet a következmény.

- ▶ A jelen dokumentumban ismertetett összes munkát és funkciót csak képzett szakember végezheti el.
- ▶ Olvassa el és értse meg a dokumentumot.
- ▶ Olvassa el és értse meg a rendszerelemek összes kezelési útmutatóját, különös tekintettel a biztonsági előírásokra.

### **VESZÉLY!**

#### **Elektromos áram miatti veszély és kilépő huzalelektróda miatti veszély.**

Súlyos személyi sérülés és anyagi kár lehet a következmény.

- ▶ A munkák elkezdése előtt minden rendszerelmet ki kell kapcsolni és le kell választani a villamos hálózatról.
- ▶ Minden rendszerelmet biztosítani kell újbóli bekapcsolás ellen.

### **VESZÉLY!**

#### **Elektromos áram miatti veszély meghibásodott rendszerelemek és hibás működtetés következtében.**

Súlyos személyi sérülés és anyagi kár lehet a következmény.

- ▶ Az összes kábelnek, vezetéknek és tömlőkötegnek mindig jól rögzítettnek, sértetlennek, jól szigeteltnek és megfelelően méretezettnek kell lennie.

### **VESZÉLY!**

#### **Hűtőközeg kiáramlásának veszélye a le nem zárt hűtőközeg-tömlők miatt.**

Csúszásveszély és anyagi kár lehet a következmény.

- ▶ A vízhűtésű hegesztőpisztolyok hűtőközeg-tömlőit mindig zárja el a felszerelt műanyag zárral, ha leválasztja őket a hűtőegységről vagy a huzalelőtől.

### **VIGYÁZAT!**

#### **Forró hegesztőpisztoly-elemek és forró hűtőközeg által fennálló veszély.**

Súlyos forrázás lehet a következmény.

- ▶ A jelen dokumentumban leírt összes munka kezdete előtt az összes hegesztőpisztoly-elemet és a hűtőközeget hagyja lehűlni szobahőmérsékletre (+25 °C, +77 °F).

### **VIGYÁZAT!**

#### **Vízhűtésű hegesztőpisztolyok hűtőközeg nélküli üzemeltetésének veszélye.**

Ennek anyagi károk lehetnek a következményei.

- ▶ A vízhűtéses hegesztőpisztolyt soha ne helyezze üzembe hűtőközeg nélkül.
- ▶ A hegesztés alatt biztosítani kell a rendeltetésszerű hűtőközeg-átáramlást - ez az az eset, ha a hűtőegység hűtőközeg-tartályában rendeltetésszerű hűtőközeg-visszaáramlás látható.
- ▶ A fent említett pontok figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget, minden garancia megszűnik.

---

**Rendeltetésszerű  
használat**

A TIG kézi hegesztőpisztoly kizárólag TIG-hegesztésre és TIG-forrasztásra szolgál kézi alkalmazásoknál.


Más vagy ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerű. Az ebből eredő károkért a gyártó nem felel.

A rendeltetésszerű használathoz tartozik még:

- a kezelési útmutatóban szereplő minden tudnivaló figyelembevétele
- az ellenőrzési és karbantartási munkák elvégzése.

# Hegesztőpisztoly-változatok

Rendelkezésre álló hegesztőpisztoly-változatok

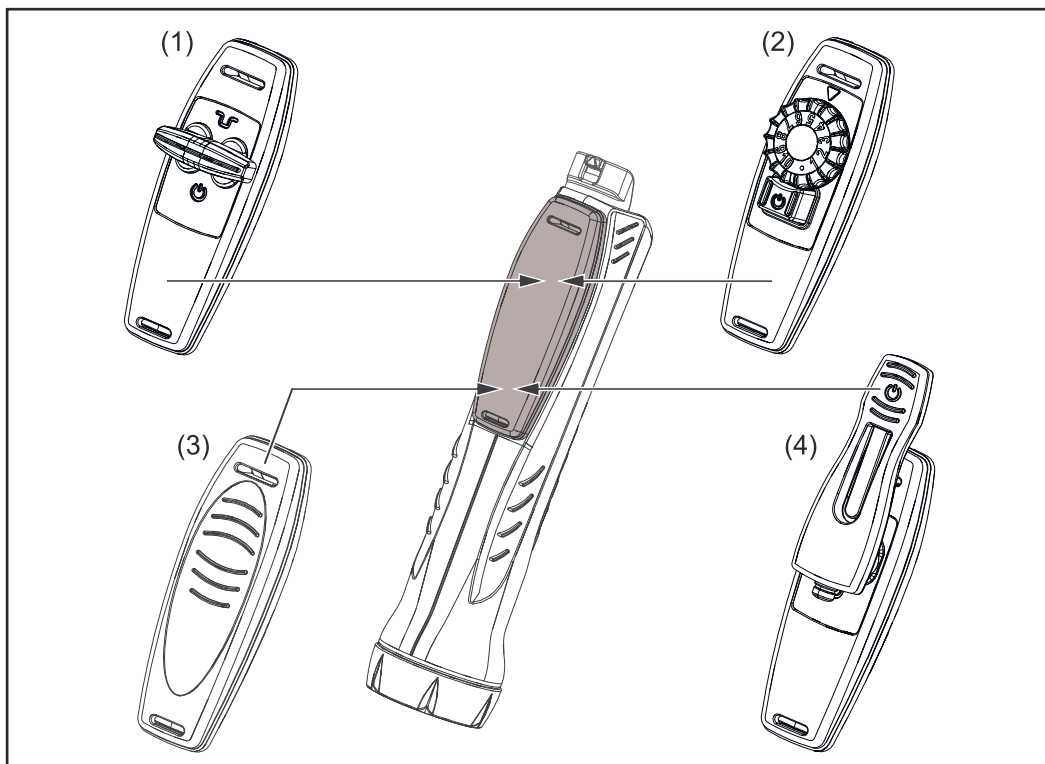

## (1) Standard-Interface

A gomb visszanyomása:

- Amennyiben az áramforráson aktiválva van a nagyfrekvenciás gyújtás (HF-gyújtás), a folyamat aktiválódik
- Amennyiben az áramforráson aktiválva van az érintési gyújtás, létrejön a hegesztési feszültség a wolfrámelektrodán. A munkadarab megérintésével elindul a hegesztési eljárás

A hegesztés során a gomb előrenyomása:

- A hegesztés közben 4-ütemű üzemmódban kerül aktiválásra a közbenső csökkentés a gomb előrenyomása és megtartása által. Ez a funkció nem áll rendelkezésre, ha a csökkenő áram áramforrásán  $I_2$  került beállításra

## (2) Potenciométer-Interface

A Start/Stop gomb megnyomása:

- Amennyiben az áramforráson aktiválva van a nagyfrekvenciás gyújtás (HF-gyújtás), a folyamat aktiválódik
- Amennyiben az áramforráson aktiválva van az érintési gyújtás, létrejön a hegesztési feszültség a wolfrámelektrodán. A munkadarab megérintésével elindul a hegesztési eljárás

Potenciométer:

- A hegesztőáram beállításához

## (3) Pisztolyvezérlő gomb nélkül

## (4) Standard-Interface pisztolyvezérlő gomb-kiterjesztéssel

A gomb visszanyomása:

- a) Amennyiben az áramforráson aktiválva van a nagyfrekvenciás gyújtás (HF-gyújtás), a folyamat aktiválódik
- b) Amennyiben az áramforráson aktiválva van az érintési gyújtás, létrejön a hegesztési feszültség a wolfrámelektrodán. A munkadarab megérintésével elindul a hegesztési eljárás

A hegesztés során a gomb előrenyomása:

- a) A hegesztés közben 4-ütemű üzemmódban kerül aktiválásra a közbenső csökkentés a gomb előrenyomása és megtartása által. Ez a funkció nem áll rendelkezésre, ha a csökkenő áram áramforrásán  $I_2$  került beállításra

---


**(5) Up-Down-Interface (nincs ábrázolva)**

A hegesztőpisztolyt gyárilag Up/Down-Interface-szel együtt szállítjuk. Ehhez kapcsolódó közelebbi információkhoz lásd a **Az Up/Down-hegesztőpisztoly funkciói** című szakaszt a **72** oldaltól.

---

# Az Up/Down-hegesztőpisztoly funkciói

## Az Up/Down-hegesztőpisztoly vezérlő egységei

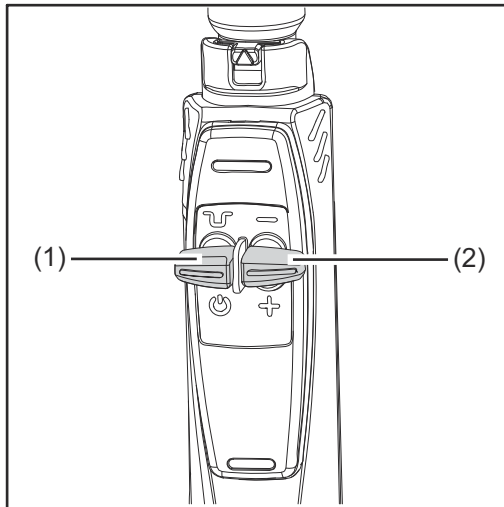

### (1) Start gomb

A gomb a következő funkciókat váltja ki:


- Amennyiben az áramforráson aktiválva van a nagyfrekvenciás gyújtás (HF-gyújtás), a gyújtási folyamat aktiválódik a gomb visszahúzása által
- Amennyiben az áramforráson aktiválva van az érintési gyújtás, létrejön a hegesztési feszültség a wolfrámelektrodán a gomb visszahúzása által. A munkadarab megérintésével elindul a hegesztési eljárás
- A hegesztés közben 4-ütemű üzemmódban kerül aktiválásra a közbenső csökkentés a gomb előrenyomása és megtartása által. Ez a funkció nem áll rendelkezésre, ha a csökkenő áram áramforrásán I<sub>2</sub> került beállításra

### (2) Up / Down (fel/le) gomb

A hegesztési teljesítmény módosítása


## A Up/Down-hegesztőpisztoly működési leírása

### A hegesztési teljesítmény módosítása:

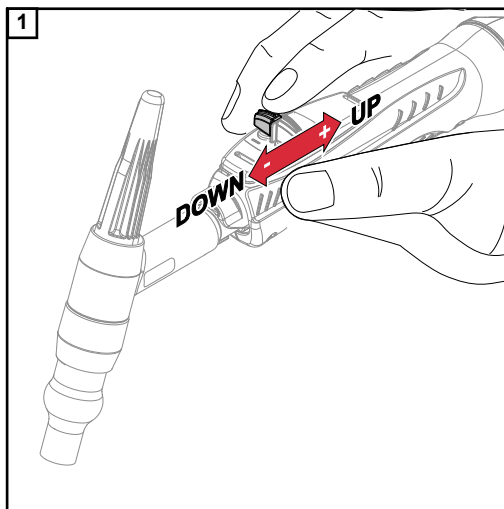



### Közbenső csökkentés:

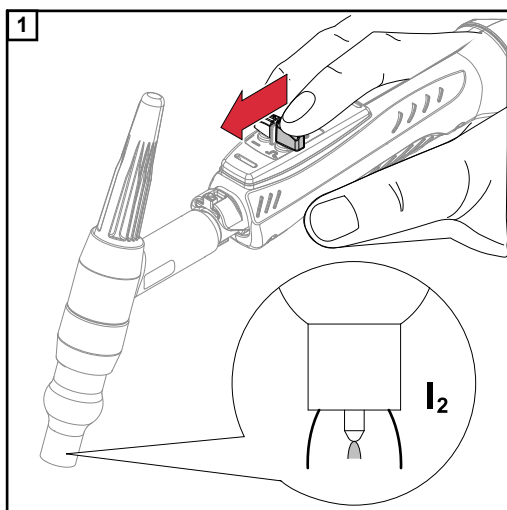

A közbenső csökkentés időtartamáig nyomja a gombot előre, majd tartsa úgy

# Kopó alkatrészek felszerelése

Az „A” rendszerű kopóalkatrész szerelése dugaszolt gázfűvőkával

## ⚠ VIGYÁZAT!



**Károsodás veszélye a szorítópatron (1) vagy a gázlencsék (2) túl magas meghúzónyomatéka miatt.**

A menet károsodása lehet a következmény.

► Csak enyhén húzza meg a szorítópatront (1) vagy a gázlencsét (2).

\* Cserélhető gumi tömítőhüvely csak TTB 220 G/A-hoz

\*\* A hegesztőpisztoly kivételétől függően a szorítópatron (1) helyett gázlencse (2) kerülhet alkalmazásra.

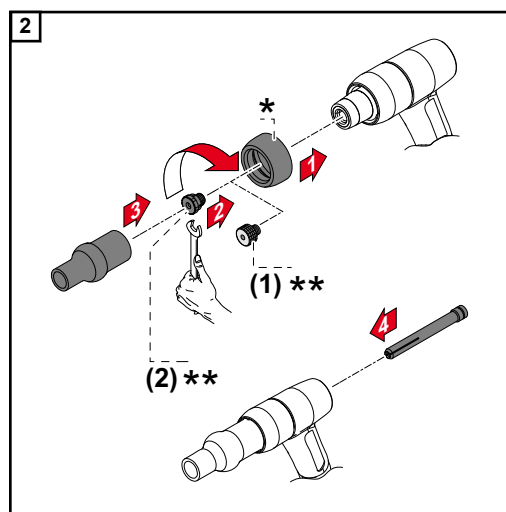
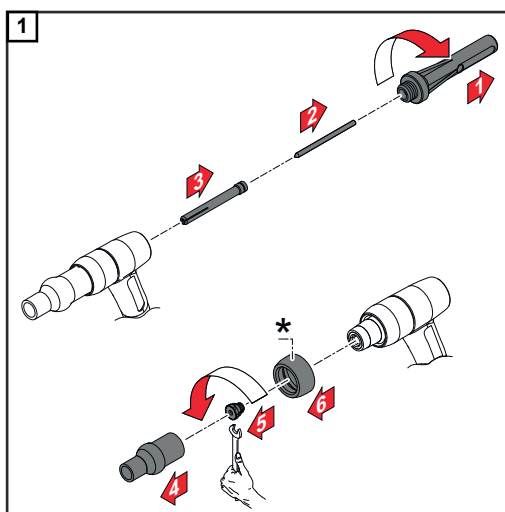


## ⚠ VIGYÁZAT!

**Károsodás veszélye a pisztolysapka túl magas meghúzónyomatéka miatt.**

A menet károsodása lehet a következmény.

► Csak annyira húzza meg a pisztolysapkát, hogy a wolfrámelektrodát kézzel már ne lehessen eltolni.

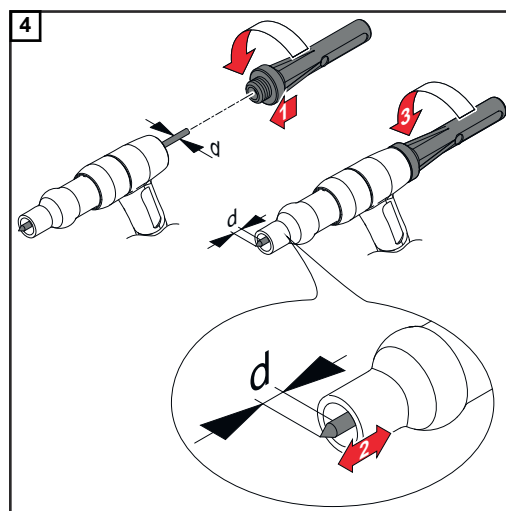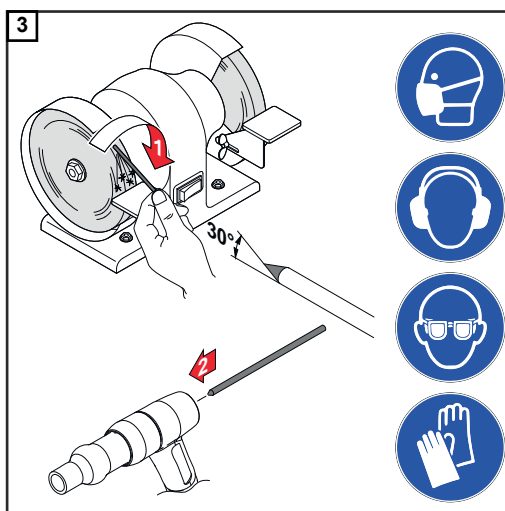

A pisztolysapka becsavarozása

**P rendszerű kopóalkatrész felszerelése csavarozott gázfúvókával**

**⚠ VIGYÁZAT!**



**Károsodás veszélye a szorítópatron (1) vagy a gázlencsék (2) túl magas meghúzónyomatéka miatt.**

A menet károsodása lehet a következmény.

- ▶ Csak enyhén húzza meg a szorítópatront (1) vagy a gázlencsét (2).

\* Cserélhető gumi tömítőhüvely csak TTB 220 G/P-hez

\*\* A hegesztőpisztoly kivételétől függően a szorítópatron (1) helyett gázlencse (2) kerülhet alkalmazásra.

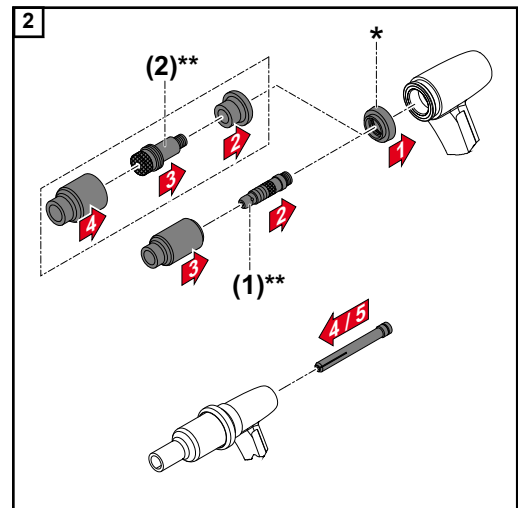
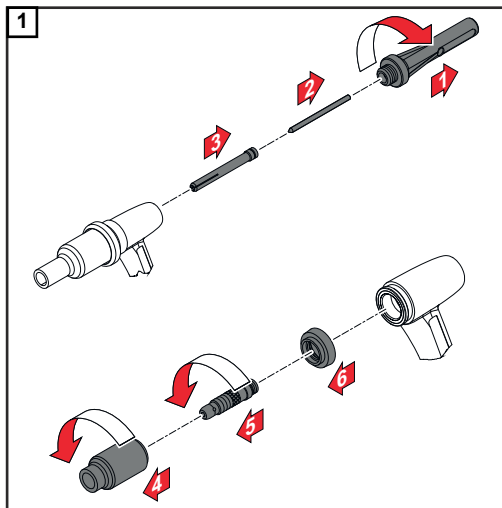


**⚠ VIGYÁZAT!**

**Károsodás veszélye a pisztolysapka túl magas meghúzónyomatéka miatt.**

A menet károsodása lehet a következmény.

- ▶ Csak annyira húzza meg a pisztolysapkát, hogy a wolfrámelektrodát kézzel már ne lehessen eltolni.

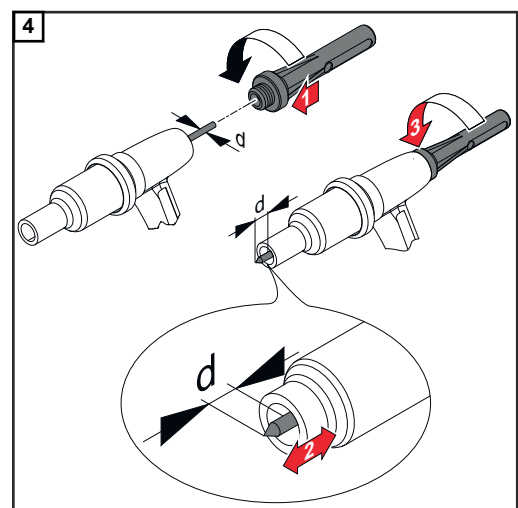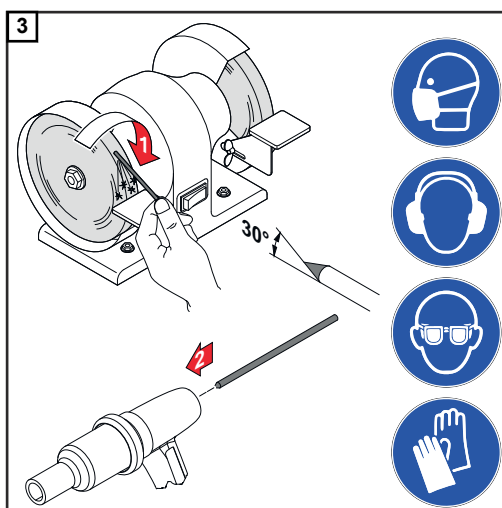

A pisztolysapka becsavározása

# A hegesztőpisztoly test szerelése, hegesztőpisztoly csatlakoztatása

## A hegesztőpisztoly test szerelése



### MEGJEGYZÉS!

#### A hegesztőpisztoly testen lévő sérült O-gyűrű általi kockázat.


A hegesztőpisztoly testen lévő sérült O-gyűrű a védőgáz szennyeződéséhez, és ezáltal hibás hegesztési varrathoz vezethet.

- ▶ Minden egyes üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy nincs-e sérülés a hegesztőpisztoly test O-gyűrűjén.

1 \* A hegesztőpisztoly testen lévő O-gyűrű megkenése

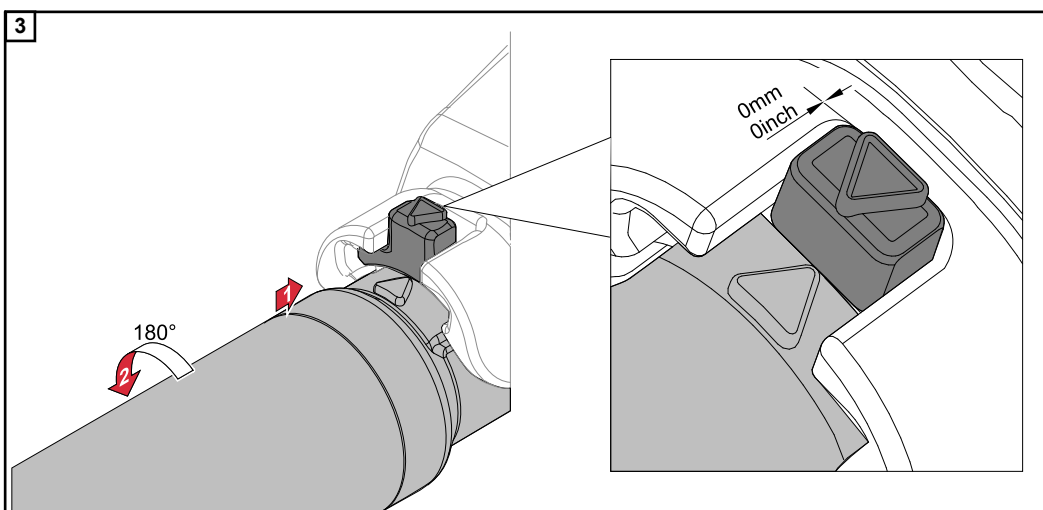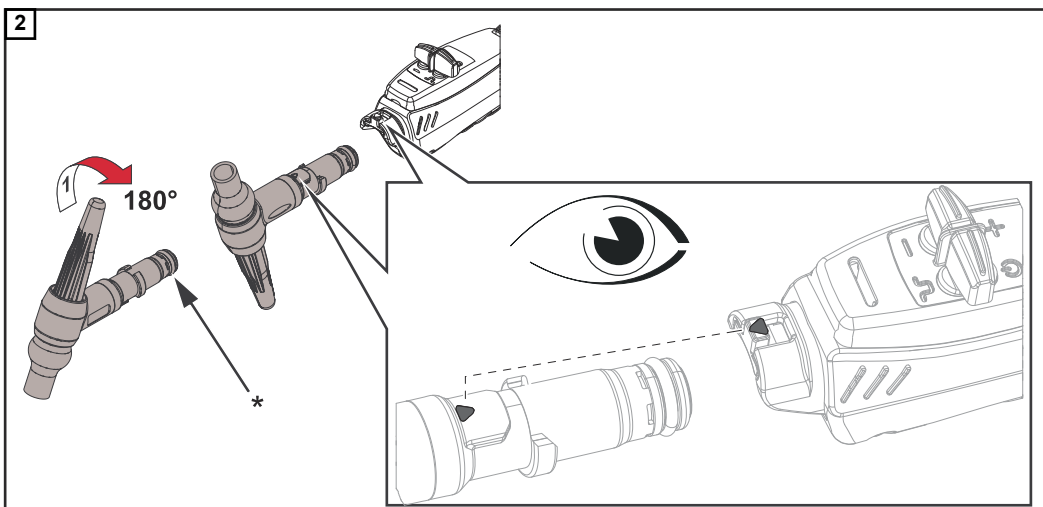

Nyomja hátra a zárat a hegesztőpisztoly testtel és egyidejűleg fordítsa el a hegesztőpisztoly testet 180°-ban

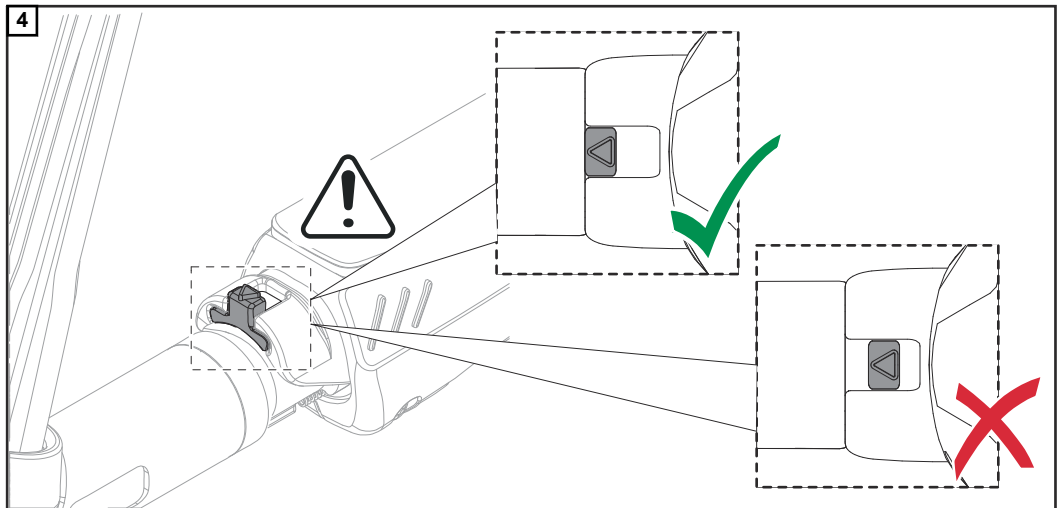

**⚠ VIGYÁZAT!**

**A hegesztőpisztoly test hibás beszerelése miatti veszély.**


Ennek anyagi károk lehetnek a következményei.

- ▶ Győződjön meg arról, hogy a zár a hegesztőpisztoly test szerelése után az első pozícióban található-e - a hegesztőpisztoly test szerelése és lezárása csak így rendeltetésszerű.

**A hegesztőpisztoly csatlakoztatása**


**MEGJEGYZÉS!**

**A hegesztőpisztoly csatlakozóján lévő sérült O-gyűrű általi kockázat.**  
A hegesztőpisztoly csatlakozóján lévő sérült O-gyűrű a védőgáz szennyeződéséhez, és ezáltal hibás hegesztési varrathoz vezethet.  
▶ Minden egyes üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy nincs-e sérülés a hegesztőpisztoly csatlakozóján lévő O-gyűrűn.

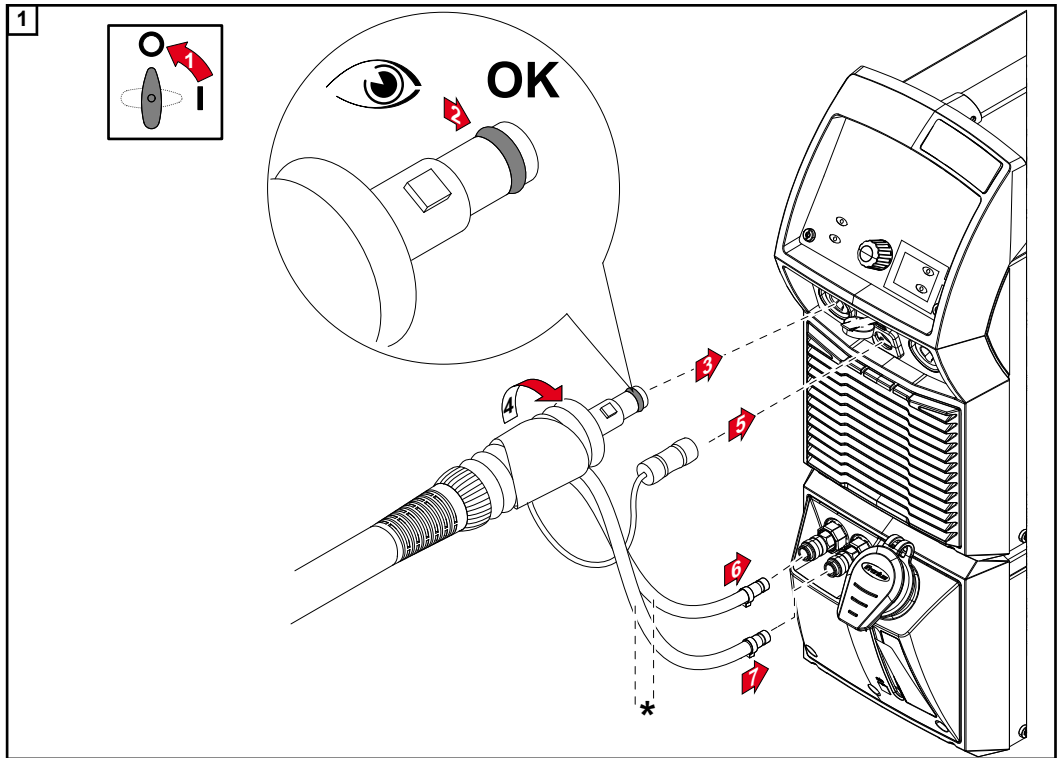

\* csak vízhűtéses hegesztőrendszerénél




**A hegesztőpisztoly test elfordítása**

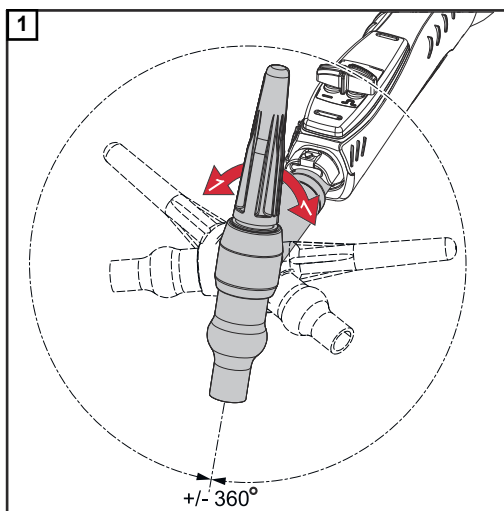

# A hegesztőpisztoly test lecserélése a gázhűtéses hegesztőpisztolyról

A hegesztőpisztoly test kicserélése

Hegesztőpisztoly test leszerelése:

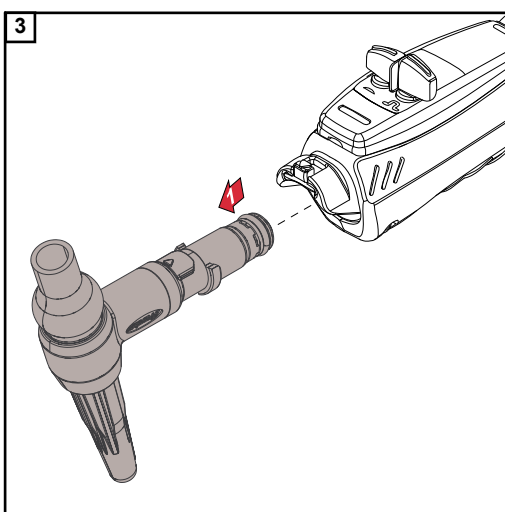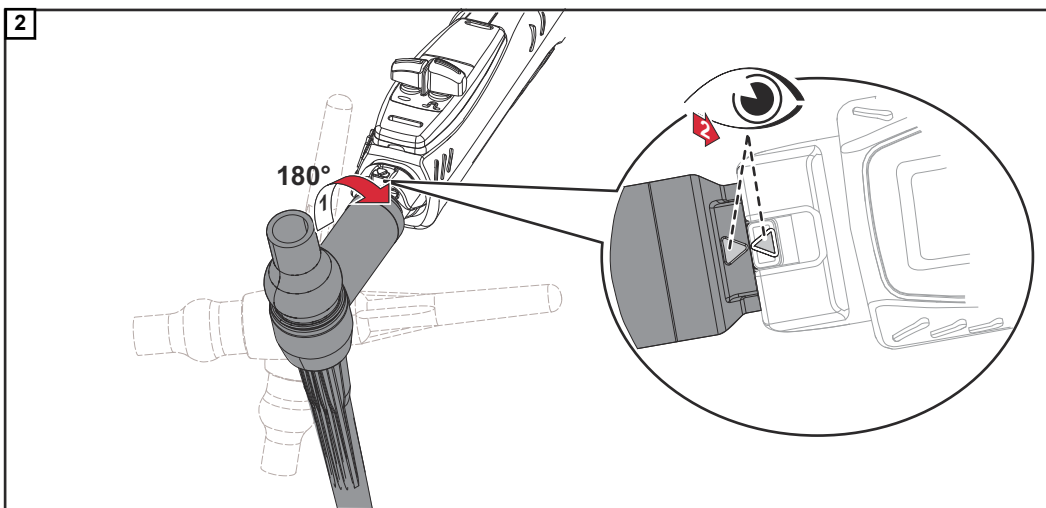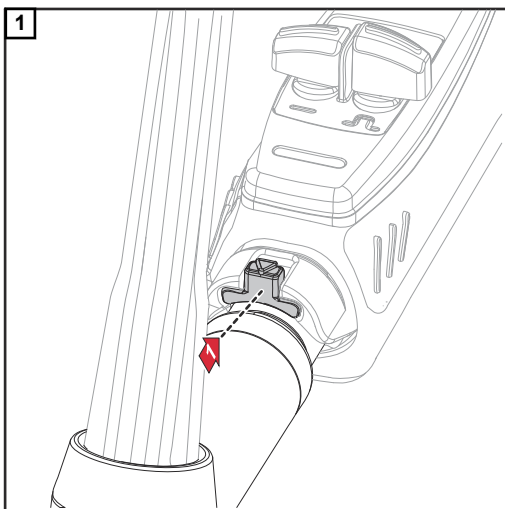

- 4 A tömlőköteg összekapcsolási helyén keletkezett szennyeződések eltávolítása
- 5 A hegesztőpisztoly test összekapcsolási helyén keletkezett szennyeződések eltávolítása

6 Védőfedél alkalmazása a hegesztőpisztoly test összekapcsolási helyén

### A hegesztőpisztoly test szerelése:

#### **⚠ VIGYÁZAT!**

#### **Nem kompatibilis rendszerelemek miatti veszély.**

Ennek anyagi károk lehetnek a következményei.

- ▶ Csak azonos hűtési módú tömlőkötegeket és hegesztőpisztoly testeket lehet egymással összekapcsolni.
- ▶ Gázhűtéses hegesztőpisztoly testeket csak gázhűtéses tömlőkötegekre szabad szerelni.



#### **MEGJEGYZÉS!**

#### **A hegesztőpisztoly testen lévő sérült O-gyűrű általi kockázat.**

A hegesztőpisztoly testen lévő sérült O-gyűrű a védőgáz szennyeződéséhez, és ezáltal hibás hegesztési varrathoz vezethet.


- ▶ Minden egyes üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy nincs-e sérülés a hegesztőpisztoly test O-gyűrűjén.

1 \* A hegesztőpisztoly testen lévő O-gyűrű megkenése

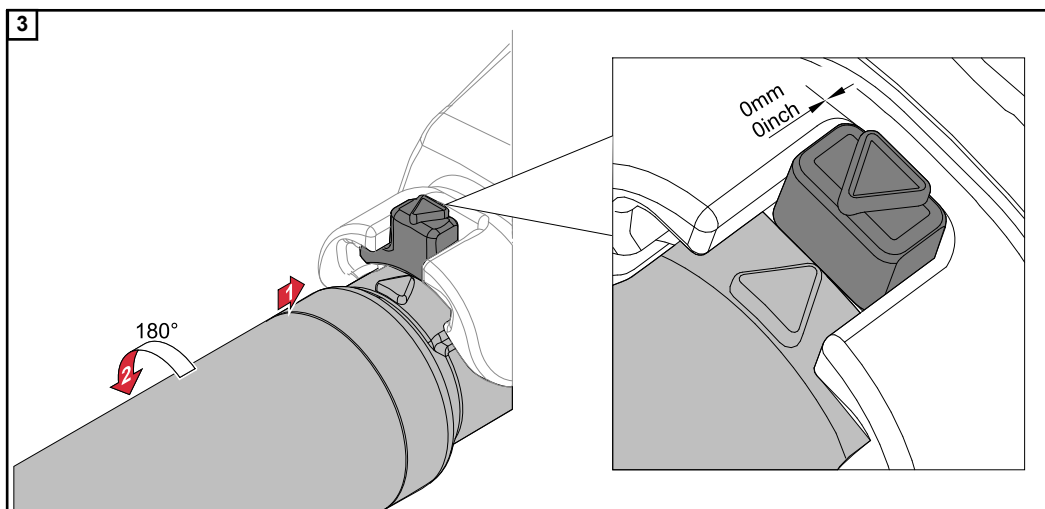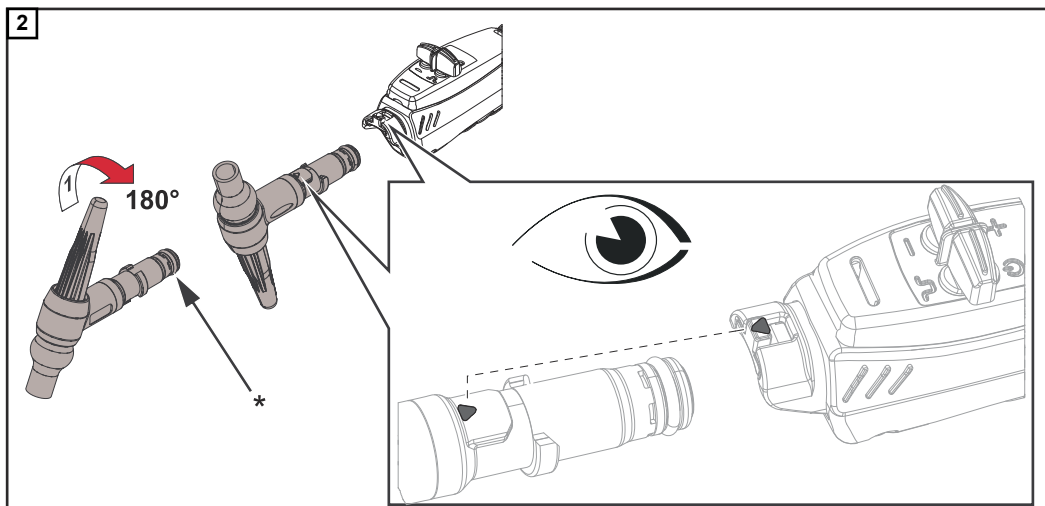

Nyomja hátra a zárat a hegesztőpisztoly testtel és egyidejűleg fordítsa el a hegesztőpisztoly testet 180°-ban



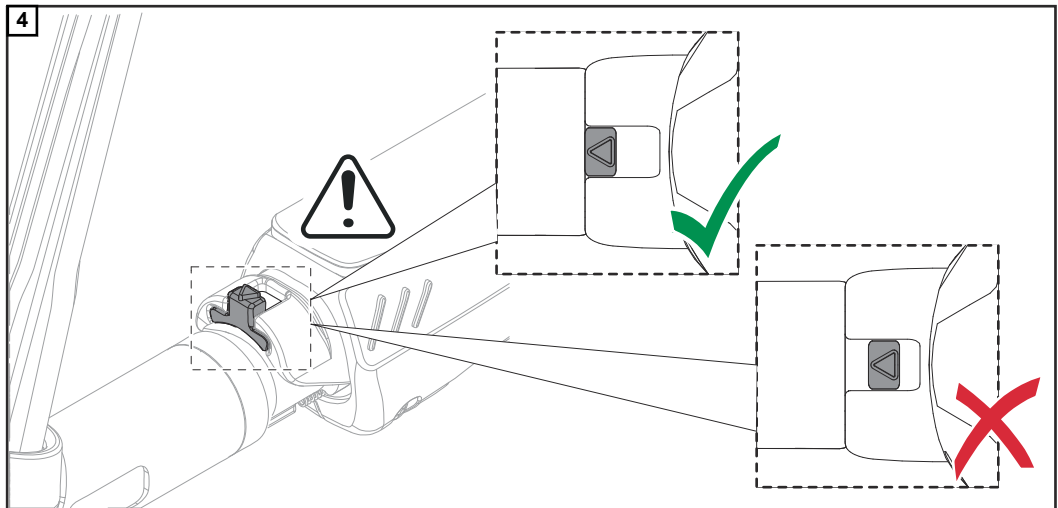

**⚠ VIGYÁZAT!**

**A hegesztőpisztoly test hibás beszerelése miatti veszély.**

Ennek anyagi károk lehetnek a következményei.

- ▶ Győződjön meg arról, hogy a zár a hegesztőpisztoly test szerelése után az első pozícióban található-e - a hegesztőpisztoly test szerelése és lezárása csak így rendeltetésszerű.

**5** Végezzen próbahegesztést és vizsgálja meg a hegesztési varrat minőségét

# A hegesztőpisztoly test lecserélése a gázhűtéses hegesztőpisztoly testről

Végezze el a hegesztőpisztoly automatikus kiürítését és cserélje ki a hegesztőpisztoly testet

## VIGYÁZAT!



A hegesztőpisztoly automatikus ürítése közben fellépő veszély bekapcsolt áramforrás mellett.


Akaratlan ívgyújtás lehet a következmény.

- ▶ Kövesse a hűtőegység kezelési útmutatójában, az áramforrás kezelési útmutatójában, illetve az áramforrás kezelőpanelén szereplő utasításokat a hegesztőpisztoly automatikus ürítéséről.
- ▶ Tartson a hegesztőpisztoly testtel legalább 1 m (39.37 in.) távolságot az elektromos áramot vezető tárgyaktól a következő munkálatok közben.

A hegesztőpisztoly automatikus kiürítése (például CU 600t /MC) és a hegesztőpisztoly test leszerelése:

- 1 A hegesztőpisztoly tömlőköteg eltávolítása a hűtőegység megfelelő funkciójával

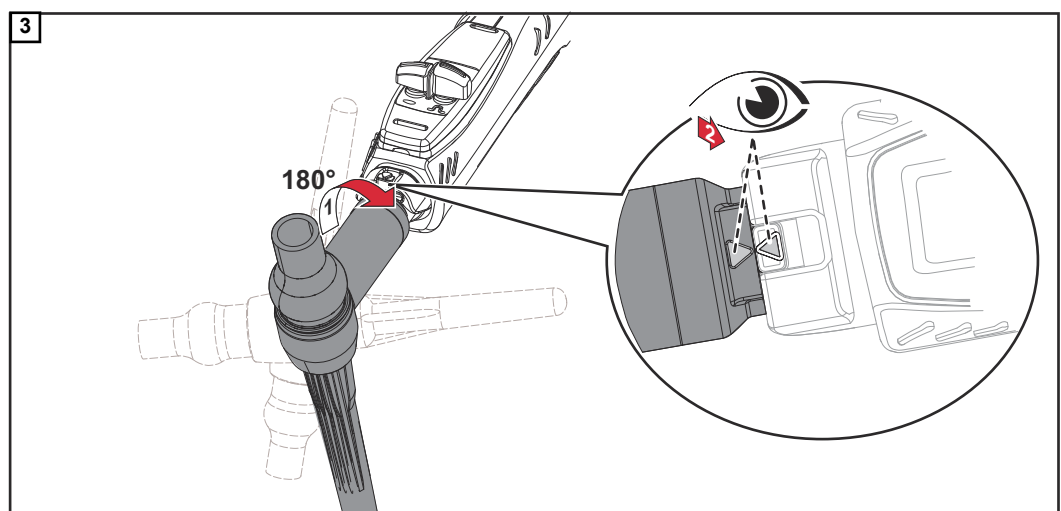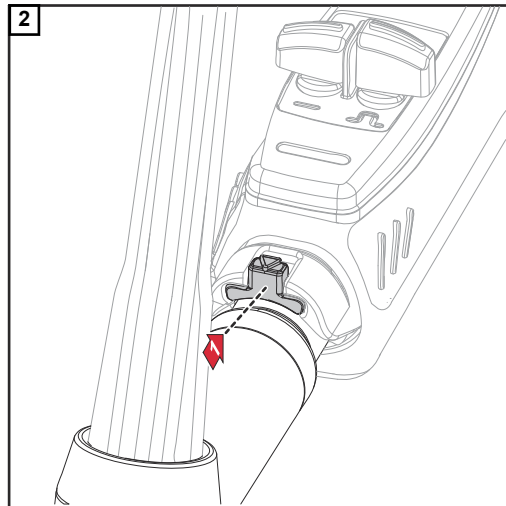

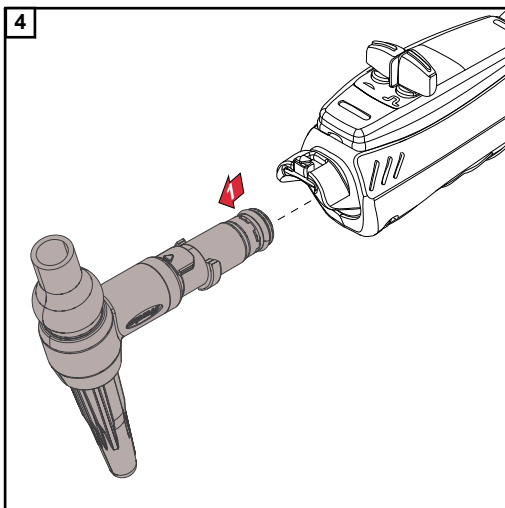

- 5 A tömlőkötég összekapcsolási helyén keletkezett szennyeződések és hűtőközeg-maradványok eltávolítása
- 6 A hegesztőpisztoly test összekapcsolási helyén keletkezett szennyeződések és hűtőközeg-maradványok eltávolítása
- 7 Védőfedél alkalmazása a hegesztőpisztoly test összekapcsolási helyén

#### A hegesztőpisztoly test szerelése:

#### VIGYÁZAT!

#### Nem kompatibilis rendszerelemek miatti veszély.

Ennek anyagi károk lehetnek a következményei.

- ▶ Csak azonos hűtési módú tömlőkötégeket és hegesztőpisztoly testeket lehet egymással összekapcsolni.
- ▶ Vízhűtéses hegesztőpisztoly testeket csak vízhűtéses tömlőkötégekre szabad szerelni.


#### MEGJEGYZÉS!


#### A hegesztőpisztoly testen lévő sérült O-gyűrű általi kockázat.

A hegesztőpisztoly testen lévő sérült O-gyűrű a védőgáz szennyeződéséhez, és ezáltal hibás hegesztési varrathoz vezethet.


- ▶ Minden egyes üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy nincs-e sérülés a hegesztőpisztoly test O-gyűrűjén.

- 1 \* A hegesztőpisztoly testen lévő O-gyűrű megkenése

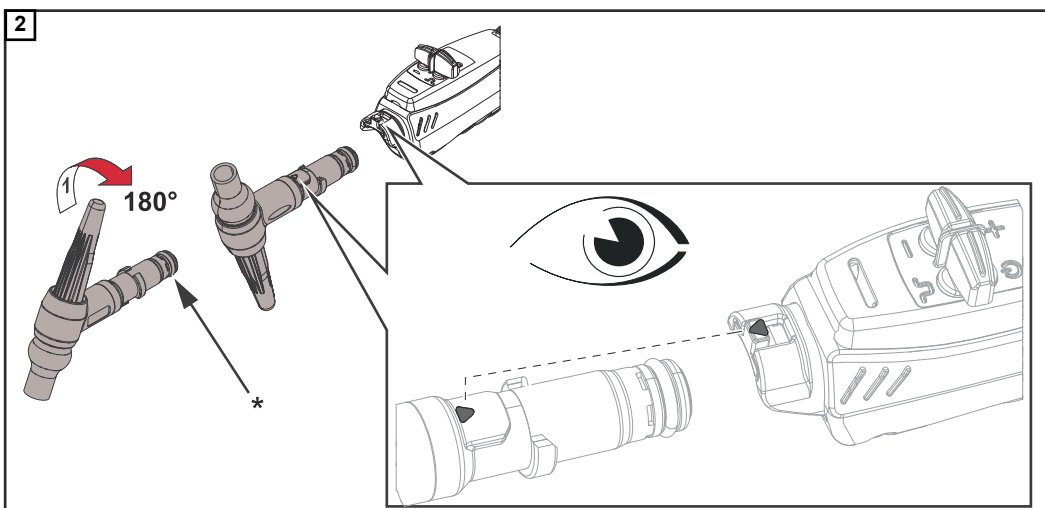

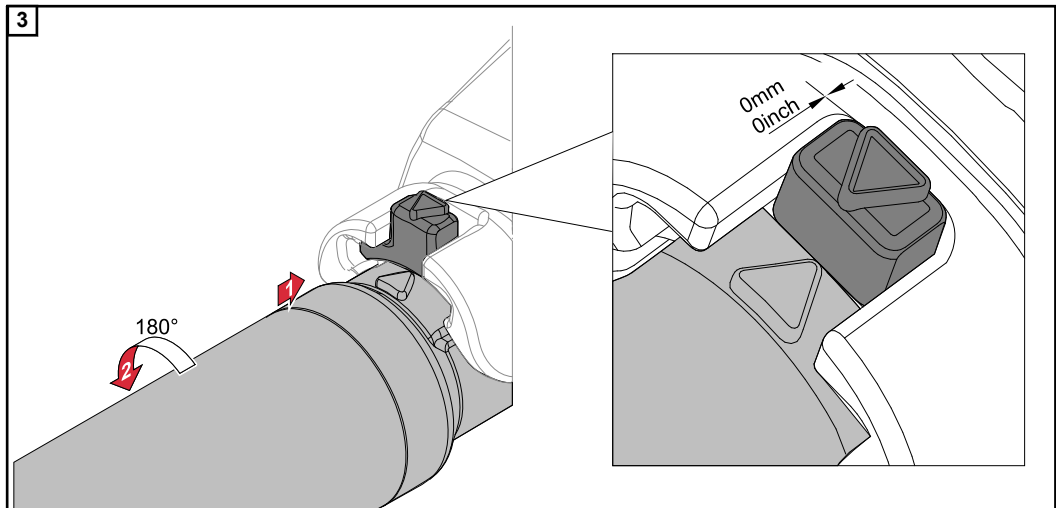

Nyomja hátra a zárat a hegesztőpisztoly testtel és egyidejűleg fordítsa el a hegesztőpisztoly testet 180°-ban

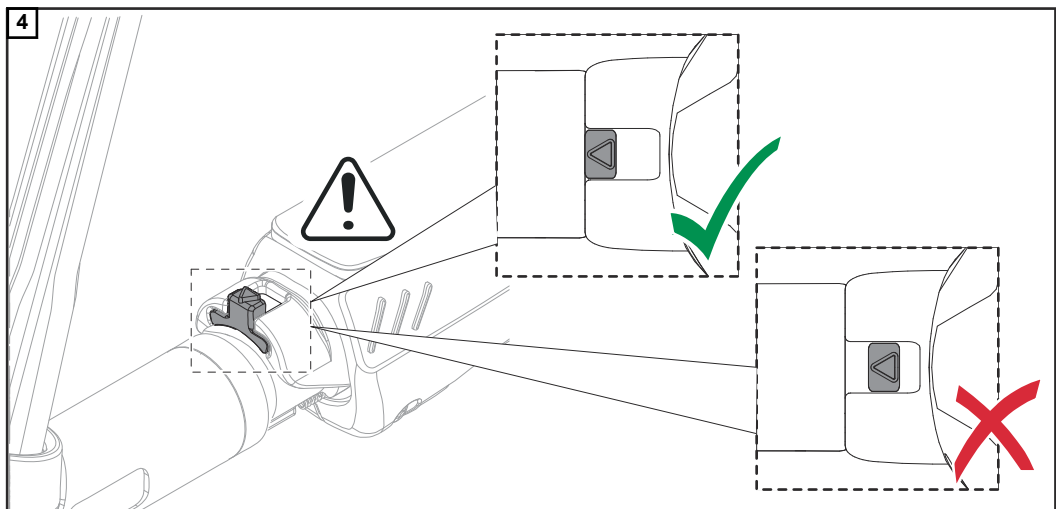

#### **⚠ VIGYÁZAT!**

#### **A hegesztőpisztoly test hibás beszerelése miatti veszély.**

Ennek anyagi károk lehetnek a következményei.

- ▶ Győződjön meg arról, hogy a zár a hegesztőpisztoly test szerelése után az első pozícióban található-e - a hegesztőpisztoly test szerelése és lezárása csak így rendeltetésszerű.

#### **5** Nyomja meg az áramforrás gázellenőrző gombját

30 másodpercig védőgáz áramlik ki.

#### **6** Hűtőközeg átáramlás ellenőrzése:

A hűtőegység hűtőközeg-tartályában kifogástalan hűtőközeg-visszáramlás legyen látható.




#### **7** Végezzen próbahegesztést és vizsgálja meg a hegesztési varrat minőségét

**Üritse ki manuálisan a hegesztőpisztolyt és cserélje ki a hegesztőpisztoly testet**

#### **A hegesztőpisztoly manuális kiürítése és a hegesztőpisztoly test leszerelése:**

- 1** Kapcsolja le az áramforrást és válassza le a villamos hálózatról
- 2** Várja ki a hűtőegység utántöltési fázisát
- 3** Válassza le a hűtőközeg előremenő köri tömlőjét a hűtőegységről

- 4** Fúvassa ki a hűtőközeg előremenő köri tömlőjét maximum 4 bar (58.02 psi) sűrített levegővel  
- ezáltal a hűtőközeg nagy része visszafolyik a hűtőközeg-tartályba

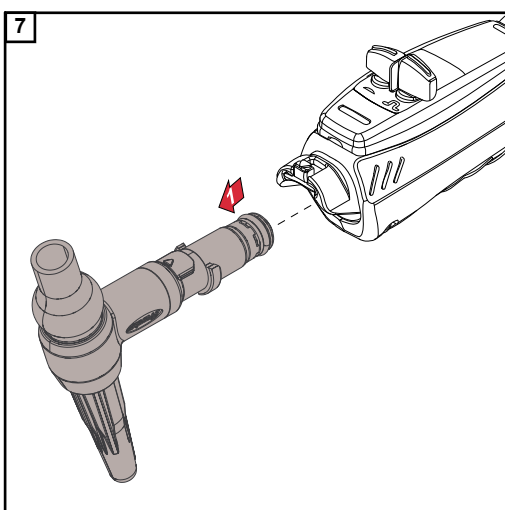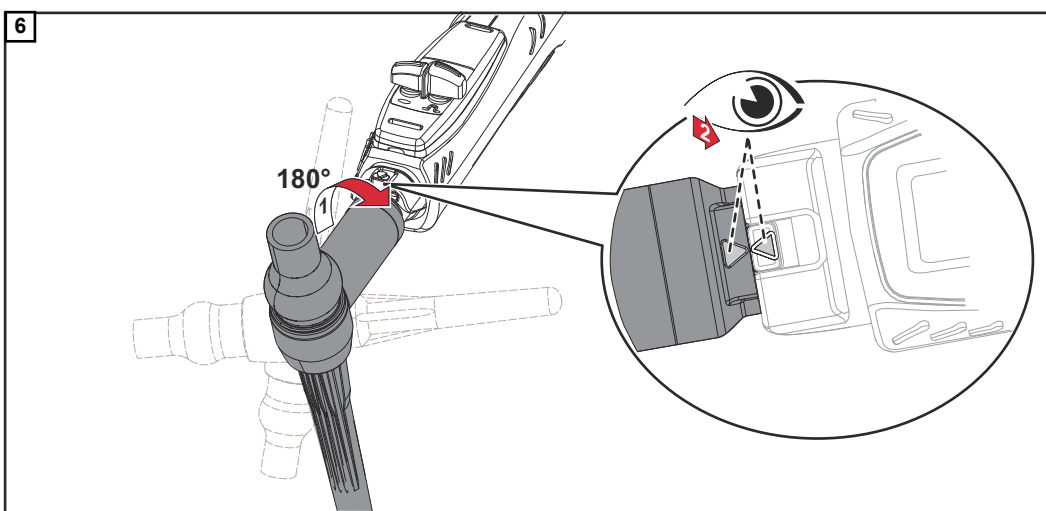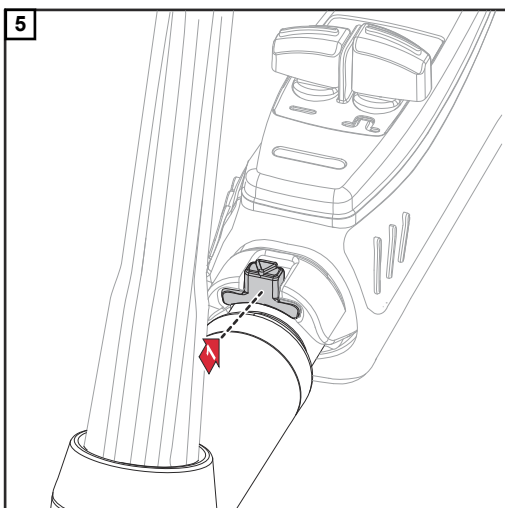

- 8** A tömlőköteg összekapcsolási helyén keletkezett szennyeződések és hűtőközeg-maradványok eltávolítása
- 9** A hegesztőpisztoly test összekapcsolási helyén keletkezett szennyeződések és hűtőközeg-maradványok eltávolítása
- 10** Védőfedél alkalmazása a hegesztőpisztoly test összekapcsolási helyén

## A hegesztőpisztoly test szerelése:

### VIGYÁZAT!

#### Nem kompatibilis rendszerelemek miatti veszély.

Ennek anyagi károk lehetnek a következményei.

- ▶ Csak azonos hűtési módú tömlőkötegeket és hegesztőpisztoly testeket lehet egymással összekapcsolni.
- ▶ Vízhűtéses hegesztőpisztoly testeket csak vízhűtéses tömlőkötegekre szabad szerelni.



### MEGJEGYZÉS!

#### A hegesztőpisztoly testen lévő sérült O-gyűrű általi kockázat.


A hegesztőpisztoly testen lévő sérült O-gyűrű a védőgáz szennyeződéséhez, és ezáltal hibás hegesztési varrathoz vezethet.

- ▶ Minden egyes üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy nincs-e sérülés a hegesztőpisztoly test O-gyűrűjén.

**1** \* A hegesztőpisztoly testen lévő O-gyűrű megkenése

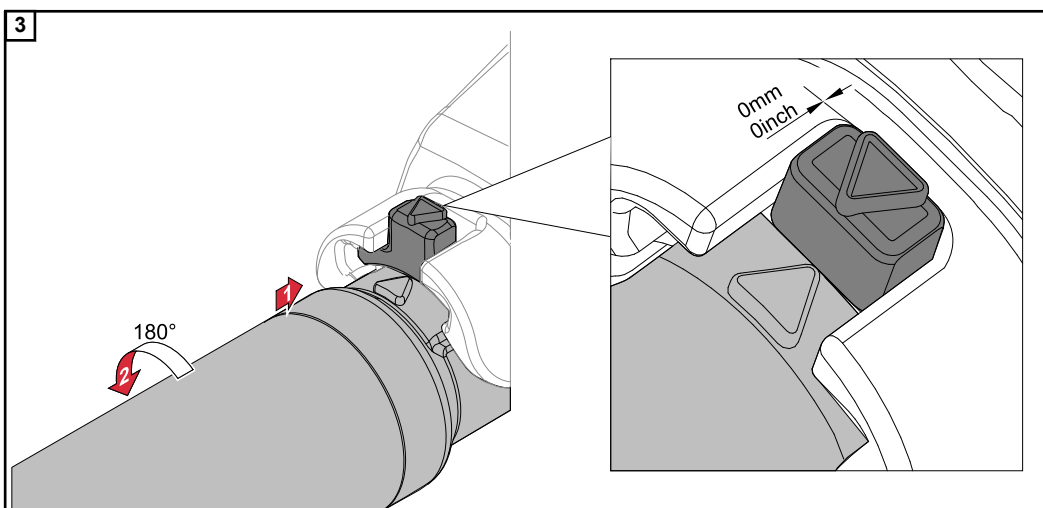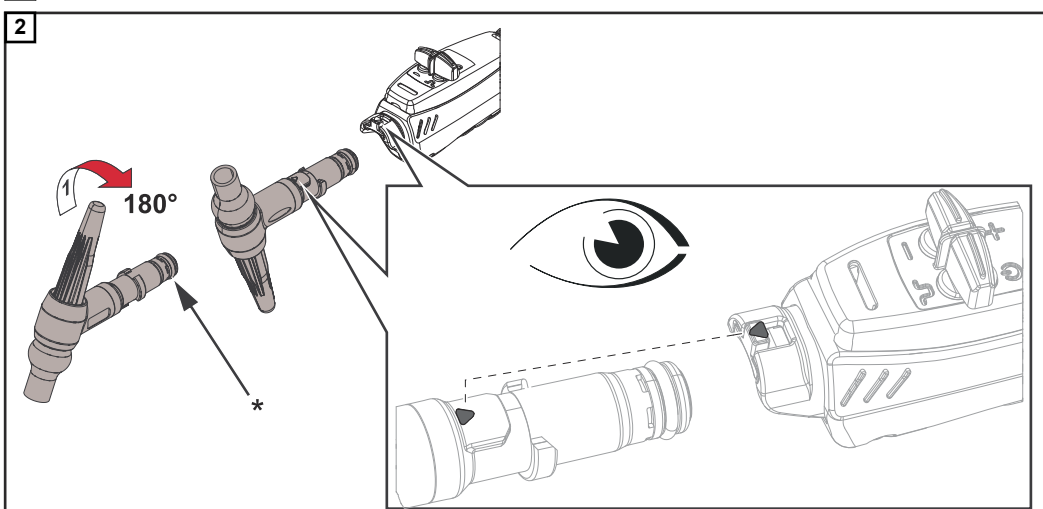

Nyomja hátra a zárat a hegesztőpisztoly testtel és egyidejűleg fordítsa el a hegesztőpisztoly testet 180°-ban

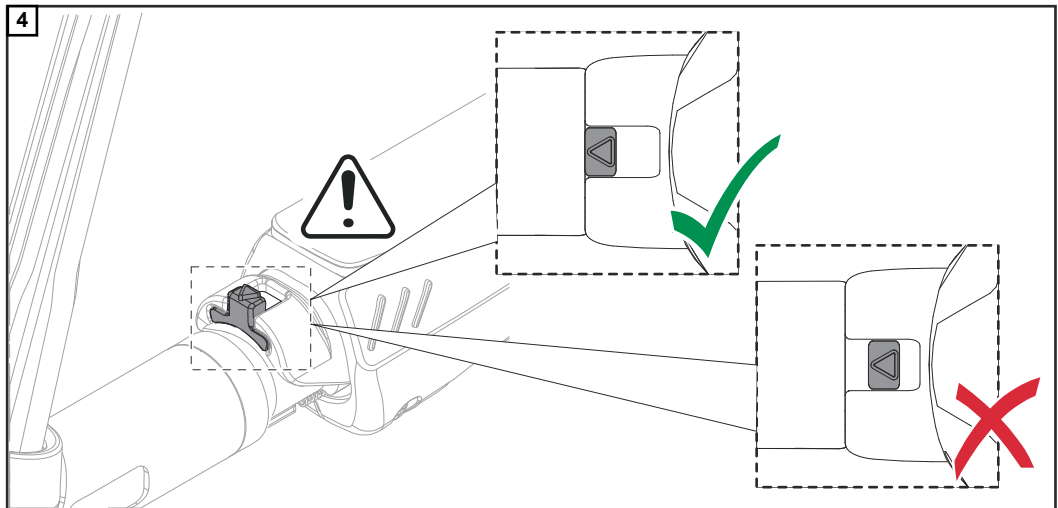

**⚠ VIGYÁZAT!**

**A hegesztőpisztoly test hibás beszerelése miatti veszély.**

Ennek anyagi károk lehetnek a következményei.

- ▶ Győződjön meg arról, hogy a zár a hegesztőpisztoly test szerelése után az első pozícióban található-e - a hegesztőpisztoly test szerelése és lezárása csak így rendeltetésszerű.

**5** Csatlakoztassa a hálózathoz és kapcsolja be az áramforrást

**6** Nyomja meg az áramforrás gázellenőrző gombját

30 másodpercig védőgáz áramlik ki.







**7** Hűtőközeg átáramlás ellenőrzése:

A hűtőegység hűtőközeg-tartályában kifogástalan hűtőközeg-visszáramlás legyen látható.

**8** Végezzen próbahegesztést és vizsgálja meg a hegesztési varrat minőségét

# Ápolás, karbantartás és ártalmatlanítás

## Tilalmak

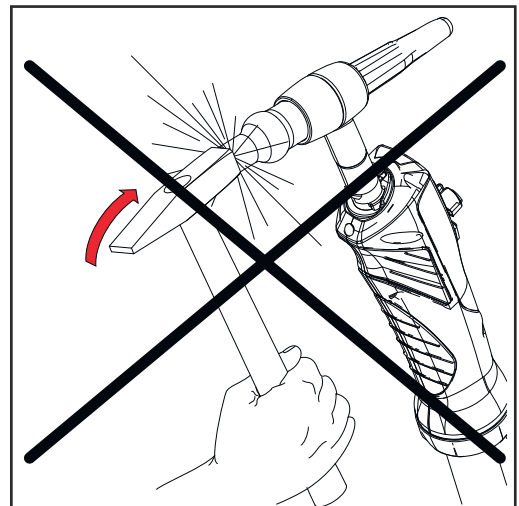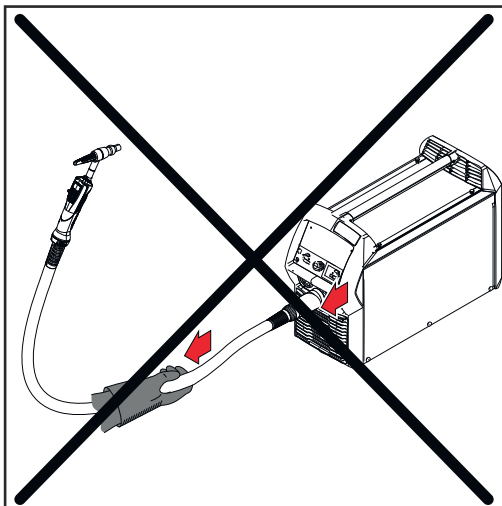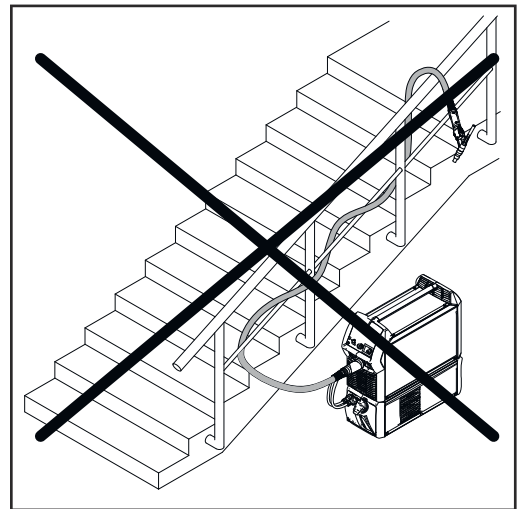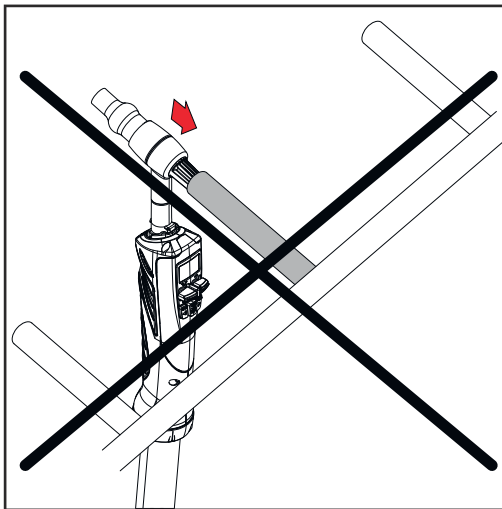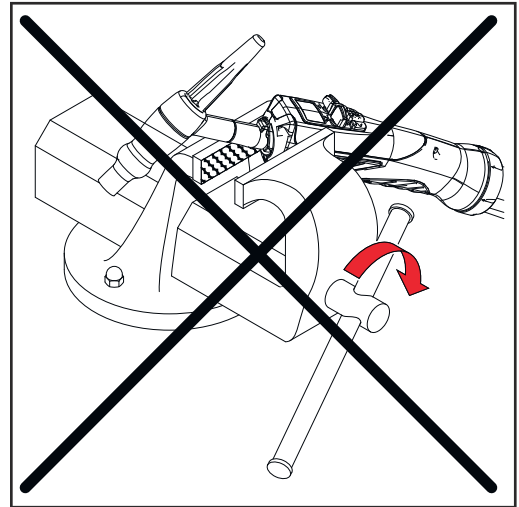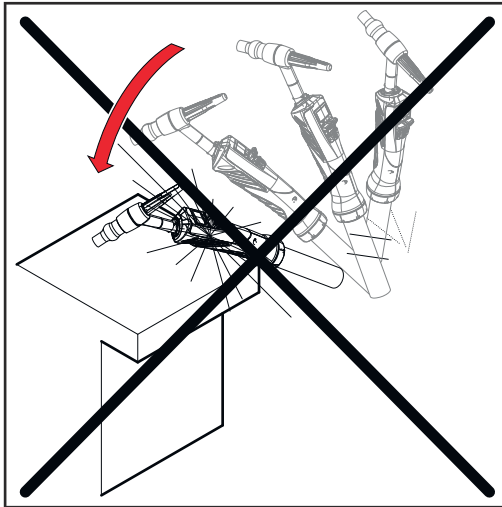



---

**Karbantartás  
minden üzembe  
helyezéskor**

- Ellenőrizze a kopó alkatrészeket, cserélje ki a hibás kopó alkatrészeket
- Szabadítsa meg a gázfűvőkát a hegesztési fröcskölésektől

Ezenkívül vízhűtéses hegesztőpisztolyok esetén, minden üzembe helyezéskor:

- biztosítsa az összes hűtőközeg-csatlakozó tömítettségét
  - biztosítsa a szabályszerű hűtőközeg-visszáramlást
- 

**Ártalmatlanítás**

Az ártalmatlanítást a hatályos nemzeti és regionális előírásoknak megfelelően végezze el.

# Hibadiagnosztika, hibaelhárítás

---

## Hibadiagnosztika, hibaelhárítás

---

### A hegesztőpisztoly nem csatlakoztatható

Ok: Elgörbült a bajonettzár

Elhárítás: Cserélje ki a bajonettzárát

---

### Nincs hegesztőáram

Az áramforrás hálózati kapcsolója bekapcsolva, az áramforrás kijelzői világítanak, védőgáz van

Ok: Helytelen testcsatlakoztatás

Elhárítás: Hozza létre szabályszerűen a testcsatlakozást

Ok: Elszakadt az áramkábel a hegesztőpisztolyban

Elhárítás: Cserélje ki a hegesztőpisztolyt

Ok: wolfrámelektroda laza

Elhárítás: A pisztolysapkával húzza meg a wolfrámelektrodát

Ok: Laza kopó alkatrészek

Elhárítás: Húzza meg a kopó alkatrészeket

---

### Nincs működés a pisztolyvezérlő gomb megnyomása után

A hálózati kapcsoló bekapcsolva, az áramforrás kijelzői világítanak, védőgáz van

Ok: Nincs bedugva a vezérlődugasz

Elhárítás: Dugja be a vezérlődugaszt

Ok: Hibás a hegesztőpisztoly vagy a hegesztőpisztoly vezérlő vezetéke

Elhárítás: Cserélje ki a hegesztőpisztolyt

Ok: A „pisztolyvezérlő gomb / vezérlő vezeték / áramforrás“ dugós csatlakozók hibásak

Elhárítás: Ellenőrizze a dugós csatlakozót / küldje szervizbe az áramforrást vagy a hegesztőpisztolyt

Ok: A hegesztőpisztoly panel hibás

Elhárítás: Cserélje ki a panelt

---

### HF-átütés a hegesztőpisztoly csatlakozóján

Ok: Tömítetlen a hegesztőpisztoly csatlakozó

Elhárítás: Cserélje ki a bajonettzár O-gyűrűjét

---

### HF-átütés a fogantyúcsészén

Ok: A tömlőköteg tömítetlen

Elhárítás: Cserélje ki a tömlőköteget

Ok: Tömítetlen a pisztolyfej védőgáz-tömlőcsatlakozója

Elhárítás: Igazítsa be és tömítse a tömlőt

---

**Nincs védőgáz**

Az összes többi funkció rendelkezésre áll

Ok: Üres a gázpalack

Elhárítás: Cserélje ki a gázpalackot

Ok: Hibás a nyomáscsökkentő szelep

Elhárítás: Cserélje ki a nyomáscsökkentő szelepet

Ok: A gáztömlő nincs felszerelve, törött vagy sérült

Elhárítás: Szerelje fel a gáztömlőt, egyenesen elhelyezve. Cserélje ki a hibás gáztömlőt

Ok: Hibás a hegesztőpisztoly

Elhárítás: Cserélje ki a hegesztőpisztolyt

Ok: Hibás a gáz-mágnesszelep

Elhárítás: Értesítse a szervizszolgálatot (cseréltesse ki a gáz-mágnesszelepet)

---

**Rossz hegesztési tulajdonságok**

Ok: Helytelen hegesztési paraméterek

Elhárítás: Ellenőrizze a beállításokat

Ok: Helytelen testcsatlakoztatás

Elhárítás: Ellenőrizze a testcsatlakozót és a csatlakozókapcsok polaritását

---

**A hegesztőpisztoly nagyon felforrósodik**

Ok: A hegesztőpisztoly alul van méretezve

Elhárítás: Ügyeljen a bekapcsolási időtartamra és a terhelési határookra

Ok: Csak vízhűtéses rendszereknél: A hűtőközeg átáramlás túl csekély

Elhárítás: Ellenőrizze a hűtőközagszintet, a hűtőközeg átáramlási mennyiségét, a hűtőközeg szennyezettségét, stb. Ha a hűtőközeg-szivattyú blokkolva van: csavarhúzóval forgassa meg a hűtőközeg-szivattyút az átvezetésnél

Ok: Csak vízhűtéses rendszereknél: A „hűtőegység vezérlés“ paraméter „OFF“ állásban van.

Elhárítás: A Setup menüben állítsa „Aut“-ra vagy „ON“-ra a „hűtőegység vezérlést“.

---

**A hegesztővarrat porozitása**

Ok: Fröcskölés a gázfúvókában, ennek következtében nem megfelelő a hegesztővarrat gázvédelme

Elhárítás: Távolítsa el a hegesztési fröcskölést

Ok: Lyukas vagy nem megfelelően csatlakoztatott gáztömlő

Elhárítás: Cserélje ki a gáztömlőt

Ok: A központi csatlakozó O-gyűrűje szétvágódott vagy hibás

Elhárítás: Cserélje ki az O-gyűrűt

Ok: Nedvesség / kondenzvíz van a gázvezetékben

Elhárítás: Szárítsa ki a gázvezetékét

Ok: A gázáramlás túl erős vagy túl gyenge

Elhárítás: Korrigálja a gázáramlást

Ok: Nem megfelelő gázmennyiség a hegesztés kezdetén vagy végén

Elhárítás: Növelje a gáz előáramlást és a gáz utánáramlást

Ok: Túl sok letapadásgátló lett felhordva

Elhárítás: Távolítsa el a fölösleges letapadásgátlót / használjon kevesebb letapadásgátlót

---

**Rossz gyújtási tulajdonságok**

Ok: Nem megfelelő wolfrámelektroda (például WP-elektroda DC-hegesztésnél)

Elhárítás: Használjon megfelelő wolfrámelektrodát

Ok: Laza kopó alkatrészek

Elhárítás: Húzza meg a kopó alkatrészek csavarjait

---

**Repedések keletkeznek a gázfúvókán**

Ok: A wolfrámelektroda nem nyúlik ki eléggé a gázfúvókából

Elhárítás: Tolja ki jobban a wolfrámelektrodát a gázfúvókából

---

# MŰSZAKI ADATOK

Általános tudnivalók

A termék megfelel az IEC 60974-7 szabvány követelményeinek.

## MEGJEGYZÉS!

**A megadott teljesítményadatok csak szériakivitelű kopóalkatrészek használata esetén érvényesek.**

Gázlencsék és rövidebb gázfúvókák használata esetén a hegesztőáram értékek csökkennek.

## MEGJEGYZÉS!

**A hegesztőáram adatai gázhűtéses hegesztőpisztoly test esetében csak 65 mm (2.56 in.) hosszúságtól érvényesek.**

Rövidebb hegesztőpisztoly nyak használata esetén a hegesztőáram adatok 30%-kal csökkennek.

## MEGJEGYZÉS!

**A hegesztőpisztoly teljesítményhatárán végzett hegesztés esetén használjon nagyobb wolfrámelektrodákat és nagyobb átmérőjű gázfúvókanyílást, hogy megnövelje a kopóalkatrészek élettartamát.**

Az áramerősséget, az AC teljesítmény balansz beállítást és az AC áram-ofszetet vegye figyelembe teljesítményalkotó tényezőként!

Gázhűtéses hegesztőpisztoly test -  
TTB 80, TTB 160,  
TTB 220

	TTB 80 G	TTB 160 G F
DC-hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	35% ED <sup>1)</sup> / 80 A	35% ED <sup>1)</sup> / 160 A
	60% ED <sup>1)</sup> / 60 A	60% ED <sup>1)</sup> / 120 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 50 A	100% ED <sup>1)</sup> / 90 A
AC-hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	35% ED <sup>1)</sup> / 30 A	35% ED <sup>1)</sup> / 120 A
		60% ED <sup>1)</sup> / 90 A
		100% ED <sup>1)</sup> / 70 A
Védőgáz (EN 439 szabvány)	Argon	Argon
Elektroda-átmérő	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)

	TTB 220 G
DC hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	35% ED <sup>1)</sup> / 220 A
	60% ED <sup>1)</sup> / 170 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 130 A
AC hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	35% ED <sup>1)</sup> / 180 A
	60% ED <sup>1)</sup> / 130 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 100 A

	<b>TTB 220 G</b>
Védőgáz (EN 439 szabvány)	Argon
Elektróda-átmérő	1,0 - 4,0 mm 0.039 - 0.158 in.

	<b>TTB 220 A G F</b>	<b>TTB 220 P G F</b>
DC hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	35% ED <sup>1)</sup> / 220 A	30% ED <sup>1)</sup> / 220 A
	60% ED <sup>1)</sup> / 170 A	60% ED <sup>1)</sup> / 160 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 130 A	100% ED <sup>1)</sup> / 130 A
AC hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	35% ED <sup>1)</sup> / 180 A	30% ED <sup>1)</sup> / 170 A
	60% ED <sup>1)</sup> / 120 A	60% ED <sup>1)</sup> / 120 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 100 A	100% ED <sup>1)</sup> / 100 A
Védőgáz (EN 439 szabvány)	Argon	Argon
Elektróda-átmérő	1,0 - 4,0 mm 0.039 - 0.158 in.	1,0 - 4,0 mm 0.039 - 0.158 in.


1) ED = bekapcsolási időtartam

**Vízhűtéses hegesztőpisztoly test - TTB 180, TTB 300**

	<b>TTB 180 W</b>	<b>TTB 300 W</b>
DC hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	60% ED <sup>1)</sup> / 180 A	60% ED <sup>1)</sup> / 300 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 140 A	100% ED <sup>1)</sup> / 230 A
AC hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	60% ED <sup>1)</sup> / 140 A	60% ED <sup>1)</sup> / 250 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 110 A	100% ED <sup>1)</sup> / 190 A
Védőgáz (EN 439 szabvány)	Argon	Argon
Elektróda-átmérő	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)
Minimálisan megengedett hűtőközeg-átáramlás Q <sub>min</sub>	1 l/min (0.26 gal/min)	1 l/min (0.26 gal/min)

1) ED = bekapcsolási időtartam

**Gázhűtéses  
tömlőkötég -  
THP 120 G SH,  
THP 180 G SH**

	<b>THP 120 G SH</b>	<b>THP 180 G SH</b>
DC-hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	35% ED <sup>1)</sup> / 120 A	35% ED <sup>1)</sup> / 180 A
	60% ED <sup>1)</sup> / 100 A	60% ED <sup>1)</sup> / 130 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 80 A	100% ED <sup>1)</sup> / 100 A
AC-hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	35% ED <sup>1)</sup> / 90 A	35% ED <sup>1)</sup> / 120 A
	60% ED <sup>1)</sup> / 70 A	60% ED <sup>1)</sup> / 90 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 50 A	100% ED <sup>1)</sup> / 70 A
Védőgáz (EN 439 szabvány)	Argon	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1.48 in. / 26 ft. + 2.96 in.)	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1.48 in. / 26 ft. + 2.96 in.)
Maximális megengedett üresjárat feszültség (U <sub>0</sub> )	113 V	113 V
Maximális megengedett gyújtófe- szültség (U <sub>p</sub> )	10 kV	10 kV
Pisztolyvezérlő gomb U <sub>max</sub>	35 V	35 V
Pisztolyvezérlő gomb I <sub>max</sub>	100 mA	100 mA


1) ED = bekapcsolási időtartam


**Gázhűtéses  
tömlőkötég -  
THP 150 G SH**

**MEGJEGYZÉS!**

**A THP 150 G SH tömlőkötég ívgyújtó berendezésekhez, például nagyfrekvenciás gyújtáshoz nincs előirányozva és nem alkalmas!**

A tömlőkötég csak TransPocket 150/180 és AccuPocket 150 áramforrásokkal történő üzemeltetéshez van előirányozva.

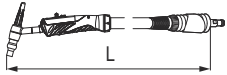
	<b>THP 150 G SH</b>
DC-hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	25% ED <sup>1)</sup> / 150 A
	35% ED <sup>1)</sup> / 120 A
	60% ED <sup>1)</sup> / 100 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 80 A
AC-hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	25% ED <sup>1)</sup> / 110 A
	35% ED <sup>1)</sup> / 90 A
	60% ED <sup>1)</sup> / 70 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 50 A
Védőgáz (EN 439 szabvány)	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1.48 in. / 26 ft. + 2.96 in.)

	THP 150 G SH
Maximális megengedett üresjáratifeszültség $U_0$	113 V
Maximális megengedett gyújtófe-szültség $U_P$	 <b>Ívgyújtó berendezésekhez nincs előirány- ozva és nem alkalmas!</b>

1) ED = bekapcsolási időtartam



**Vizhűtéses  
tömlőkötég - THP  
300 SH**

	<b>THP 300 SH</b>
DC-hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	60% ED <sup>1)</sup> / 300 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 230 A
AC-hegesztőáram 10 min / 40 °C (104 °F) esetén	60% ED <sup>1)</sup> / 250 A
	100% ED <sup>1)</sup> / 190 A
Védőgáz (EN 439 szabvány)	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft.+ 1.48 in. / 26 ft + 2.96 in.)
Alacsony hűtési teljesítmény az IEC 60974-2 sz. szabvány szerint, a tömlőkötég hosszának függvényében	650 W / 650 W
Minimálisan megengedett hűtőközeg-átáramlás $Q_{\min}$	1 l/min (0.26 gal./min [US])
Minimálisan megengedett hűtőközeg nyomás $p_{\min}$	3 bar (43 psi)
Maximálisan megengedett hűtőközeg nyomás $p_{\max}$	5,5 bar (79 psi)
Maximális megengedett üresjáratú feszültség $U_0$	113 V
Maximális megengedett gyújtófe-szültség $U_p$	10 kV

1) ED = bekapcsolási időtartam



# Spis treści

Bezpieczeństwo.....	100
Bezpieczeństwo.....	100
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	101
Warianty uchwytu spawalniczego.....	102
Dostępne warianty uchwytu spawalniczego.....	102
Funkcje uchwytu spawalniczego z regulacją parametrów góra/dół.....	104
Elementy obsługi uchwytu spawalniczego Up/Down-.....	104
Opis funkcji uchwytu spawalniczego Up/Down-.....	105
Montaż elementów ulegających zużyciu.....	106
Montowanie części eksploatacyjnych systemu A z wtykaną dyszą gazową.....	106
Montowanie części eksploatacyjnych systemu A z przykręcaną dyszą gazową.....	107
Montaż korpusu uchwytu spawalniczego, podłączenie uchwytu spawalniczego.....	108
Montaż korpusu uchwytu spawalniczego.....	108
Podłączanie uchwytu spawalniczego do.....	110
Obracanie korpusu uchwytu spawalniczego.....	110
Wymiana korpusu uchwytu spawalniczego chłodzonego gazem.....	111
Wymiana korpusu uchwytu spawalniczego.....	111
Wymiana korpusu uchwytu spawalniczego chłodzonego wodą.....	114
Automatyczne opróżnianie uchwytu spawalniczego i wymiana korpusu uchwytu spawalniczego.....	114
Ręczne opróżnianie uchwytu spawalniczego i wymiana korpusu uchwytu spawalniczego.....	117
Czyszczenie, konserwacja i utylizacja.....	121
Zakazy.....	121
Konserwacja podczas każdego uruchomienia.....	122
Utylizacja.....	122
Lokalizacja i usuwanie usterek.....	123
Lokalizacja i usuwanie usterek.....	123
Dane techniczne.....	126
Informacje ogólne.....	126
Korpus uchwytu spawalniczego chłodzony gazem – TTB 80, TTB 160, TTB 220.....	126
Korpus uchwytu spawalniczego chłodzony wodą — TTB 180, TTB 300.....	127
Wiązka uchwytu chłodzona gazem — THP 120 G SH, THP 180 G SH.....	129
Wiązka uchwytu chłodzona wodą — THP 150 G SH.....	129
Wiązka uchwytu chłodzona wodą — THP 300 SH.....	131

# Bezpieczeństwo

## Bezpieczeństwo



### NIEBEZPIECZEŃSTWO!

**Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.**  
Skutkiem mogą być poważne uszkodzenia na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Ze wszystkich funkcji opisanych w tym dokumencie mogą korzystać tylko przeszkoleni i wykwalifikowani pracownicy.
- ▶ Należy przeczytać i zrozumieć ten dokument.
- ▶ Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje obsługi komponentów systemu, w szczególności przepisy dotyczące bezpieczeństwa.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO!

**Niebezpieczeństwo porażenia prądem i kontaktu z wystającym drutem elektrycznym.**

Skutkiem mogą być poważne uszkodzenia na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Przed rozpoczęciem prac wyłączyć wszystkie używane komponenty systemu i odłączyć je od sieci zasilającej.
- ▶ Zabezpieczyć wszystkie używane komponenty systemu przed ponownym włączeniem.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO!

**Niebezpieczeństwo porażenia prądem wskutek wadliwych komponentów systemu i błędów obsługi.**

Skutkiem mogą być poważne uszkodzenia na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Wszystkie kable, przewody i pakiety przewodów muszą być zawsze solidnie podłączone, nieuszkodzone, prawidłowo zaizolowane i charakteryzować się odpowiednimi parametrami.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO!

**Niebezpieczeństwo wskutek rozlania płynu chłodzącego z niezamkniętych przewodów.**

Istnieje niebezpieczeństwo poślizgu i strat materialnych.

- ▶ Jeżeli przewody płynu chłodzącego uchwytu spawalniczego chłodzonego wodą będą odłączane od chłodnicy lub podajnika drutu, zawsze należy je zamykać za pomocą zamontowanych na nich zamknięć z tworzywa sztucznego.



### OSTROŻNIE!

**Niebezpieczeństwo stwarzane przez rozgrzane podzespoły uchwytu spawalniczego i gorący płyn chłodzący.**

Skutkiem mogą być poważne poparzenia.

- ▶ Przed rozpoczęciem wszystkich prac opisanych w tym dokumencie wszelkie podzespoły uchwytu spawalniczego i płyn chłodzący pozostawić do ostygnięcia do temperatury pokojowej (+25°C / +77°F).



## **OSTROŻNIE!**

### **Niebezpieczeństwo powodowane przez użytkowanie chłodzonych wodą uchwytów spawalniczych bez płynu chłodzącego.**

Skutkiem mogą być straty materialne.

- ▶ Nigdy nie używać uchwytów spawalniczych chłodzonych wodą bez płynu chłodzącego.
- ▶ Należy dopilnować, aby podczas spawania był zapewniony prawidłowy przepływ płynu chłodzącego, tzn. musi być widoczny strumień płynu chłodzącego powracającego do zbiornika płynu chłodzącego przy chłodnicy.
- ▶ Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych punktów — reklamacje z tytułu gwarancji nie będą uznawane.

### **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Ręczny palnik spawalniczy TIG jest przeznaczony wyłącznie do spawania TIG i lutowania TIG w zastosowaniach ręcznych.


Jakiegolwiek inne wykorzystanie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za powstałe w ten sposób szkody.

Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza się również:

- przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi;
- przestrzeganie terminów przeglądów i czynności konserwacyjnych.

# Warianty uchwytu spawalniczego

Dostępne warianty uchwytu spawalniczego

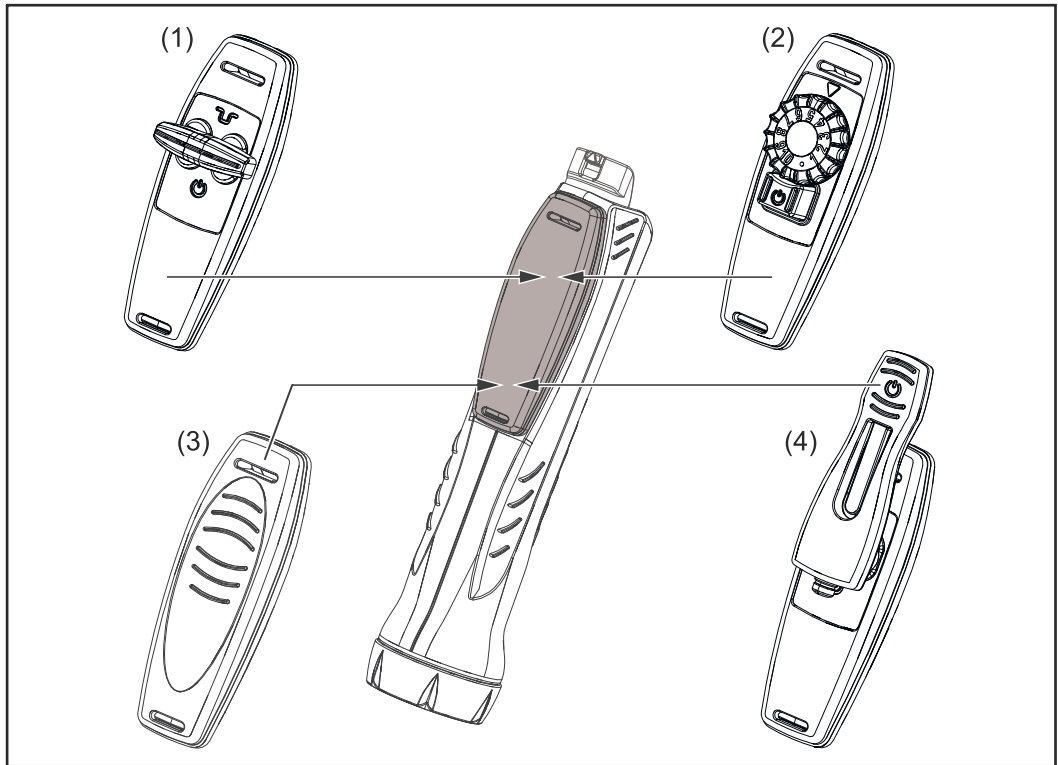

## (1) Standardowy interfejs

Naciśnięcie przycisku wstecz:

- jeżeli na źródle energii jest aktywowane zajarzenie wysokiej częstotliwości (zajarzenie HF), wówczas zostanie uruchomiony proces zajarzenia
- jeżeli na źródle energii jest aktywowane zajarzenie dotykowe, wówczas do elektrody wolframowej zostanie dostarczone napięcie spawania. Wraz z dotknięciem elementu obrabianego uruchamia się proces spawania

Naciśnięcie przycisku w przód podczas spawania:

- podczas spawania obniżanie międzyoperacyjne uruchamia się poprzez naciśnięcie w przód i przytrzymanie przycisku w trybie 4-taktowym. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy w źródle energii został ustawiony prąd obniżania  $I_2$

## (2) Interfejs potencjometru

Nacisnąć przycisk „Start”:

- jeżeli na źródle energii jest aktywowane zajarzenie wysokiej częstotliwości (zajarzenie HF), wówczas zostanie uruchomiony proces zajarzenia
- jeżeli na źródle energii jest aktywowane zajarzenie dotykowe, wówczas do elektrody wolframowej zostanie dostarczone napięcie spawania. Wraz z dotknięciem elementu obrabianego uruchamia się proces spawania

Potencjometr:

- do ustawiania wartości prądu spawania

## (3) Bez przycisku uchwytu

---

**(4) Standardowy interfejs z przedłużaczem przycisku uchwytu**

Naciśnięcie przycisku wstecz:

- a) jeżeli na źródle energii jest aktywowane zajarzenie wysokiej częstotliwości (zajarzenie HF), wówczas zostanie uruchomiony proces zajarzenia
- b) jeżeli na źródle energii jest aktywowane zajarzenie dotykowe, wówczas do elektrody wolframowej zostanie dostarczone napięcie spawania. Wraz z dotknięciem elementu obrabianego uruchamia się proces spawania

Naciśnięcie przycisku w przód podczas spawania:

- a) podczas spawania obniżanie międzyoperacyjne uruchamia się poprzez naciśnięcie w przód i przytrzymanie przycisku w trybie 4-taktowym. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy w źródle energii został ustawiony prąd obniżania  $I_2$

---

**(5) Interfejs Up-Down (brak ilustracji)**


Uchwyt spawalniczy jest fabrycznie wyposażony w interfejs Up/Down. Dodatkowe informacje na ten temat zawarto w poniższej sekcji [Funkcje uchwytu spawalniczego z regulacją parametrów góra/dół](#) od strony **104**.

---

# Funkcje uchwyty spawalniczego z regulacją parametrów góra/dół

---

Elementy obsługi  
uchwyty spawalniczego Up/  
Down-

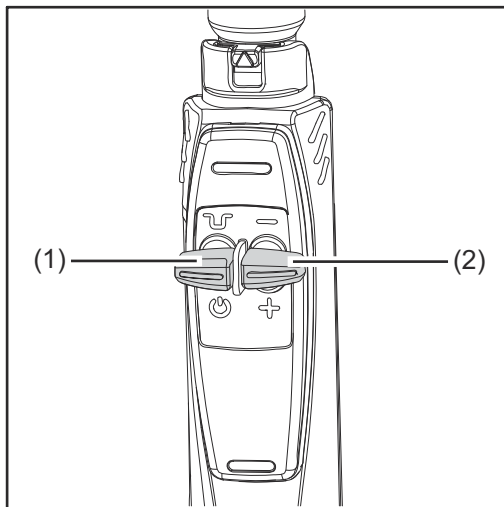

---

## (1) Przycisk Start

przycisk ten uruchamia następujące funkcje:

- a) jeżeli na źródle energii jest aktywowane zajarzenie wysokiej częstotliwości (zajarzenie HF), wówczas poprzez naciśnięcie przycisku wstecz zostanie uruchomiony proces zajarzenia
- b) jeżeli na źródle energii jest aktywowane zajarzenie dotykowe, wówczas poprzez naciśnięcie przycisku wstecz do elektrody wolframowej zostanie dostarczone napięcie spawania. Wraz z dotknięciem elementu obrabianego uruchamia się proces spawania
- c) podczas spawania obniżanie międzyoperacyjne uruchamia się poprzez naciśnięcie w przód i przytrzymanie przycisku w trybie 4-taktowym. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy w źródle energii został ustawiony prąd obniżania  $I_2$

---

## (2) Przycisk Up/Down


do zmiany mocy spawania

---




Opis funkcji  
uchwyty spawal-  
niczego Up/  
Down-

### Zmiana mocy spawania

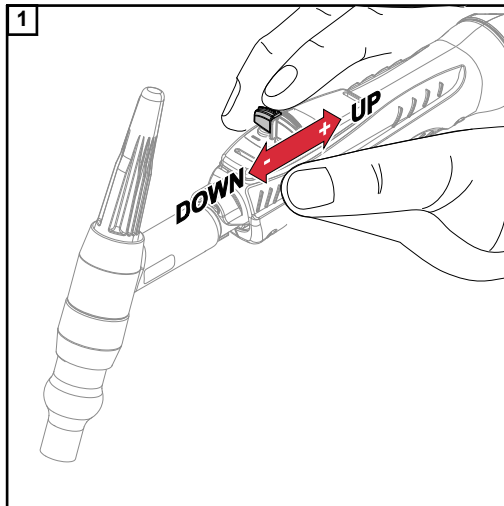

### Obniżanie międzyoperacyjne:

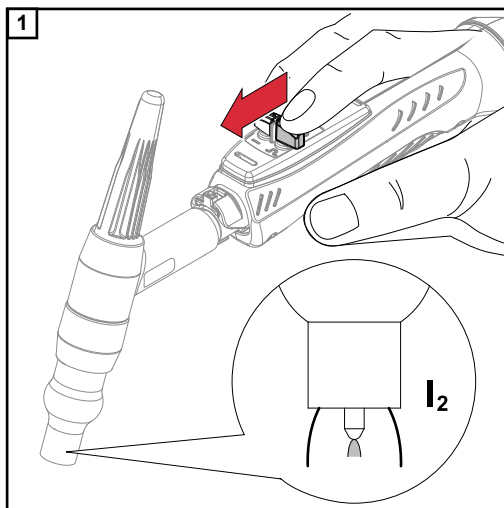

na czas trwania obniżania międzyopera-  
cyjnego przycisnąć przycisk do przodu i  
przytrzymać

# Montaż elementów ulegających zużyciu

Montowanie części eksploatacyjnych systemu A z wtykaną dyszą gazową

## ⚠ OSTROŻNIE!



Niebezpieczeństwo uszkodzenia w wyniku zbyt mocnego dokręcenia tulei mocującej (1) lub soczewki gazowej (2).

Może to spowodować uszkodzenie gwintu.

► Tuleję mocującą (1) lub soczewkę gazową (2) należy jedynie lekko dokręcić.

\* Wymienna gumowa tuleja uszczelniająca, tylko do modelu TTB 220 G/A

\*\* W zależności od wersji uchwytu spawalniczego zamiast tulei mocującej (1) może być stosowana soczewka gazowa (2)

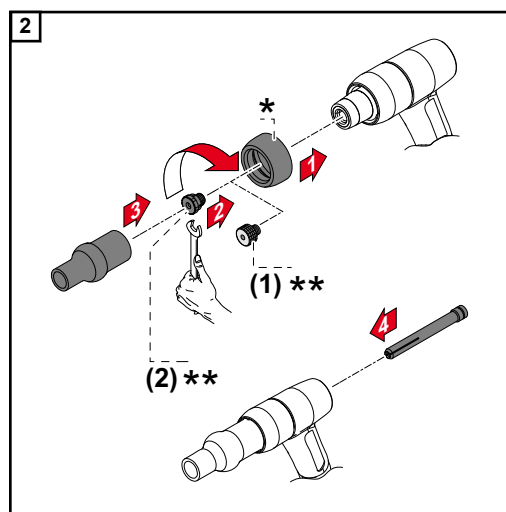
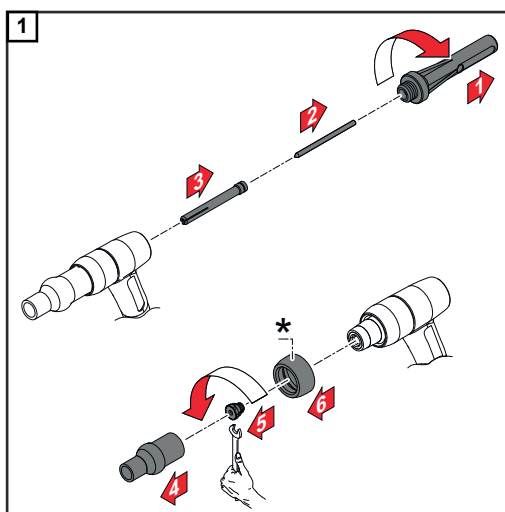


## ⚠ OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia w wyniku zbyt mocnego dokręcenia nasadki uchwytu.

Może to spowodować uszkodzenie gwintu.

► Nasadkę uchwytu dokręcić tylko na tyle, aby nie było możliwe przesunięcie elektrody wolframowej ręką.

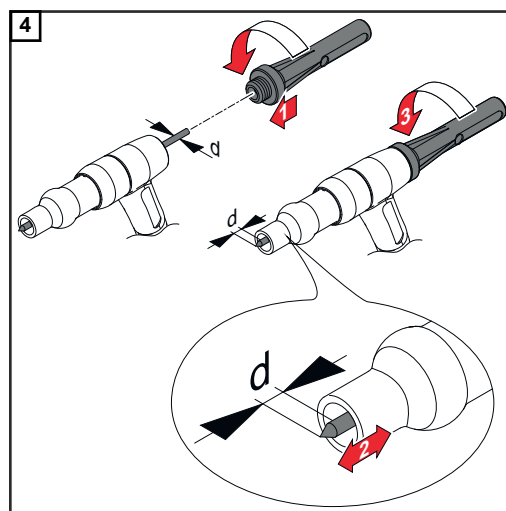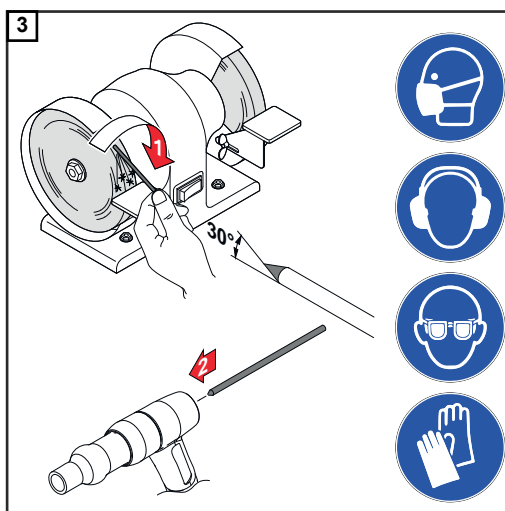

Dokręcanie nasadki uchwytu

**Montowanie części eksploatacyjnych systemu A z przykręcaną dyszą gazową**

**⚠ OSTROŻNIE!**



**Niebezpieczeństwo uszkodzenia w wyniku zbyt mocnego dokręcenia tulei mocującej (1) lub soczewki gazowej (2).**

Może to spowodować uszkodzenie gwintu.

- ▶ Tuleję mocującą (1) lub soczewkę gazową (2) należy jedynie lekko dokręcić.

\* Wymienna gumowa tuleja uszczelniająca, tylko do modelu TTB 220 G/P

\*\* W zależności od wersji uchwytu spawalniczego zamiast tulei mocującej (1) może być stosowana soczewka gazowa (2)

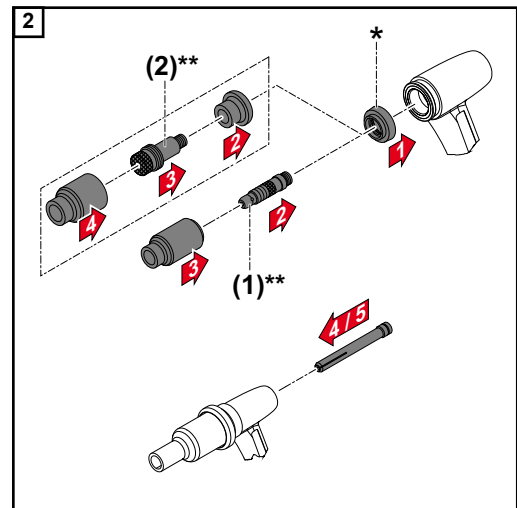
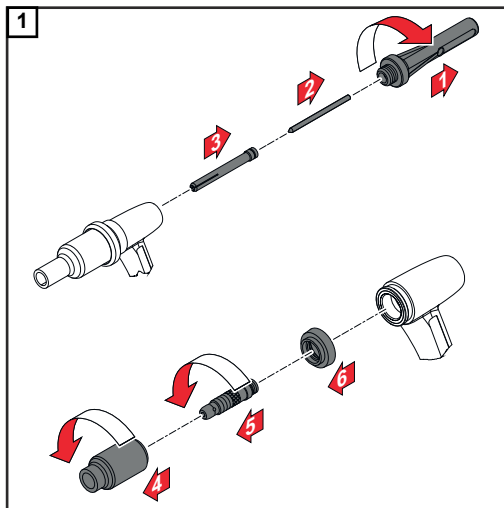


**⚠ OSTROŻNIE!**

**Niebezpieczeństwo uszkodzenia w wyniku zbyt mocnego dokręcenia nasadki uchwytu.**

Może to spowodować uszkodzenie gwintu.

- ▶ Nasadkę uchwytu dokręcić tylko na tyle, aby nie było możliwe przesunięcie elektrody wolframowej ręką.

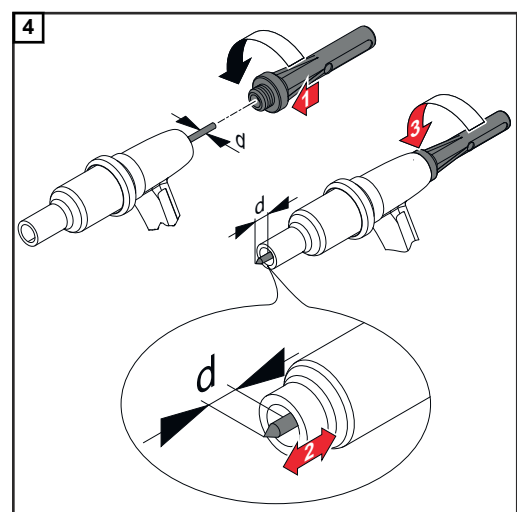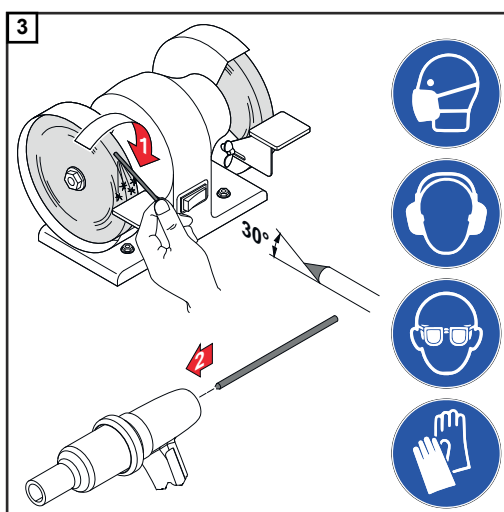

Dokręcanie nasadki uchwytu

PL

# Montaż korpusu uchwyty spawalniczego, podłączenie uchwyty spawalniczego

## Montaż korpusu uchwyty spawalniczego



### WSKAZÓWKA!

Ryzyko spowodowane uszkodzonym pierścieniem samouszczelniającym na korpusie uchwyty.


Uszkodzony pierścień samouszczelniający na korpusie uchwyty może spowodować zanieczyszczenie gazu osłonowego i skutkować wadliwym spawem.

- ▶ Przed każdym uruchomieniem upewnić się, że pierścień samouszczelniający na korpusie uchwyty nie jest uszkodzony.

1 \*Natłuścić pierścień samouszczelniający na korpusie uchwyty

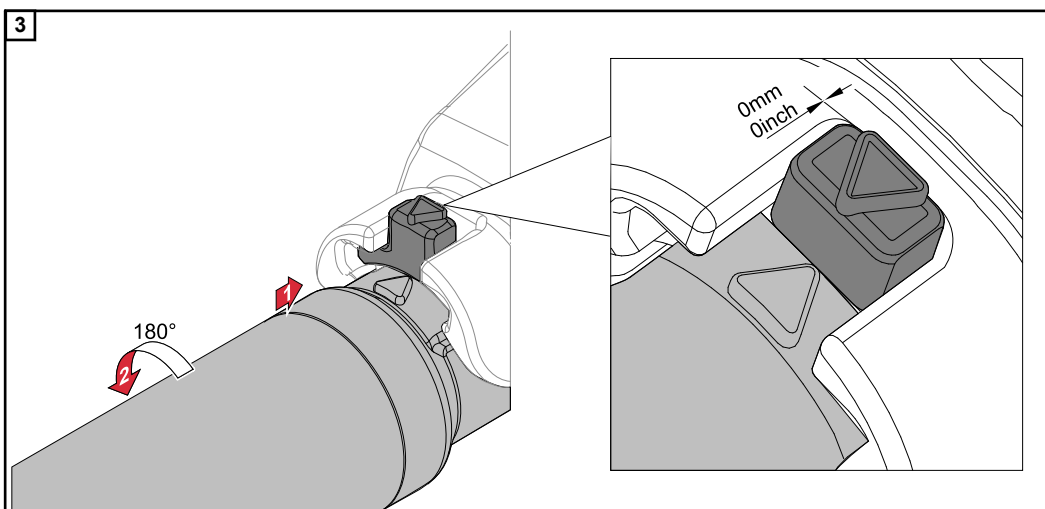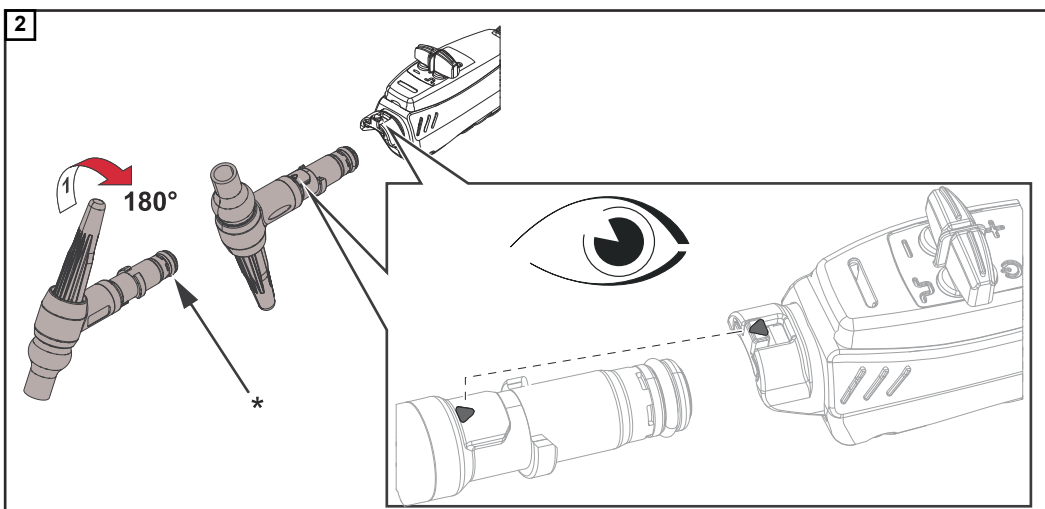

Przesunąć blokadę z korpusem uchwyty całkowicie do tyłu i jednocześnie obrócić korpus uchwyty o 180°.

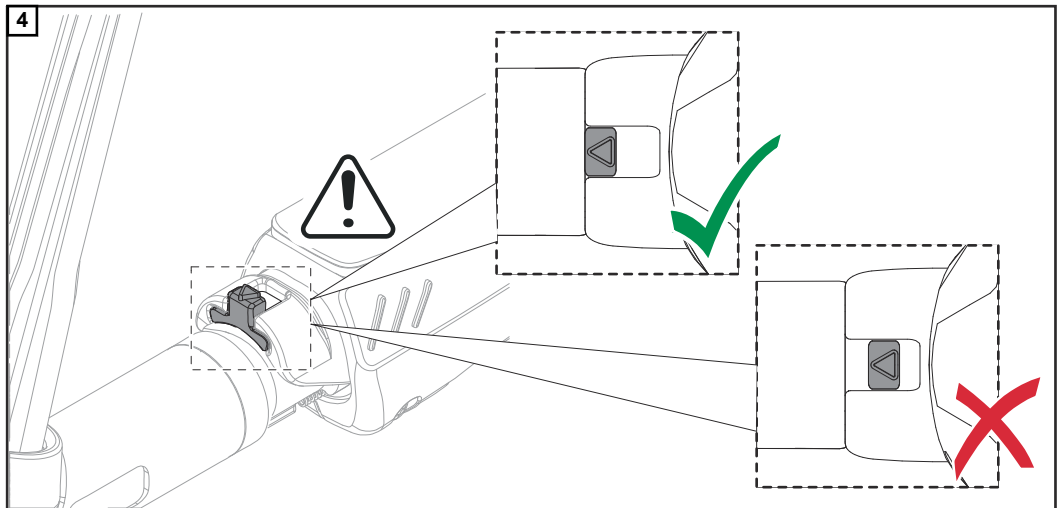

**⚠ OSTROŻNIE!**

**Niebezpieczeństwo spowodowane wadliwie zamontowanym korpusem uchwytu.**  
Skutkiem mogą być straty materialne.

- ▶ Po zamontowaniu korpusu uchwytu należy upewnić się, że blokada znajduje się w pozycji najbardziej wysuniętej do przodu - tylko wtedy korpus uchwytu jest prawidłowo zamontowany i zablokowany.


## Podłączanie uchwyty spawal- niczego do

### WSKAZÓWKA!

Ryzyko spowodowane uszkodzonym pierścieniem samouszczelniającym na przyłączy uchwyty spawalniczego.


Uszkodzony pierścień samouszczelniający na przyłączy uchwyty spawalniczego może spowodować zanieczyszczenie gazu osłonowego i skutkować wadliwym spawem.

- ▶ Przed każdym uruchomieniem upewnić się, że pierścień samouszczelniający przyłączy uchwyty spawalniczego spawalniczym nie jest uszkodzony.

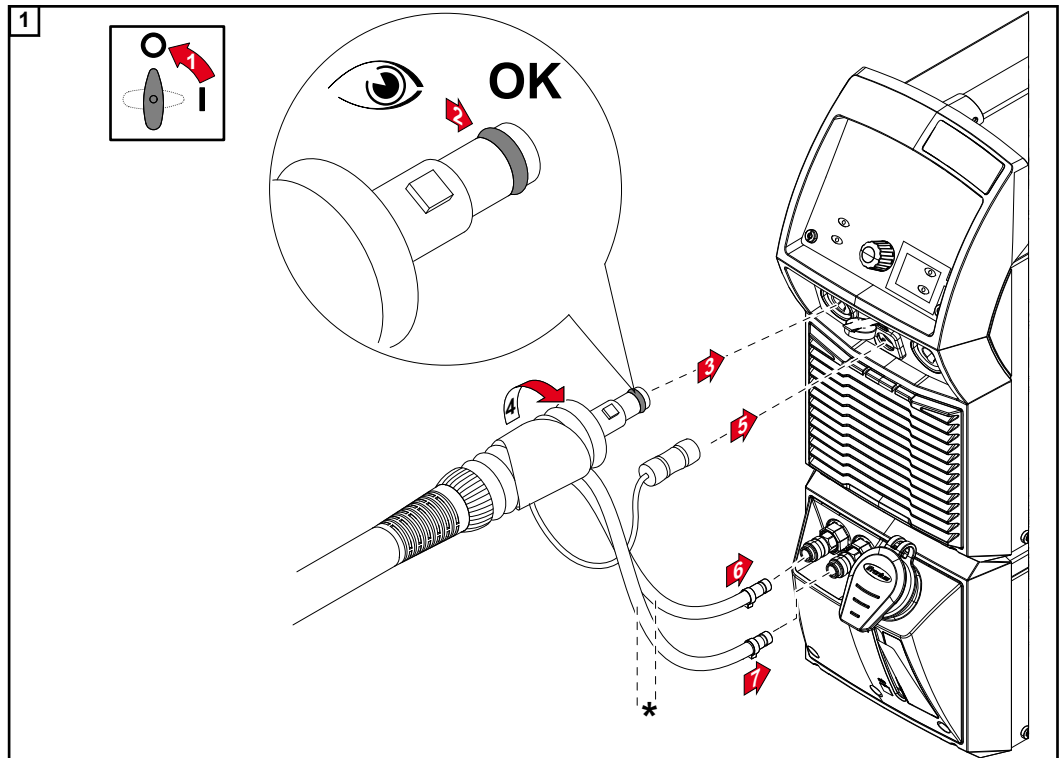

\* tylko przy systemie spawania chłodzonym wodą




## Obracanie korpu- su uchwyty spa- walniczego

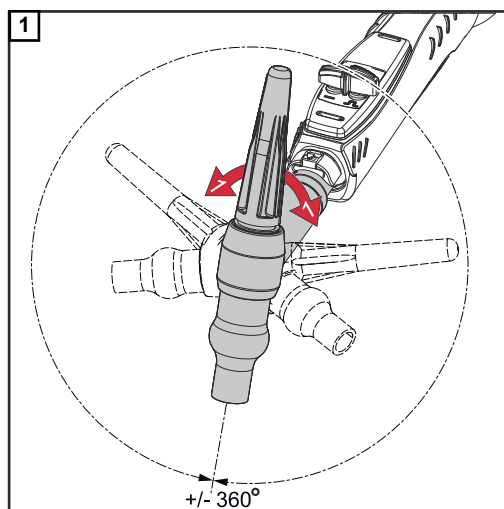

# Wymiana korpusu uchwyty spawalniczego chłodzo- nego gazem

Wymiana korpu-  
su uchwyty spa-  
walniczego

Demontaż korpusu uchwyty spawalniczego:

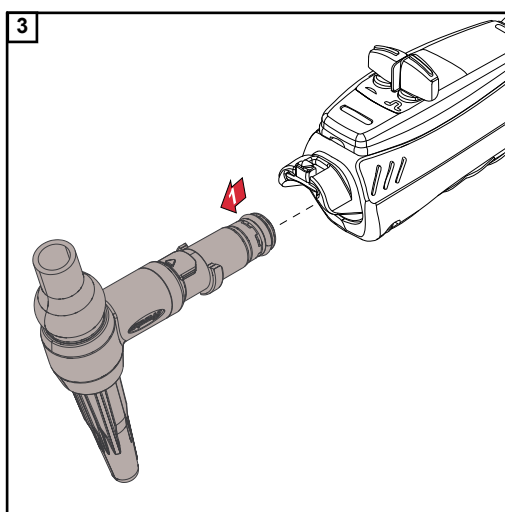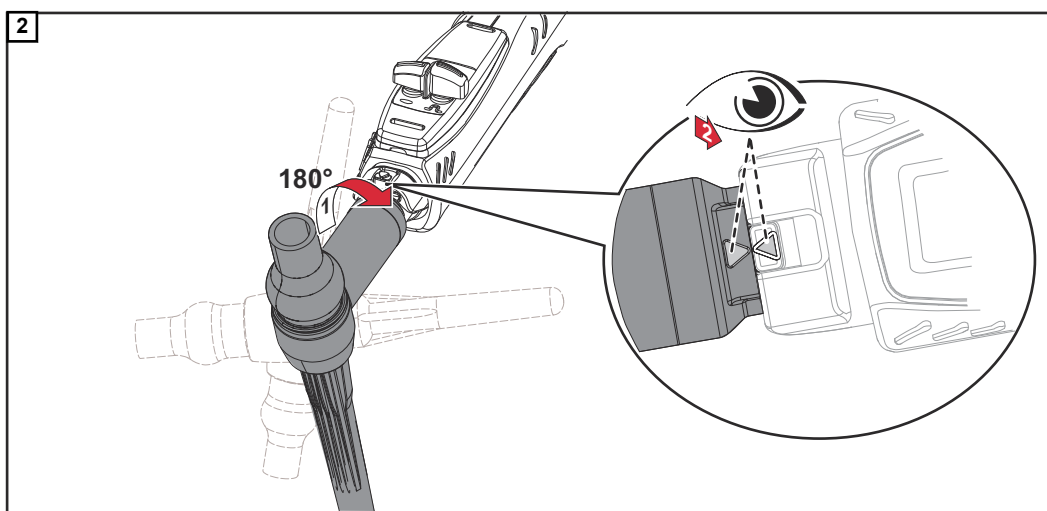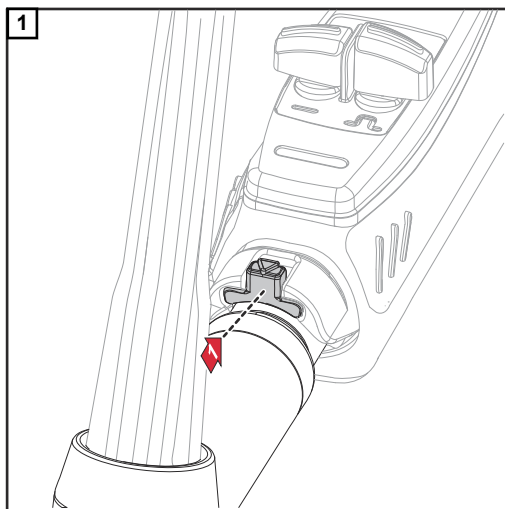

- 4 Usunąć zanieczyszczenia z miejsca połączenia wiązki uchwyty
- 5 Usunąć zanieczyszczenia z miejsca połączenia korpusu uchwyty spawalniczego
- 6 Założyć klapę ochronną na miejsce połączenia korpusu uchwyty spawalniczego

## Montaż korpusu uchwyty spawalniczego:

### OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo związane z użyciem niekompatybilnych komponentów systemu.

Skutkiem mogą być straty materialne.

- ▶ Łączyć ze sobą tylko korpusy uchwyty spawalniczego i wiązki uchwyty o takim samym rodzaju chłodzenia.
- ▶ Chłodzone gazem korpusy uchwyty montować tylko na chłodzonych gazem wiązkach uchwyty.



### WSKAZÓWKA!

Ryzyko spowodowane uszkodzonym pierścieniem samouszczelniającym na korpusie uchwyty.

Uszkodzony pierścień samouszczelniający na korpusie uchwyty może spowodować zanieczyszczenie gazu osłonowego i skutkować wadliwym spawem.


- ▶ Przed każdym uruchomieniem upewnić się, że pierścień samouszczelniający na korpusie uchwyty nie jest uszkodzony.

1 \*Natłuścić pierścień samouszczelniający na korpusie uchwyty

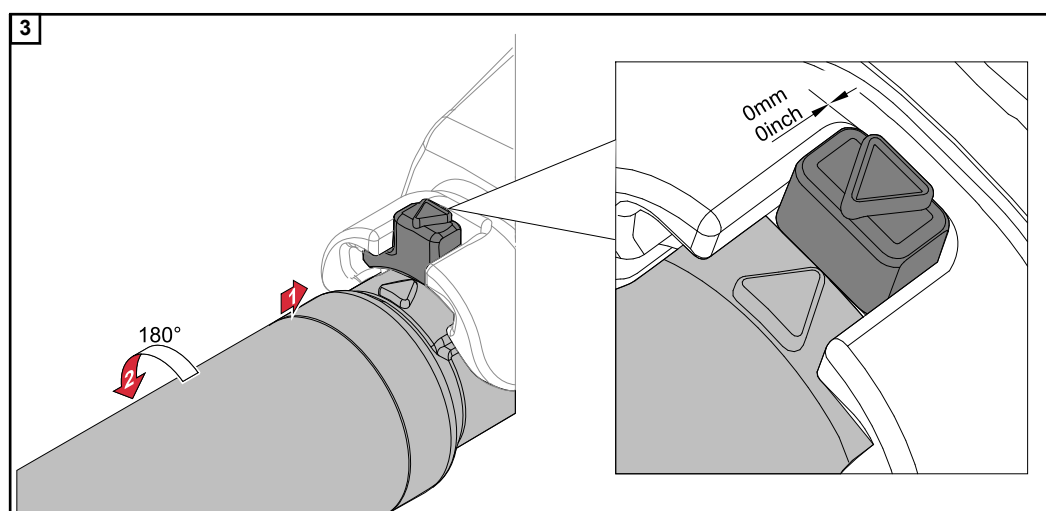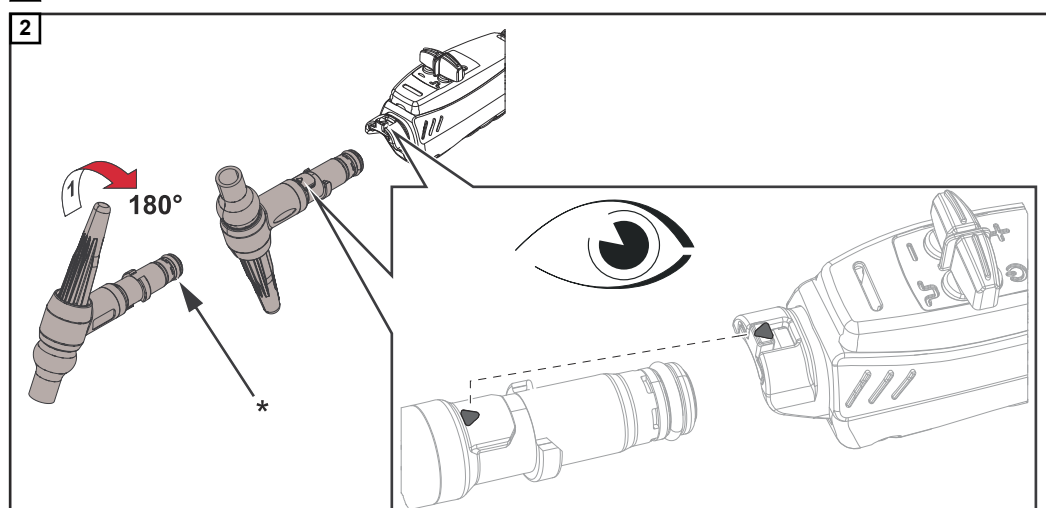

Przesunąć blokadę z korpusem uchwyty całkowicie do tyłu i jednocześnie obrócić korpus uchwyty o 180°.



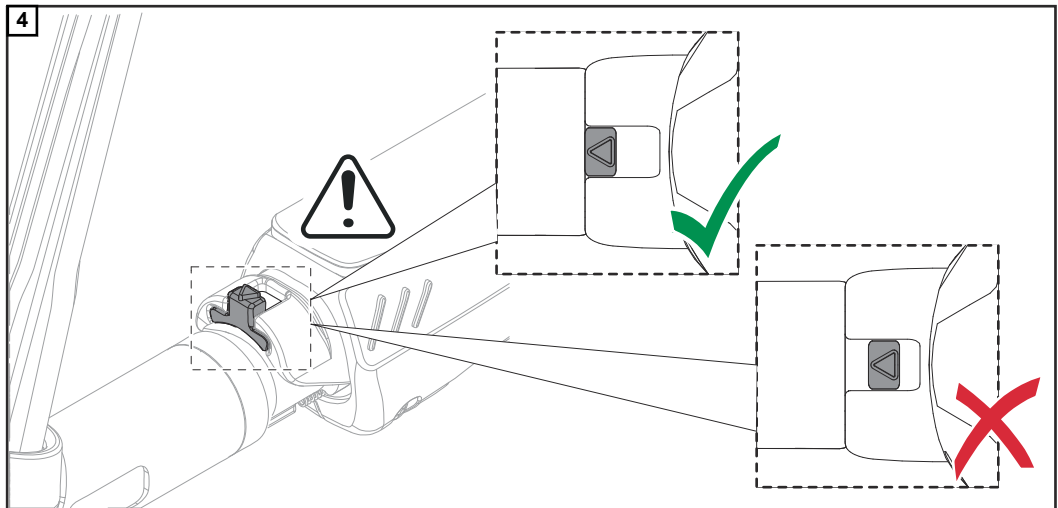

**⚠ OSTROŻNIE!**

**Niebezpieczeństwo spowodowane wadliwie zamontowanym korpusem uchwytu.**  
Skutkiem mogą być straty materialne.

- ▶ Po zamontowaniu korpusu uchwytu należy upewnić się, że blokada znajduje się w pozycji najbardziej wysuniętej do przodu - tylko wtedy korpus uchwytu jest prawidłowo zamontowany i zablokowany.

**5** Wykonać spawanie próbne i sprawdzić jakość spoiny.

# Wymiana korpusu uchwyty spawalniczego chłodzonego wodą

Automatyczne opróżnianie uchwyty spawalniczego i wymiana korpusu uchwyty spawalniczego

## OSTROŻNIE!



Niebezpieczeństwo spowodowane włączonym źródłem energii przy automatycznym opróżnianiu uchwyty spawalniczego.


Następstwem mogą być niezamierzone zajarzenia łuku spawalniczego.

- ▶ Przestrzegać wskazówek dotyczących automatycznego opróżniania uchwyty spawalniczego zawartych w instrukcji obsługi chłodnicy, instrukcji obsługi źródła energii i umieszczonych na panelu obsługowym źródła prądu spawalniczego.
- ▶ Podczas wykonywania opisanych poniżej prac z użyciem korpusu uchwyty spawalniczego pozostawać w odległości co najmniej 1 m (39,37 in.) od przedmiotów przewodzących prąd elektryczny.

Automatyczne opróżnianie uchwyty spawalniczego (na przykład z CU 600t /MC) i demontaż korpusu uchwyty spawalniczego:

- 1 Opróżnić wiązkę uchwyty spawalniczego przy pomocy odpowiedniej funkcji chłodnicy

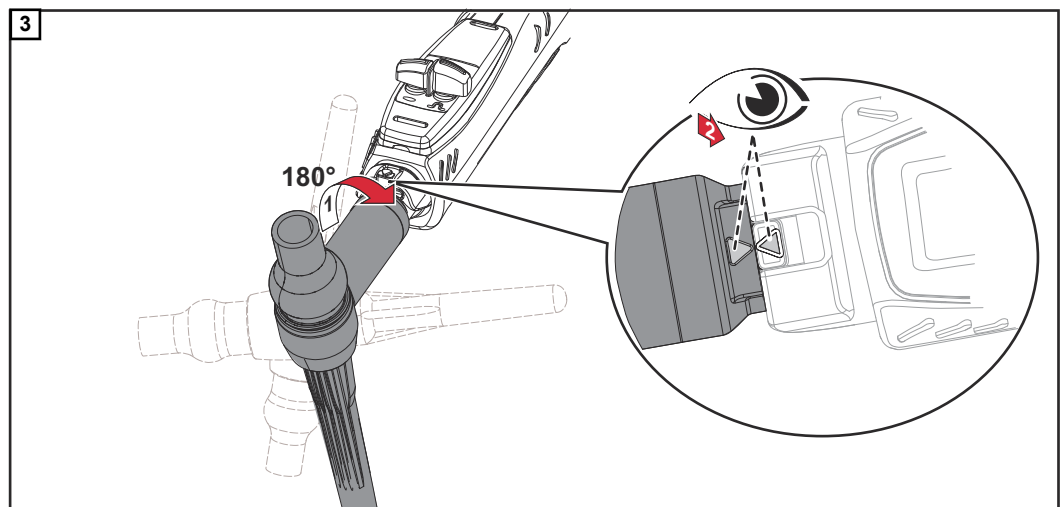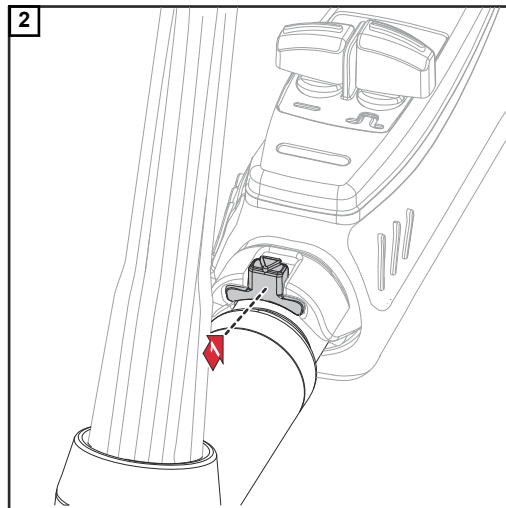

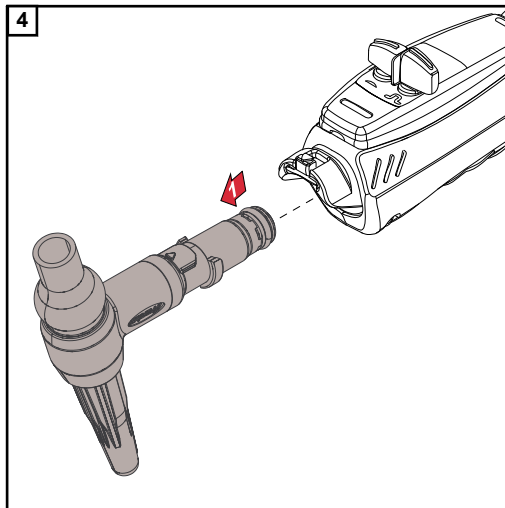

- 5 Usunąć zanieczyszczenia i pozostałości płynu chłodzącego z miejsca połączenia wiązki uchwytu
- 6 Usunąć zanieczyszczenia i pozostałości płynu chłodzącego z miejsca połączenia korpusu uchwytu spawalniczego
- 7 Założyć klapę ochronną na miejsce połączenia korpusu uchwytu spawalniczego

#### Montaż korpusu uchwytu spawalniczego:

#### OSTROŻNIE!

#### Niebezpieczeństwo związane z użyciem niekompatybilnych komponentów systemu.

Skutkiem mogą być straty materialne.

- ▶ Łączyć ze sobą tylko korpusy uchwytu spawalniczego i wiązki uchwytu o takim samym rodzaju chłodzenia.
- ▶ Chłodzone wodą korpusy uchwytu montować tylko na chłodzonych wodą wiązkach uchwytu.



#### WSKAZÓWKA!

#### Ryzyko spowodowane uszkodzonym pierścieniem samouszczelniającym na korpusie uchwytu.


Uszkodzony pierścień samouszczelniający na korpusie uchwytu może spowodować zanieczyszczenie gazu osłonowego i skutkować wadliwym spawem.

- ▶ Przed każdym uruchomieniem upewnić się, że pierścień samouszczelniający na korpusie uchwytu nie jest uszkodzony.

- 1 \*Natłuścić pierścień samouszczelniający na korpusie uchwytu

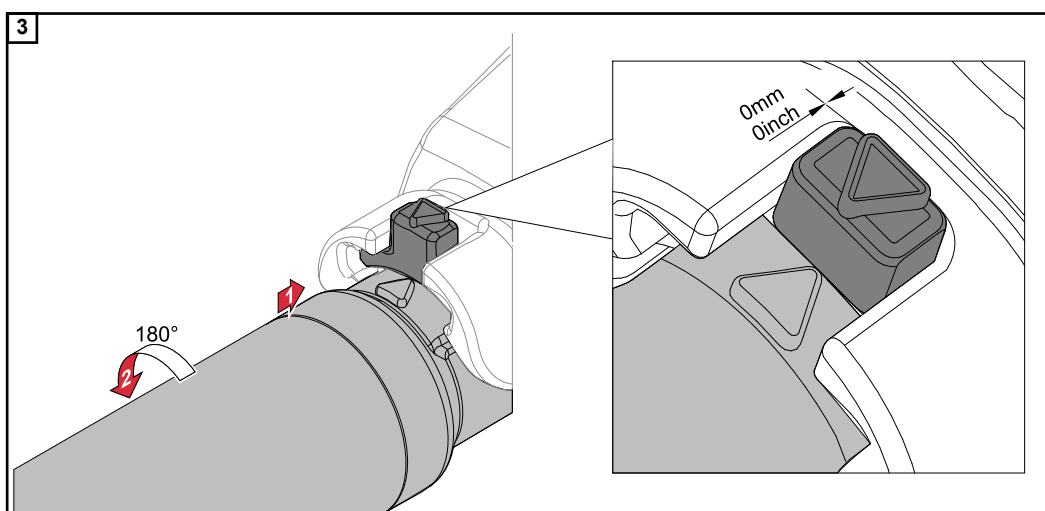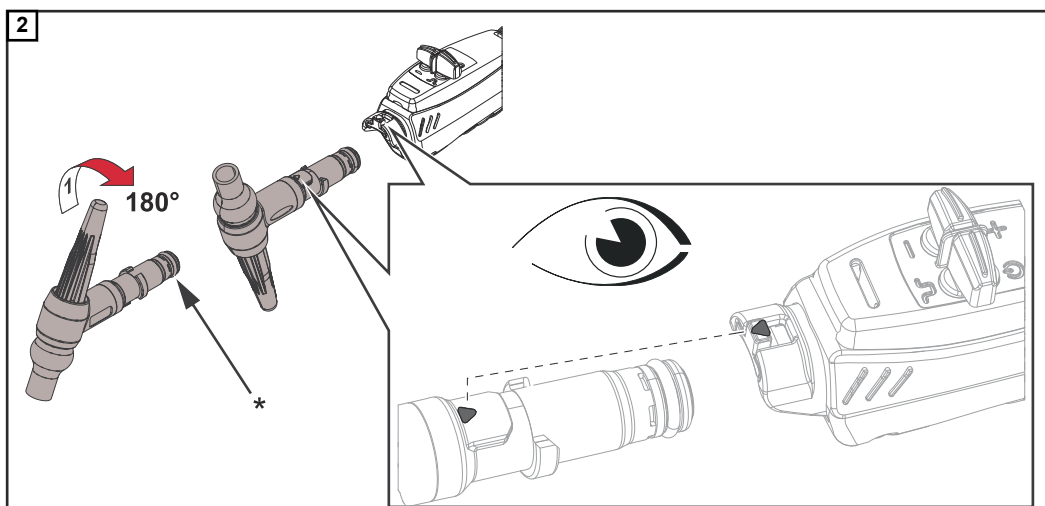

Przesunąć blokadę z korpusem uchwyty całkowicie do tyłu i jednocześnie obrócić korpus uchwyty o 180°.

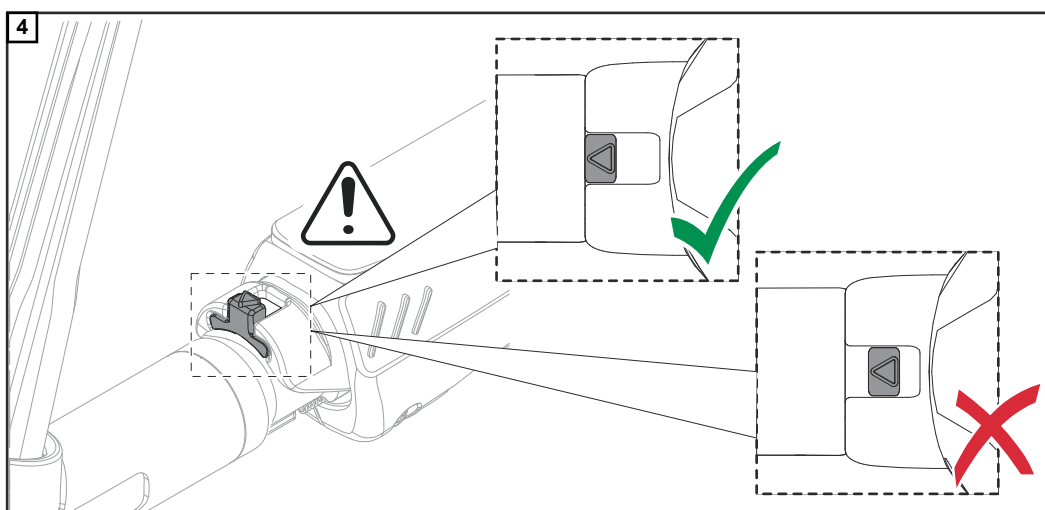

**⚠ OSTROŻNIE!**

**Niebezpieczeństwo spowodowane wadliwie zamontowanym korpusem uchwyty.**  
Skutkiem mogą być straty materialne.

- Po zamontowaniu korpusu uchwyty należy upewnić się, że blokada znajduje się w pozycji najbardziej wysuniętej do przodu - tylko wtedy korpus uchwyty jest prawidłowo zamontowany i zablokowany.

- 5] Nacisnąć przycisk pomiaru przepływu gazu na źródle energii.



Gaz osłonowy wypływa przez 30 s.


- 6] Skontrolować przepływ płynu chłodzącego: w zbiorniku płynu chłodzącego chłodnicy musi być widoczny jego swobodny powrót do zbiornika.
- 7] Wykonać spawanie próbne i sprawdzić jakość spoiny.

### Ręczne opróżnianie uchwytu spawalniczego i wymiana korpusu uchwytu spawalniczego

### Ręczne opróżnianie uchwytu spawalniczego i demontaż korpusu uchwytu spawalniczego:

- 1] Wyłączyć źródło energii i odłączyć je od sieci zasilającej.
- 2] Oczekać fazę doładowania chłodnicy
- 3] Odłączyć przewód dopływu płynu chłodzącego od chłodnicy.
- 4] Przedmuchać dopływ płynu chłodzącego sprężonym powietrzem o ciśnieniu maks. 4 barów (58.02 psi)
- - spowoduje to cofnięcie się większości płynu chłodzącego z powrotem do zbiornika płynu chłodzącego

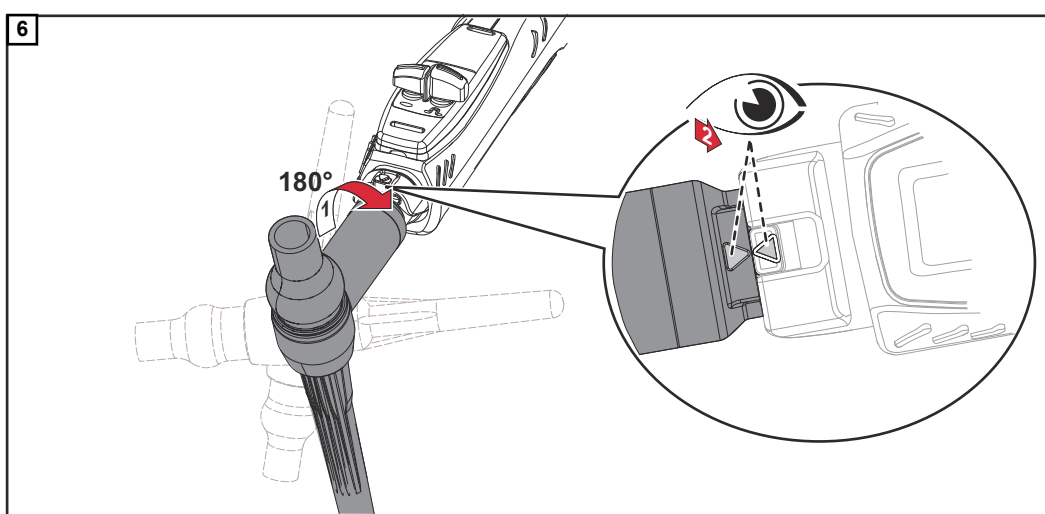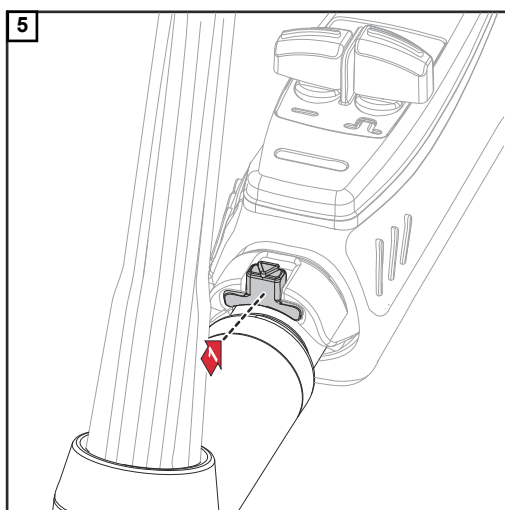

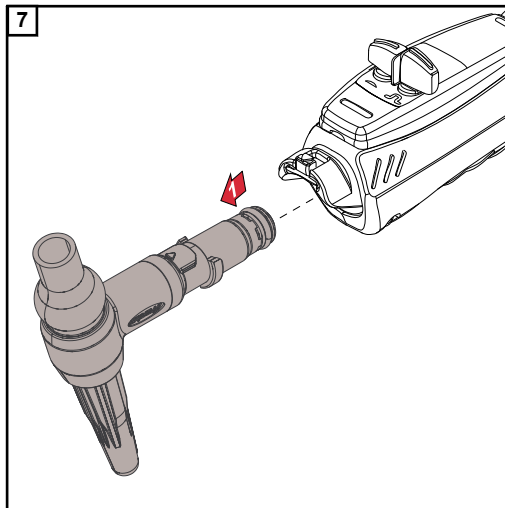

- 8 Usunąć zanieczyszczenia i pozostałości płynu chłodzącego z miejsca połączenia wiązki uchwytu
- 9 Usunąć zanieczyszczenia i pozostałości płynu chłodzącego z miejsca połączenia korpusu uchwytu spawalniczego
- 10 Założyć klapę ochronną na miejsce połączenia korpusu uchwytu spawalniczego

#### Montaż korpusu uchwytu spawalniczego:

#### **OSTROŻNIE!**

#### Niebezpieczeństwo związane z użyciem niekompatybilnych komponentów systemu.

Skutkiem mogą być straty materialne.

- ▶ Łączyć ze sobą tylko korpusy uchwytu spawalniczego i wiązki uchwytu o takim samym rodzaju chłodzenia.
- ▶ Chłodzone wodą korpusy uchwytu montować tylko na chłodzonych wodą wiązkach uchwytu.



#### **WSKAZÓWKA!**

#### Ryzyko spowodowane uszkodzonym pierścieniem samouszczelniającym na korpusie uchwytu.


Uszkodzony pierścień samouszczelniający na korpusie uchwytu może spowodować zanieczyszczenie gazu osłonowego i skutkować wadliwym spawem.

- ▶ Przed każdym uruchomieniem upewnić się, że pierścień samouszczelniający na korpusie uchwytu nie jest uszkodzony.

- 1 \*Natłuścić pierścień samouszczelniający na korpusie uchwytu

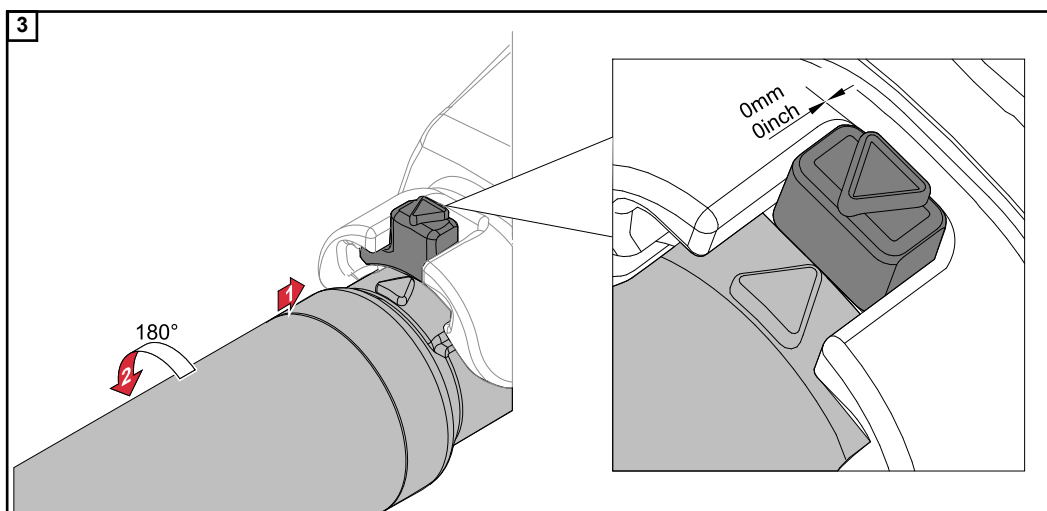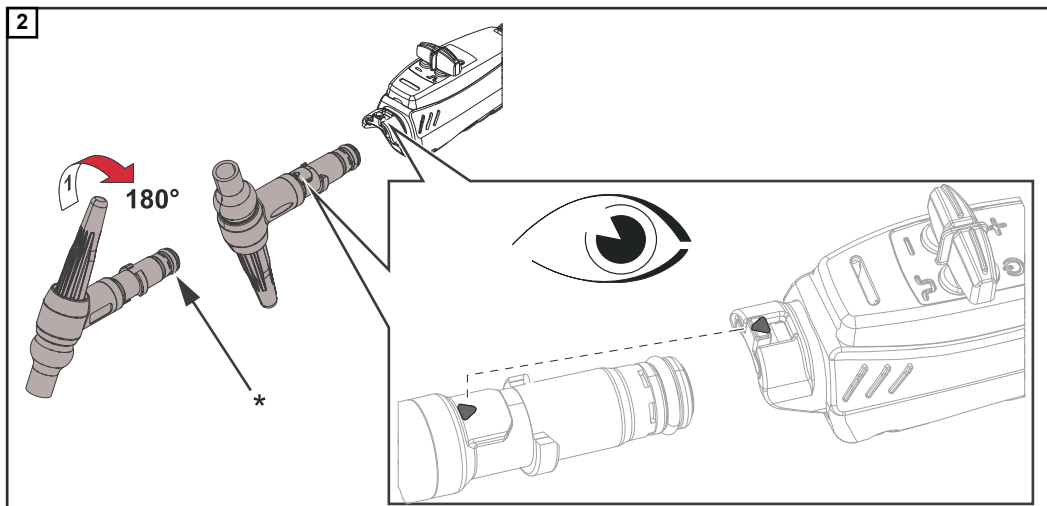

Przesunąć blokadę z korpusem uchwyty całkowicie do tyłu i jednocześnie obrócić korpus uchwyty o 180°.

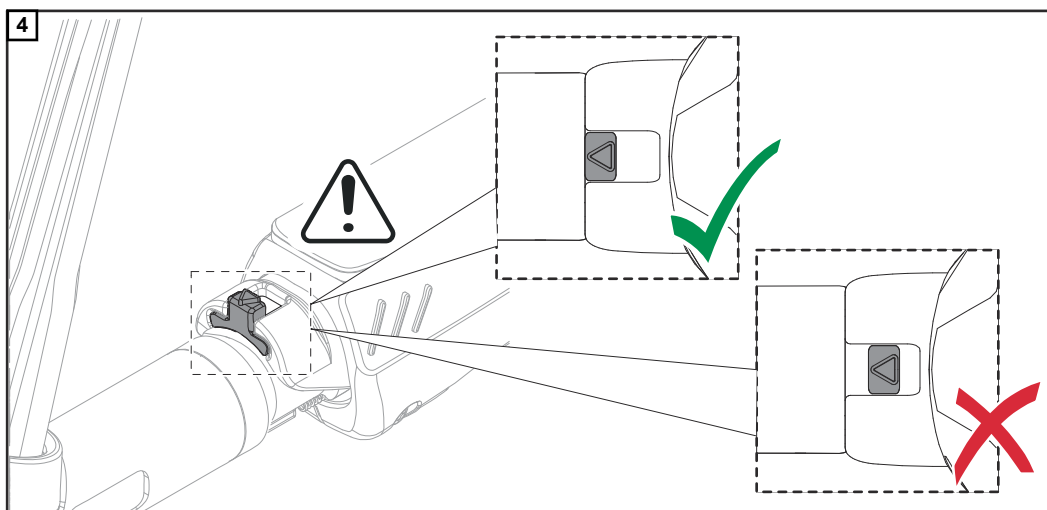

### OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo spowodowane wadliwie zamontowanym korpusem uchwyty. Skutkiem mogą być straty materialne.

- Po zamontowaniu korpusu uchwyty należy upewnić się, że blokada znajduje się w pozycji najbardziej wysuniętej do przodu - tylko wtedy korpus uchwyty jest prawidłowo zamontowany i zablokowany.

5 Podłączyć źródło energii do sieci i je włączyć.

**6** Nacisnąć przycisk pomiaru przepływu gazu na źródle energii.

Gaz osłonowy wypływa przez 30 s.







**7** Skontrolować przepływ płynu chłodzącego:  
w zbiorniku płynu chłodzącego chłodnicy musi być widoczny jego swobodny powrót do zbiornika.

**8** Wykonać spawanie próbne i sprawdzić jakość spoiny.



# Czyszczenie, konserwacja i utylizacja

## Zakazy

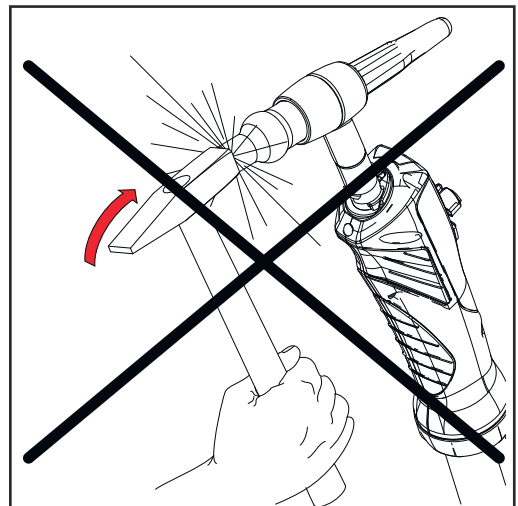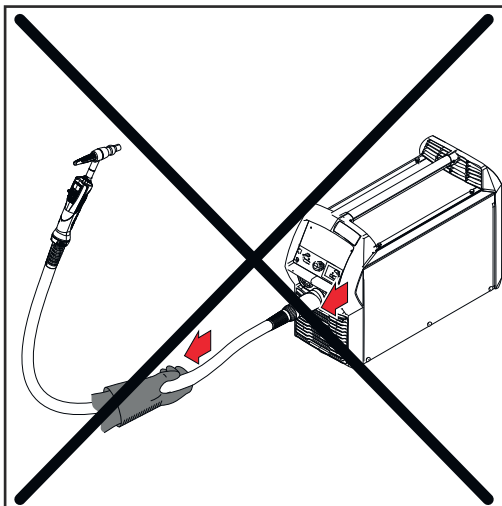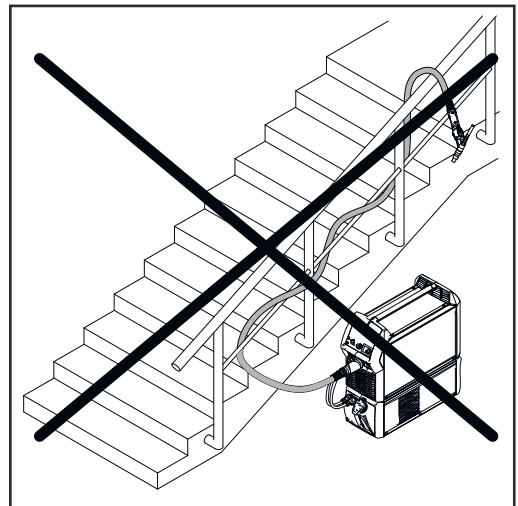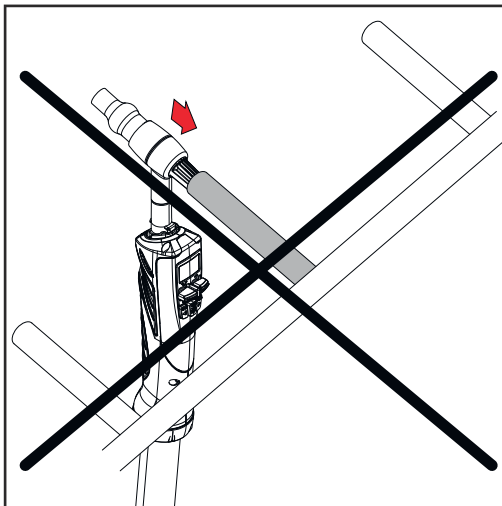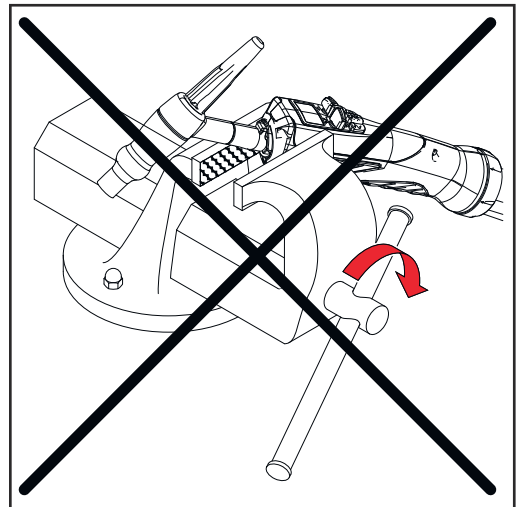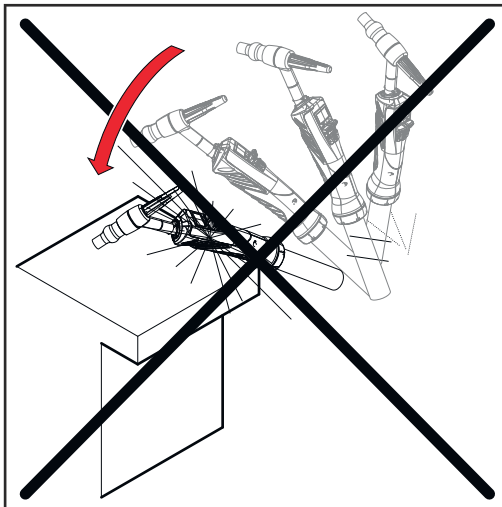

PL

---

**Konserwacja  
podczas każdego  
uruchomienia**

- Skontrolować elementy ulegające zużyciu, wymienić uszkodzone elementy ulegające zużyciu.
- Usunąć odpryski spawalnicze z dyszy gazowej.

Dodatkowo, przy każdym uruchomieniu w przypadku palników spawalniczych chłodzonych wodą:

- Upewnić się, że wszystkie przyłącza płynu chłodzącego są szczelne.
- Upewnić się, że następuje prawidłowy odpływ płynu chłodzącego.

---

**Utylizacja**

Utylizację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami w tym zakresie.

# Lokalizacja i usuwanie usterek

## Lokalizacja i usuwanie usterek

---

### Nie można podłączyć palnika spawalniczego

Przyczyna: Wygięty zamek bagnetowy

Usuwanie: Wymienić zamek bagnetowy

---

### Brak prądu spawania

Włączony wyłącznik zasilania, świecą wskaźniki na źródle spawalniczym, gaz ochronny dostępny

Przyczyna: Nieprawidłowe przyłącze masy

Usuwanie: Prawidłowo wykonać przyłącze masy

Przyczyna: Przerwany kabel prądowy w palniku spawalniczym

Usuwanie: Wymienić palnik spawalniczy

Przyczyna: Obluzowana elektroda wolframowa

Usuwanie: Docisnąć elektrodę wolframową za pomocą kapturka palnika

Przyczyna: Obluzowane części ulegające zużyciu

Usuwanie: Dokręcić części ulegające zużyciu

---

### Brak funkcji po naciśnięciu przycisku palnika

Włączony wyłącznik zasilania, świecą wskaźniki na źródle spawalniczym, gaz ochronny dostępny

Przyczyna: Wtyczka sterownicza nie jest wetknięta

Usuwanie: Włożyć wtyczkę sterowniczą

Przyczyna: Uszkodzony palnik spawalniczy lub przewód sterujący palnika spawalniczego

Usuwanie: Wymienić palnik spawalniczy

Przyczyna: Nieprawidłowe połączenia wtykowe „przycisk palnika / przewód sterujący / źródło spawalnicze”

Usuwanie: Sprawdzić połączenie wtykowe / przekazać źródło spawalnicze lub palnik spawalniczy do serwisu

Przyczyna: Uszkodzony element Print w palniku spawalniczym

Usuwanie: Wymienić element Print

---

### Przeskok wysokiej częstotliwości na przyłączy palnika spawalniczego

Przyczyna: Przyłącze palnika spawalniczego nieszczelne

Usuwanie: Wymienić pierścień samouszczelniający w zamku bagnetowym

---

### Przeskok wysokiej częstotliwości na rękojeści

Przyczyna: Wiązka uchwytu nieszczelna

Usuwanie: Wymienić wiązkę uchwytu

Przyczyna: Przyłącze przewodu gazu ochronnego do korpusu palnika nieszczelne

Usuwanie: Poprawić przewód i uszczelnić

---

**Brak gazu ochronnego**

Wszystkie inne funkcje działają

Przyczyna: Pusta butla z gazem

Usuwanie: Wymienić butlę z gazem

Przyczyna: Uszkodzony reduktor ciśnienia

Usuwanie: Wymienić reduktor ciśnienia

Przyczyna: Przewód gazowy giętki nie jest zamontowany lub jest zagięty albo uszkodzony

Usuwanie: Zamontować przewód gazowy giętki, wyprostować. Wymienić uszkodzony przewód gazowy giętki

Przyczyna: Uszkodzony palnik spawalniczy

Usuwanie: Wymienić palnik spawalniczy

Przyczyna: Uszkodzony zawór elektromagnetyczny gazu

Usuwanie: Powiadomić serwis (zlecić wymianę zaworu elektromagnetycznego gazu)

---

**Złe właściwości spawania**

Przyczyna: Nieprawidłowe parametry spawania

Usuwanie: Sprawdzić ustawienia

Przyczyna: Nieprawidłowe przyłącze masy

Usuwanie: Sprawdzić przyłącze masy oraz zacisk pod względem polaryzacji

---

**Palnik spawalniczy bardzo się nagrzewa**

Przyczyna: Zbyt mała moc palnika spawalniczego

Usuwanie: Przestrzegać czasu pracy i obciążenia granicznego

Przyczyna: Tylko w przypadku urządzeń z chłodzeniem wodnym: Zbyt słaby przepływ wody

Usuwanie: Sprawdzić poziom, ilość przepływu, zanieczyszczenie wody itp., zablokowaną pompą płynu chłodzącego: Dokręcić wał pompy płynu chłodzącego śrubokrętem na przelocie

Przyczyna: Tylko w przypadku urządzeń z chłodzeniem wodnym: Parametr „Cool. unit ctrl“ (kontrola chłodnicy) ma wartość „OFF“.

Usuwanie: Ustawić w menu ustawień parametr „Cool. unit ctrl“ w położenie „Aut“ lub „ON“.

---

**Porowatość spoiny**

Przyczyna: Powstawanie odprysków w dyszy gazowej, w następstwie czego osłona gazowa spoiny jest niewystarczająca

Usuwanie: Usunąć odpryski spawalnicze

Przyczyna: Otwory w przewodzie gazowym giętkim lub niedokładne podłączenie przewodu gazowego giętkiego

Usuwanie: Wymienić przewód gazowy giętki

Przyczyna: Pierścień samouszczelniający na złączu centralnym jest przecięty lub uszkodzony

Usuwanie: Wymienić pierścień samouszczelniający

Przyczyna: Wilgoć / skropliny w przewodzie gazu ochronnego

Usuwanie: Osuszyć przewód gazu ochronnego

Przyczyna: Zbyt intensywny lub zbyt mały przepływ gazu ochronnego

Usuwanie: Skorygować przepływ gazu ochronnego

Przyczyna: Niewystarczająca ilość gazu ochronnego na początku lub na końcu spawania

Usuwanie: Zwiększyć wstępny wypływ gazu i wypływ gazu po zakończeniu spawania

Przyczyna: Nałożono zbyt dużą ilość środka antyadhezyjnego

Usuwanie: Usunąć nadmiar środka antyadhezyjnego / nakładać mniejszą ilość środka antyadhezyjnego

---

**Złe właściwości zajarzenia**

Przyczyna: Niewłaściwa elektroda wolframowa (na przykład elektroda WP przy spawaniu DC)

Usuwanie: Zastosować odpowiednią elektrodę wolframową

Przyczyna: Obluzowane części ulegające zużyciu

Usuwanie: Przykręcić elementy ulegające zużyciu

---

**Pęknięcia na dyszy gazowej**

Przyczyna: Elektroda wolframowa nie wystaje wystarczająco z dyszy gazowej

Usuwanie: Wysunąć elektrodę wolframową bardziej z dyszy gazowej

---

# Dane techniczne

## Informacje ogólne

Produkt spełnia wymogi normy IEC 60974-7.

### WSKAZÓWKA!

**Podane parametry mocy obowiązują wyłącznie przy stosowaniu seryjnych części eksploatacyjnych.**

W przypadku zastosowania soczewek gazowych i krótszych dysz gazowych parametry prądu spawania ulegają zmniejszeniu.

### WSKAZÓWKA!

**Podane wartości prądu spawania w przypadku chłodzonych gazem korpusów uchwytu spawalniczego obowiązują tylko przy długości od 65 mm (2.56 in.).**

W przypadku krótszych korpusów uchwytu spawalniczego parametry prądu spawania ulegają zmniejszeniu o 30%.

### WSKAZÓWKA!

**Podczas spawania na granicy wydajności uchwytu spawalniczego należy użyć odpowiednio większych elektrod wolframowych i średnic otworów dysz gazowych, aby wydłużyć żywotność części eksploatacyjnych.**

Uwzględnić natężenie prądu, balans AC i przesunięcie prądu AC jako czynniki wpływające na moc.

## Korpus uchwytu spawalniczego chłodzony gazem – TTB 80, TTB 160, TTB 220

	TTB 80 G	TTB 160 G F
Prąd spawania DC przy 10 min / 40°C (104°F)	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 80 A	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 160 A
	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 60 A	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 120 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 50 A	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 90 A
Prąd spawania AC przy 10 min / 40°C (104°F)	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 30 A	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 120 A
		60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 90 A
		100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 70 A
Gaz osłonowy (norma EN 439)	Argon	Argon
Średnica elektrody	1,0 - 3,2 mm (0,039 - 0,126 in.)	1,0 - 3,2 mm (0,039 - 0,126 in.)

	<b>TTB 220 G</b>
Prąd spawania DC przy 10 min / 40°C (104°F)	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 220 A
	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 170 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 130 A
Prąd spawania AC przy 10 min / 40°C (104°F)	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 180 A
	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 130 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 100 A
Gaz osłonowy (norma EN 439)	Argon
Średnica elektrody	1,0 - 4,0 mm 0,039 - 0,158 in.

	<b>TTB 220 A G F</b>	<b>TTB 220 P G F</b>
Prąd spawania DC przy 10 min / 40°C (104°F)	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 220 A	30% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 220 A
	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 170 A	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 160 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 130 A	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 130 A
Prąd spawania AC przy 10 min / 40°C (104°F)	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 180 A	30% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 170 A
	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 120 A	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 120 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 100 A	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 100 A
Gaz osłonowy (norma EN 439)	Argon	Argon
Średnica elektrody	1,0 - 4,0 mm 0,039 - 0,158 in.	1,0 - 4,0 mm 0,039 - 0,158 in.

1) cyklu pracy

**Korpus uchwytu  
spawalniczego  
chłodzony wodą**  
—  
**TTB 180, TTB 300**

	<b>TTB 180 W</b>	<b>TTB 300 W</b>
Prąd spawania DC przy 10 min / 40°C (104°F)	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 180 A	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 300 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 140 A	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 230 A
Prąd spawania AC przy 10 min / 40°C (104°F)	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 140 A	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 250 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 110 A	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 190 A
Gaz osłonowy (norma EN 439)	Argon	Argon
Średnica elektrody	1,0 - 3,2 mm (0,039 - 0,126 in.)	1,0 - 3,2 mm (0,039 - 0,126 in.)


	<b>TTB 180 W</b>	<b>TTB 300 W</b>
Minimalny dopuszczalny przepływ płynu chłodzącego $Q_{\min}$	1 l/min (0,26 gal/min)	1 l/min (0,26 gal/min)

1) cyklu pracy



**Wiązka uchwytu  
chłodzona gazem**

**THP 120 G SH,  
THP 180 G SH**

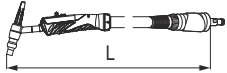	<b>THP 120 G SH</b>	<b>THP 180 G SH</b>
Prąd spawania DC przy 10 min / 40°C (104°F)	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 120 A	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 180 A
	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 100 A	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 130 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 80 A	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 100 A
Prąd spawania AC przy 10 min / 40°C (104°F)	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 90 A	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 120 A
	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 70 A	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 90 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 50 A	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 70 A
Gaz osłonowy (norma EN 439)	Argon	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1,48 in. / 26 ft.+ 2,96 in.)	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1,48 in. / 26 ft.+ 2,96 in.)
Maksymalne dopuszczalne na- pięcie biegu jałowego ( $U_0$ )	113 V	113 V
Maksymalne dopuszczalne na- pięcie zapłonu ( $U_p$ )	10 kV	10 kV
Przycisk uchwytu $U_{max}$	35 V	35 V
Przycisk uchwytu $I_{max}$	100 mA	100 mA

1) cyklu pracy

**Wiązka uchwytu  
chłodzona wodą**



**THP 150 G SH**

**WSKAZÓWKA!**

**Wiązka uchwytu THP 150 G SH nie jest przeznaczona i dostosowana do urządzeń zapalających łuk spawalniczy, jak np. zajarzenie wysokiej częstotliwości!**


Wiązka uchwytu jest przeznaczona wyłącznie do zastosowania ze źródłami energii TransPocket 150/180 i AccuPocket 150.

	<b>THP 150 G SH</b>
Prąd spawania DC przy 10 min / 40°C (104°F)	25% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 150 A
	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 120 A
	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 100 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 80 A
Prąd spawania AC przy 10 min / 40°C (104°F)	25% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 110 A
	35% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 90 A
	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 70 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 50 A

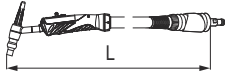	THP 150 G SH
Gaz osłonowy (norma EN 439)	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1,48 in. / 26 ft. + 2,96 in.)
Maksymalne dopuszczalne napięcie biegu jałowego $U_0$	113 V
Maksymalne dopuszczalne napięcie zapłonu $U_p$	 <b>Produkt nie jest przeznaczony i dostosowany do urządzeń zapalających łuk spawalniczy!</b>

1) cyklu pracy

**Wiązka uchwytu  
chłodzona wodą  
— THP 300 SH**

	<b>THP 300 SH</b>
Prąd spawania DC przy 10 min / 40°C (104°F)	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 300 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 230 A
Prąd spawania AC przy 10 min / 40°C (104°F)	60% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 250 A
	100% cyklu pracy <sup>1)</sup> / 190 A
Gaz osłonowy (norma EN 439)	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft.+ 1,48 in. / 26 ft + 2,96 in.)
Najmniejsza wydajność chłodzenia wg normy IEC 60974-2, w za- leżności od długości wiązki uchwytu	650 W / 650 W
Minimalny dopuszczalny przepływ pływu chłodzącego $Q_{\min}$	1 l/min (0,26 gal./min [US])
Minimalne dopuszczalne ciśnienie pływu chłodzącego $p_{\min}$	3 bary (43 psi)
Maksymalne dopuszczalne ciśnie- nie pływu chłodzącego $p_{\min}$	5,5 bara (79 psi)
Maksymalne dopuszczalne na- pięcie biegu jałowego $U_0$	113 V
Maksymalne dopuszczalne na- pięcie zapłonu $U_p$	10 kV

1) cyklu pracy



# Cuprins

Siguranța.....	134
Siguranță.....	134
Utilizarea conformă.....	135
Variante de pistolete de sudare.....	136
Variante disponibile de pistolete de sudare.....	136
Funcțiile pistolului de sudare Up/Down.....	138
Elemente de operare ale pistolului de sudare Up/Down.....	138
Descrierea funcționării pistolului de sudare Up/Down.....	138
Montarea pieselor de uzură.....	140
Montați sistemul de consumabile A cu duză de gaz (fără filet).....	140
Montați sistemul de consumabile P cu duză de gaz cu filet.....	141
Montați corpul pistolului, racordați pistolul de sudare.....	142
Montarea corpului pistolului.....	142
Racordarea pistolului de sudare.....	144
Torsionarea corpului pistolului.....	144
Schimbarea corpului pistolului de la pistolul de sudare răcit cu gaz.....	145
Schimbarea corpului pistolului.....	145
Schimbarea corpului pistolului de la pistolul de sudare cu răcire pe apă.....	148
Goliți automat pistolul de sudare și înlocuiți corpul pistolului.....	148
Goliți automat pistolul de sudare și înlocuiți corpul pistolului.....	150
Întreținere, îngrijire și eliminare.....	154
Interdicții.....	154
Întreținerea la fiecare punere în funcțiune.....	155
Eliminarea ca deșeu.....	155
Diagnoza erorilor, remediarea defecțiunilor.....	156
Diagnoza erorilor, remediarea defecțiunilor.....	156
Date tehnice.....	159
Generalități.....	159
Corpul pistolului răcit cu gaz - TTB 80, TTB 160, TTB 220.....	159
Corpul pistolului răcit cu apă - TTB 180, TTB 300.....	160
Pachet de furtunuri răcit cu gaz - THP 120 G SH, THP 180 G SH.....	161
Pachet de furtunuri răcit cu gaz - THP 150 G SH.....	161
Pachet de furtunuri răcit cu apă - THP 300 SH.....	163

# Siguranța

## Siguranță

### PERICOL!

#### **Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.**

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

- ▶ Toate lucrările și funcțiile descrise în acest document pot fi executate doar de către personal de specialitate calificat.
- ▶ Citiți și înțelegeți acest document.
- ▶ Citiți și înțelegeți toate MU ale componentelor de sistem, în special prescripțiile de securitate.

### PERICOL!

#### **Pericol din cauza curentului electric și a sârmei pentru sudare.**

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

- ▶ Înainte de efectuarea lucrărilor deconectați toate componente de sistem implicate și separați-le de la rețeaua electrică.
- ▶ Asigurați toate componente de sistem implicate împotriva reconectării accidentale.

### PERICOL!

#### **Pericol din cauza curentului electric ca urmare a componentelor de sistem defecte și a operării necorespunzătoare.**

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

- ▶ Toate cablurile, conductele și pachetele de furtunuri trebuie să fie întotdeauna bine racordate, nedeteriorate, izolate corect și dimensionate suficient.

### PERICOL!

#### **Pericol din cauza scurgerilor de lichid de răcire în urma furtunurilor pentru lichid de răcire neînchise.**

Urmarea o pot reprezenta pericolele de alunecare și daunele materiale.

- ▶ Obturați întotdeauna furtunurile pentru lichid de răcire ale pistolului de sudare răcite cu apă, folosind bușoanele de plastic montate pe ele, atunci când furtunurile sunt decuplate de la aparatul de răcire sau de dispozitivul de avans sârmă.

### ATENȚIE!

#### **Pericol din cauza componentelor pistolului de sudare și a lichidului de răcire care devin fierbinți.**

Urmarea o pot reprezenta arsuri grave.

- ▶ Înainte de începerea oricărei lucrări descrise în prezentul document, lăsați toate componentele pistolului de sudare și lichidul de răcire să se răcească până la temperatura camerei (+25 °C / +77 °F).



## ATENȚIE!

### **Pericol din cauza funcționării fără lichid de răcire a pistolletelor de sudare cu răcire pe apă.**

Urmarea o pot reprezenta daunele materiale.

- ▶ Nu puneți niciodată în funcțiune pistolete de sudare răcite cu apă fără lichid de răcire.
- ▶ În timpul sudării, asigurați-vă că există un debit al lichidului de răcire constant - acesta este cazul atunci când în recipientul pentru lichidul de răcire al aparatului de răcire se observă returul constant al lichidului de răcire.
- ▶ Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea punctelor prezentate mai sus, toate pretențiile de garanție se anulează.

### **Utilizarea conformă**

Pistoletul de sudare manuală WIG este conceput exclusiv pentru sudare WIG și brazare WIG în aplicații manuale.


Orice altă utilizare, care depășește cadrul acestor prevederi este considerată ca fiind neconformă. Producătorul nu este responsabil pentru daunele astfel rezultate.

Utilizarea conformă presupune și:

- respectarea tuturor indicațiilor din MU
- respectarea activităților de verificare și a lucrărilor de întreținere.

# Variante de pistolete de sudare

Variante disponibile de pistolete de sudare

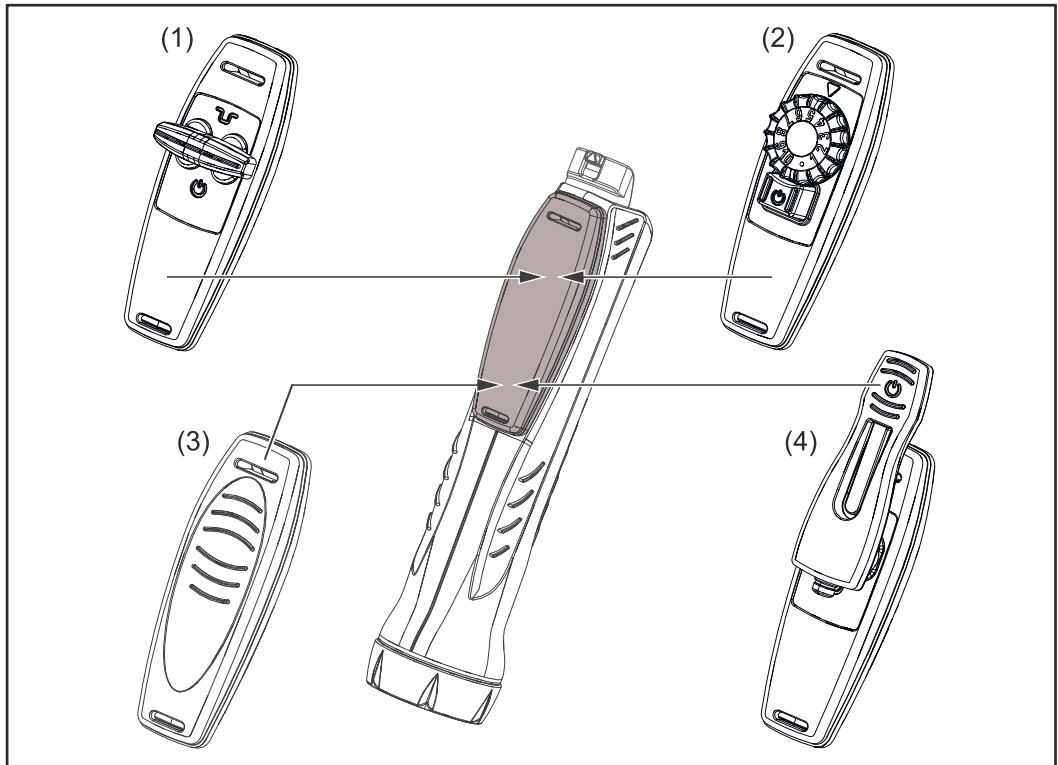

## (1) Interfață standard

Apăsare spre înapoi a tastei:

- în cazul în care la sursa de curent este activată amorsarea cu înaltă frecvență (amorsarea ÎF), procesul de aprindere este activat
- în cazul în care la sursa de curent este activată amorsarea prin contact, se pune sub tensiune electrodul din wolfram. Prin atingerea piesei este declanșat procedeul de sudare

Apăsarea spre înainte a butonului în timpul sudării:

- în timpul sudării, la funcționarea în 4 tacte se activează reducerea intermediară prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului. Această funcție este disponibilă doar atunci când la sursa de curent a fost setat curentul de reducere  $I_2$

## (2) Interfață potențiomtru

Apăsați butonul start:

- în cazul în care la sursa de curent este activată amorsarea cu înaltă frecvență (amorsarea ÎF), procesul de aprindere este activat
- în cazul în care la sursa de curent este activată amorsarea prin contact, se pune sub tensiune electrodul din wolfram. Prin atingerea piesei este declanșat procedeul de sudare

Potențiomtru:

- pentru reglarea curentului de sudare

## (3) Fără tasta pistolului



---

**(4) Interfață standard cu prelungire la tasta pistolului**

Apăsare spre înapoi a tastei:

- a) în cazul în care la sursa de curent este activată amorsarea cu înaltă frecvență (amorsarea ÎF), procesul de aprindere este activat
- b) în cazul în care la sursa de curent este activată amorsarea prin contact, se pune sub tensiune electrodul din wolfram. Prin atingerea piesei este declanșat procedeul de sudare

Apăsarea spre înainte a butonului în timpul sudării:

- a) în timpul sudării, la funcționarea în 4 tacte se activează reducerea intermediară prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului. Această funcție este disponibilă doar atunci când la sursa de curent a fost setat curentul de reducere  $I_2$

---


**(5) Interfață Up-Down (nu este ilustrată în figură)**

Din fabrică, pistolul de sudare este livrat cu o interfață Up/Down. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea **Funcțiile pistolului de sudare Up/Down** de la pagina **138**.

---

# Funcțiile pistolului de sudare Up/Down

Elemente de operare ale pistolului de sudare Up/Down-

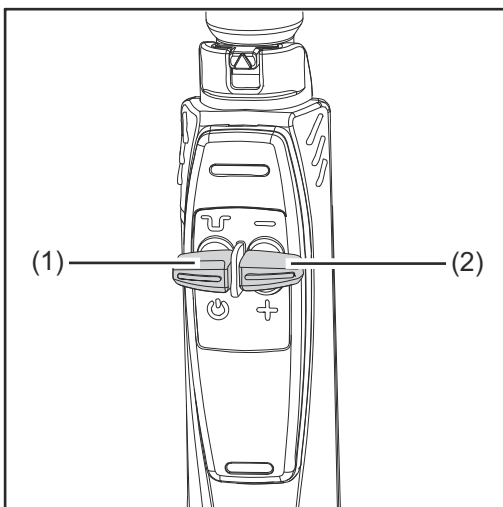

## (1) Buton start

acest buton declanșează următoarele funcții:


- în cazul în care la sursa de curent este activată amorsarea cu înaltă frecvență (amorsarea ÎF), procesul de aprindere este activat prin apăsarea spre înapoi a tastei
- în cazul în care la sursa de curent este activată amorsarea prin contact, prin apăsarea spre înapoi a tastei se pune sub tensiune electrodul din wolfram. Prin atingerea piesei este declanșat procedeul de sudare
- în timpul sudării, la funcționarea în 4 tacte se activează reducerea intermediară prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului. Această funcție este disponibilă doar atunci când la sursa de curent a fost setat curentul de reducere  $I_2$

## (2) Buton Up / Down


pentru modificarea puterii de sudare

Descrierea funcționării pistolului de sudare Up/Down-

Modificarea puterii de sudare:

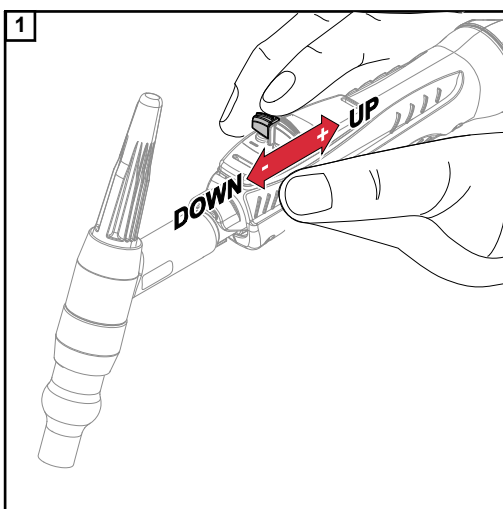

### Reducere intermediară:

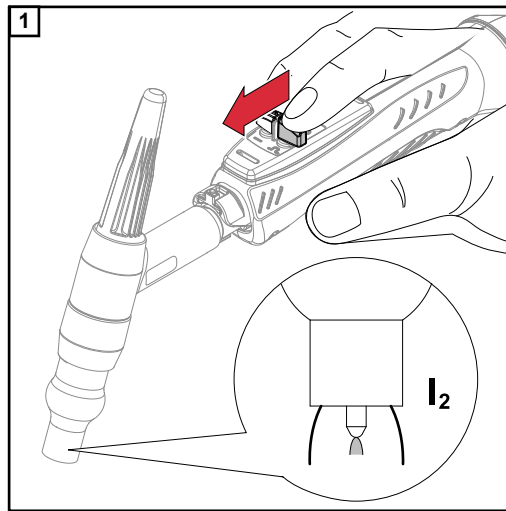

Pe durata reducerii intermediare apăsați butonul în față și mențineți-l apăsat

# Montarea pieselor de uzură

Montați sistemul de consumabile A cu duză de gaz (fără filet)

## ⚠ ATENȚIE!



Pericol de deteriorare din cauza momentului de torsiune prea ridicat la manșonul de strângere (1) sau duza de gaz (2).

Există riscul de deteriorare a filetului.

► Manșonul de strângere (1) sau duza de gaz (2) se strâng doar ușor.

\* Manșon detașabil de etanșare din cauciuc, doar pentru TTB 220 G/A

\*\* În funcție de modelul pistolului de sudare, în loc de manșonul de strângere (1) se poate utiliza o duză de gaz (2)

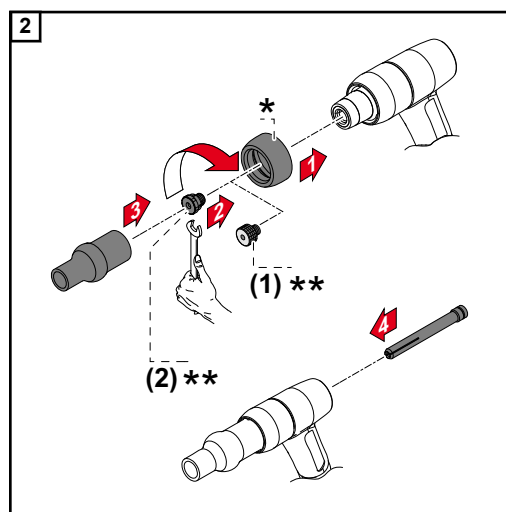
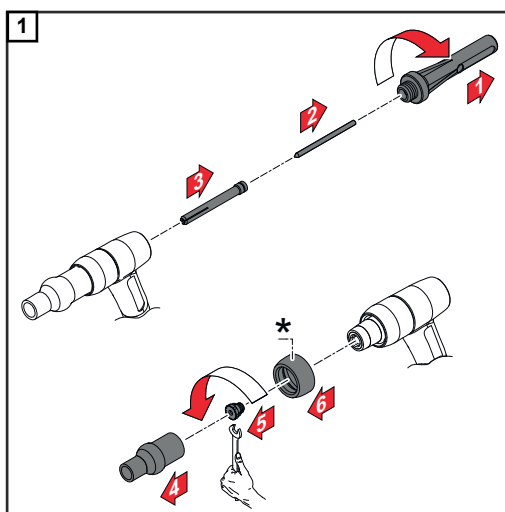


## ⚠ ATENȚIE!

Pericol de deteriorare din cauza momentului de torsiune prea ridicat la capacul pistolului.

Există riscul de deteriorare a filetului.

► Strângeți capacul pistolului doar atât încât electrodul de wolfram să nu se mai poată mișca manual.

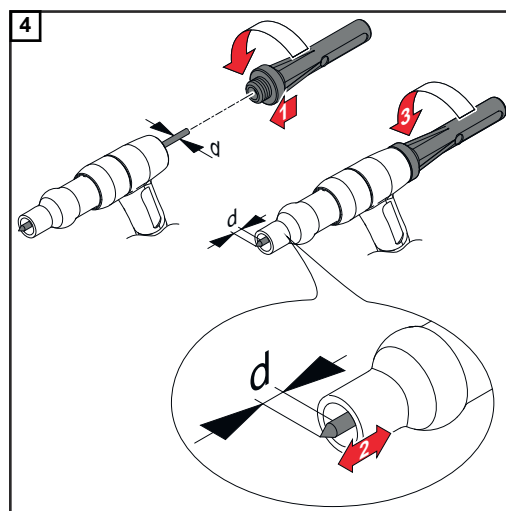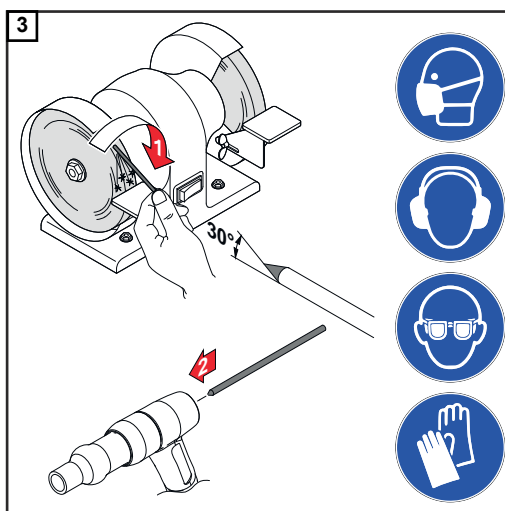

Înfiletarea capului pistolului

**Montați sistemul de consumabile P cu duză de gaz cu filet**

**⚠ ATENȚIE!**



**Pericol de deteriorare din cauza momentului de torsiune prea ridicat la manșonul de strângere (1) sau duza de gaz (2).**

Există riscul de deteriorare a filetului.

- Manșonul de strângere (1) sau duza de gaz (2) se strâng doar ușor.

\* Manșon detașabil de etanșare din cauciuc, doar pentru TTB 220 G/P

\*\* În funcție de modelul pistolului de sudare, în loc de manșonul e strângere (1) se poate utiliza o duză de gaz (2)

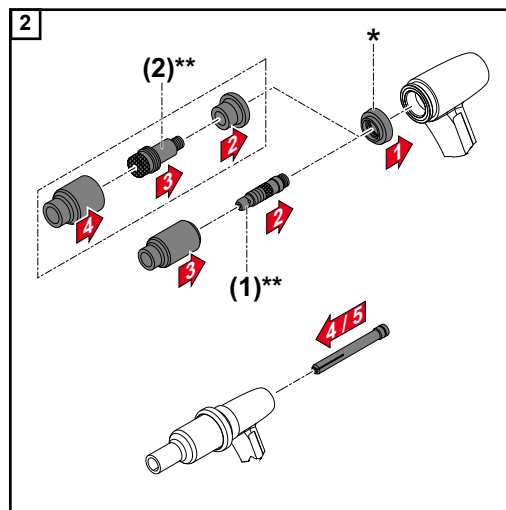
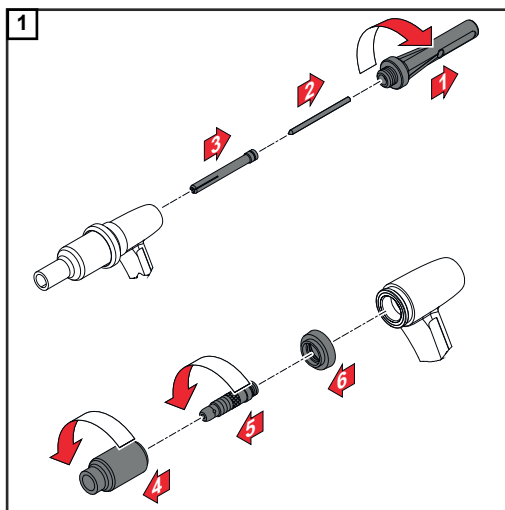


**⚠ ATENȚIE!**

**Pericol de deteriorare din cauza momentului de torsiune prea ridicat la capacul pistolului.**

Există riscul de deteriorare a filetului.

- Strângeți capacul pistolului doar atât încât electrozul de wolfram să nu se mai poată mișca manual.

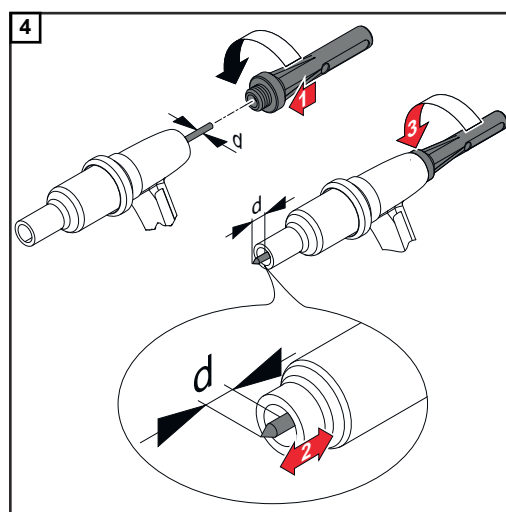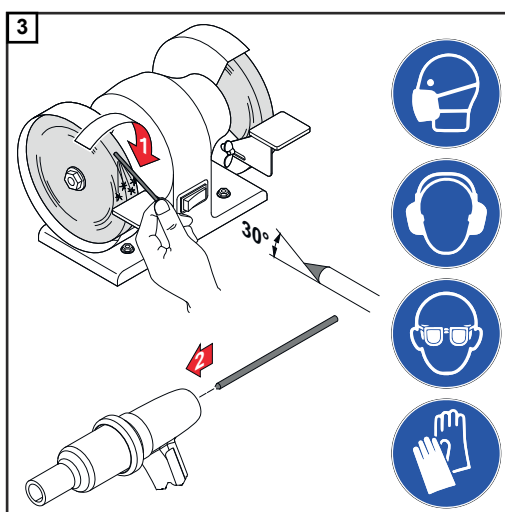

Înfiletarea capacului pistolului

RO

# Montați corpul pistolului, racordați pistolul de sudare

## Montarea corpului pistolului



### REMARCĂ!

#### Risc din cauza unui inel O deteriorat la corpul pistolului.


Un inel O deteriorat la corpul pistolului poate permite pătrunderea de impurități în gazul de protecție și astfel poate cauza un cordon sudat defect.

- ▶ Înainte de fiecare punere în funcțiune asigurați-vă că inelul O de la corpul pistolului este nedeteriorat.

1 \* Gresarea inelului O la corpul pistolului

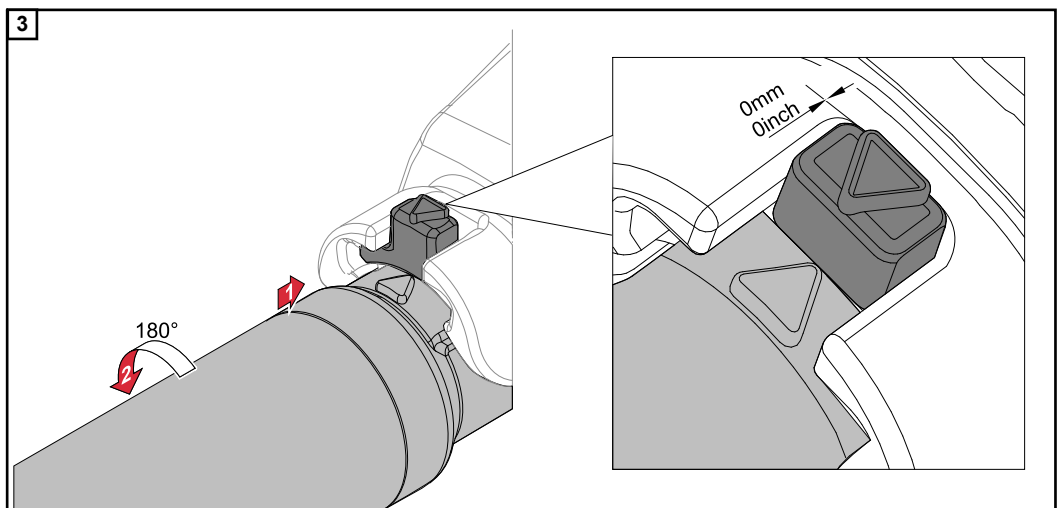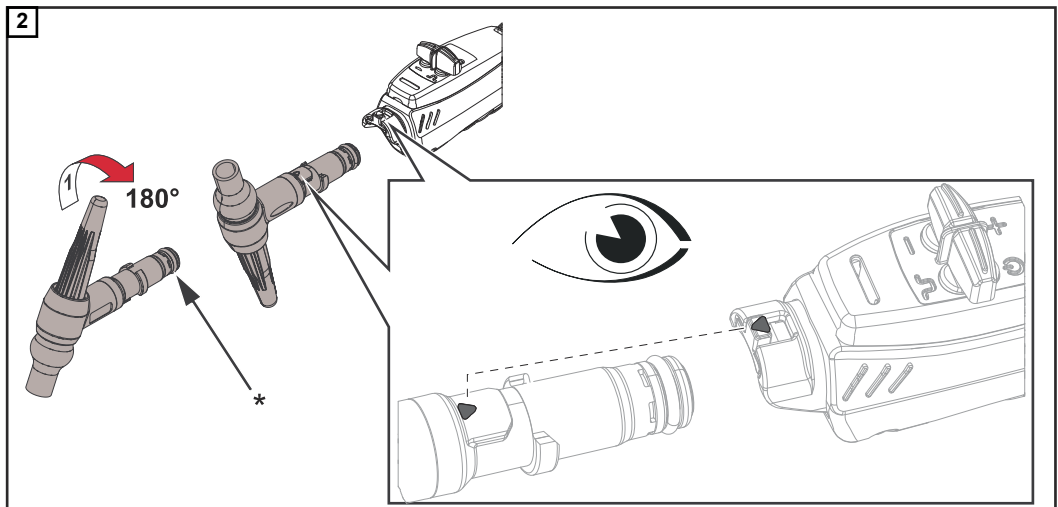

Apăsați opritorul cu corpul pistolului complet în spate și în același timp rotiți corpul pistolului la 180°

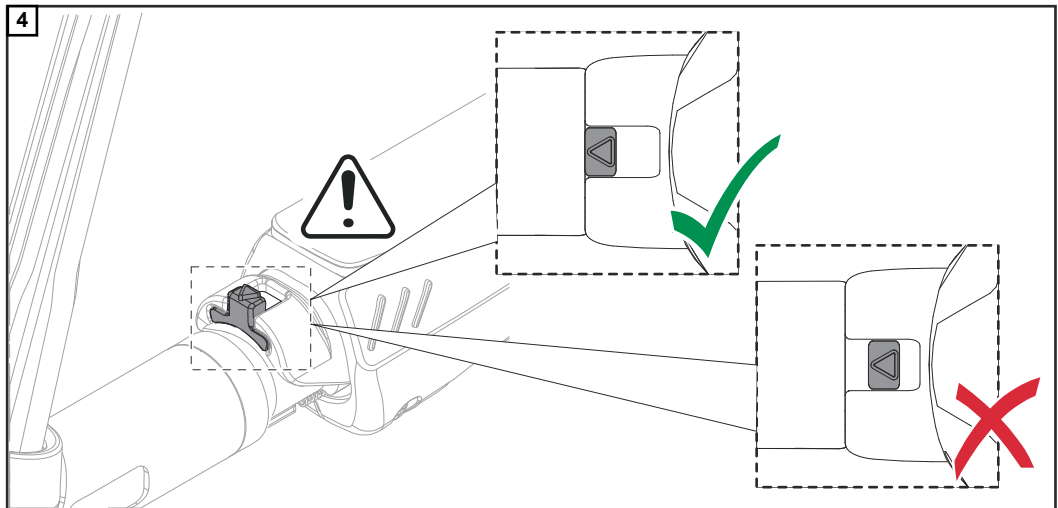

**⚠ ATENȚIE!**

**Pericol din cauza montării necorespunzătoare a corpului pistolului.**

Urmarea o pot reprezenta daunele materiale.

- ▶ Asigurați-vă că după montarea corpului pistolului, opritorul se află în poziția din față - doar astfel opritorul este montat și blocat corespunzător.


## Racordarea pistolului de sudare

### REMARCĂ!


#### Risc de deteriorare a inelului O la racordul pistolului de sudare.

Un inel O deteriorat la racordul pistolului de sudare poate permite pătrunderea de impurități în gazul de protecție și astfel poate cauza un cordon sudat defect.

- ▶ Înainte de fiecare punere în funcțiune asigurați-vă că inelul O de la racordul pistolului de sudare este nedeteriorat.

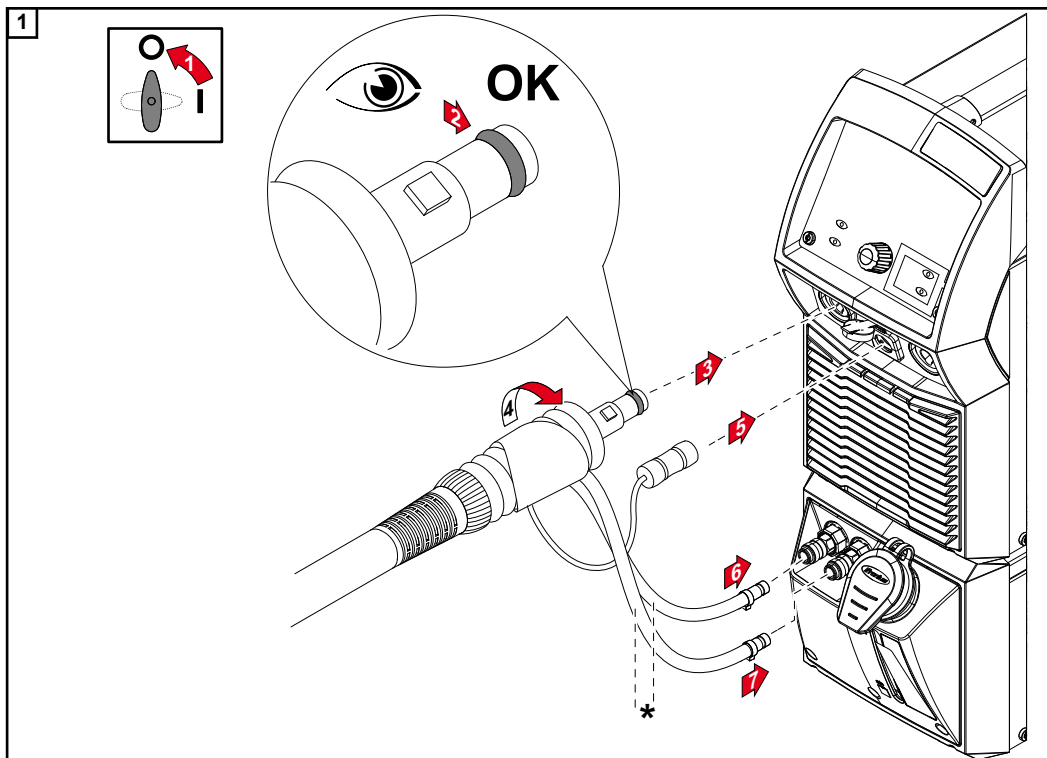

## Torsionarea corpului pistolului



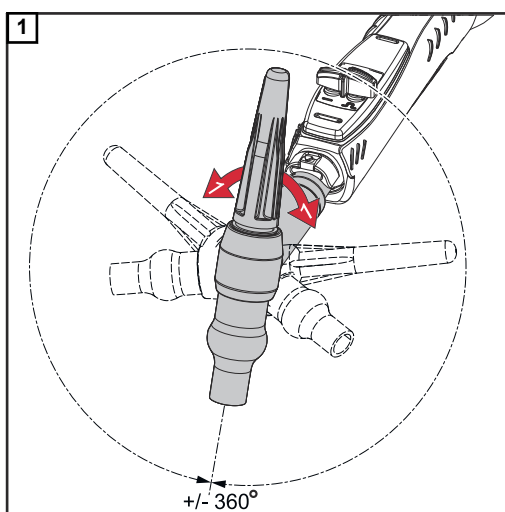




# Schimbarea corpului pistolului de la pistolul de sudare răcit cu gaz

Schimbarea corpului pistolului

Demontarea corpului pistolului:

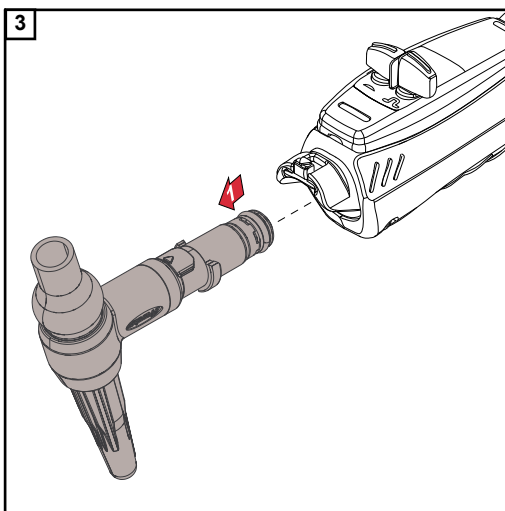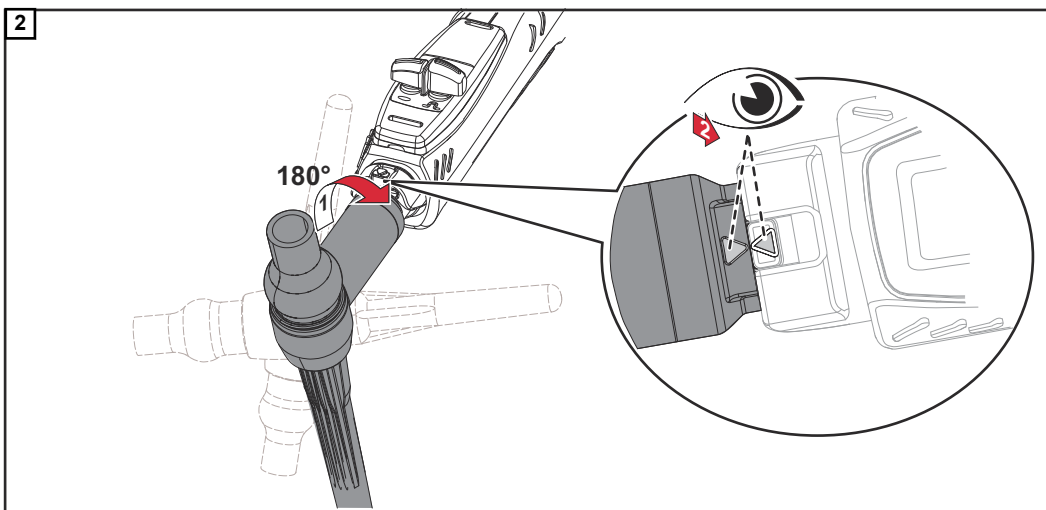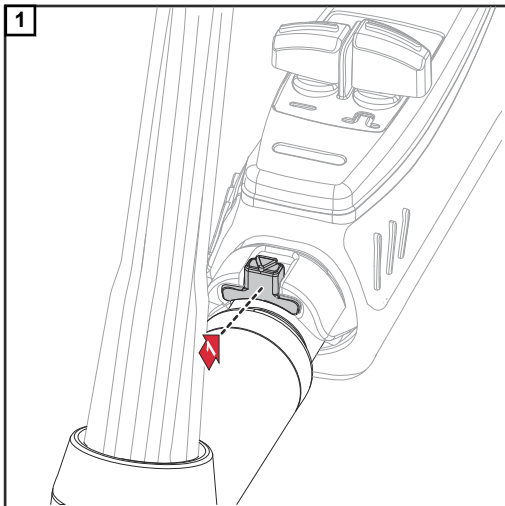

- 4 Îndepărtați impuritățile de pe interfața pachetului de furtunuri
- 5 Îndepărtați impuritățile de pe interfața corpului pistolului
- 6 Montați clapeta de protecție pe interfața corpului pistolului

## Montarea corpului pistolului:

### ATENȚIE!

#### Pericol din cauza componentelor de sistem incompatibile.

Urmarea o pot reprezenta daunele materiale.

- ▶ Îmbinați între ele doar corpuri ale pistolului și pachete de furtunuri cu același tip de răcire.
- ▶ Corpurile pistolurilor cu răcire pe gaz se montează doar pe pachetele de furtunuri cu răcire pe gaz.



### REMARCĂ!

#### Risc de deteriorare a garniturii la corpul pistolului.


Un inel O deteriorat la corpul pistolului poate permite pătrunderea de impurități în gazul de protecție și astfel poate cauza un cordon sudat defect.

- ▶ Înainte de fiecare punere în funcțiune asigurați-vă că inelul O de la corpul pistolului este nedeteriorat.

1 \* Gresarea inelului O la corpul pistolului

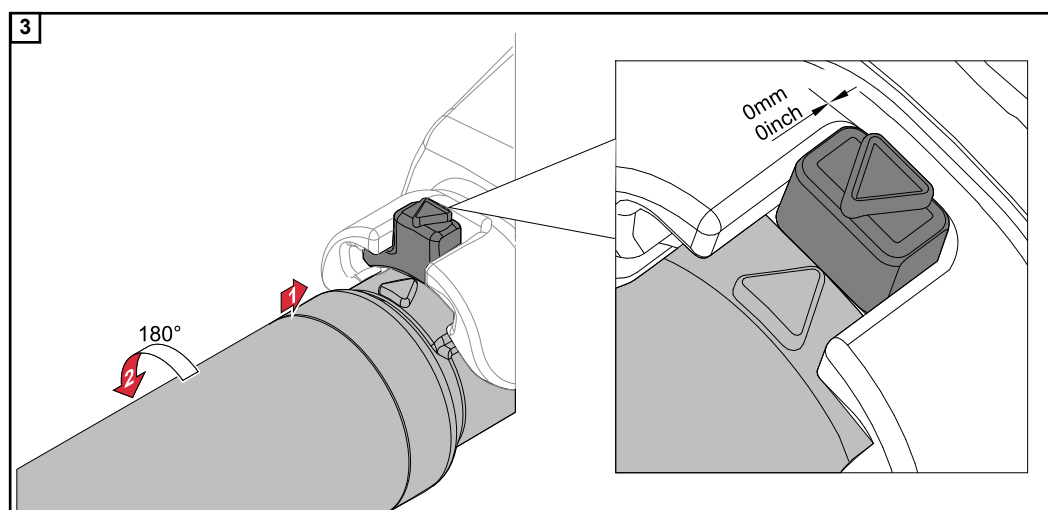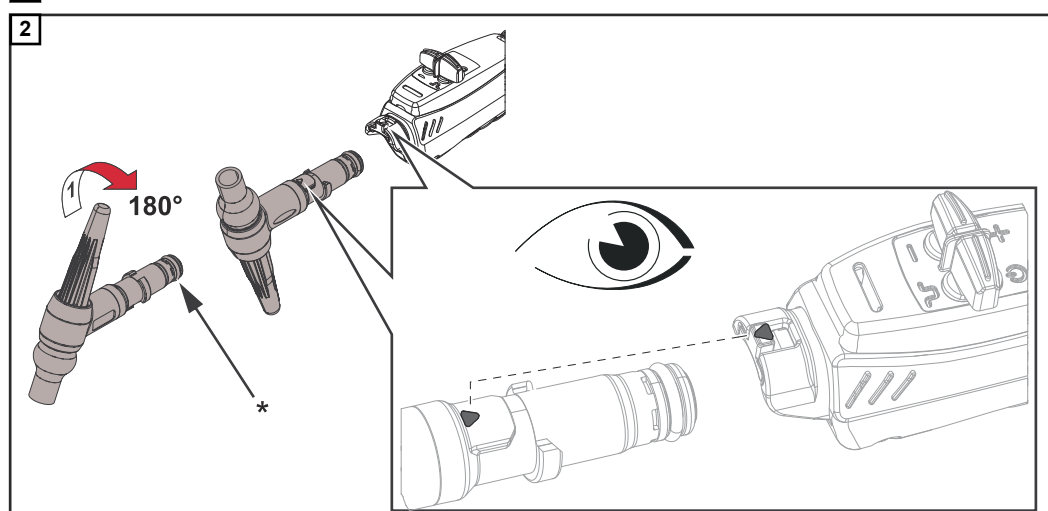

Apăsați opritorul cu corpul pistolului complet în spate și în același timp rotiți corpul pistolului la 180°

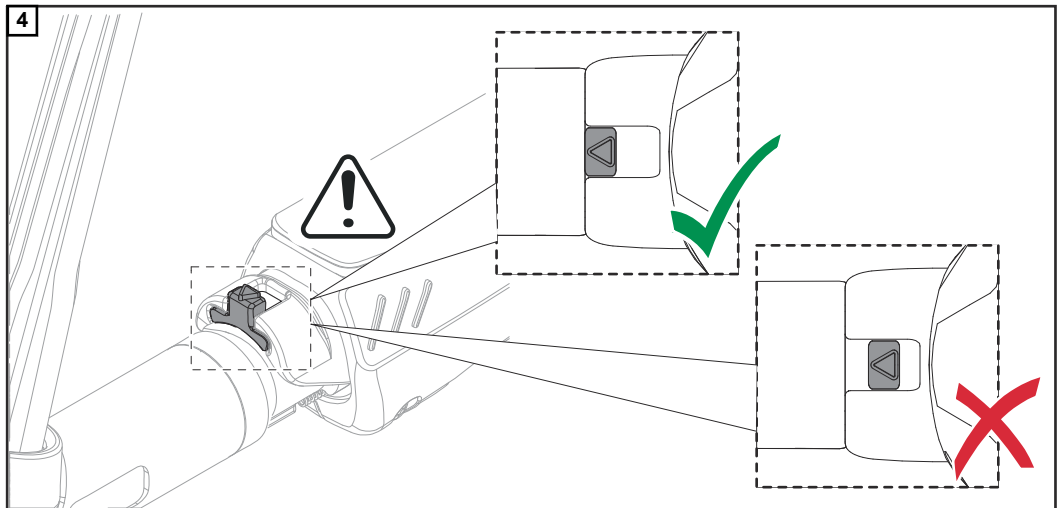

**⚠ ATENȚIE!**

**Pericol din cauza montării necorespunzătoare a corpului pistolului.**

Urmarea o pot reprezenta daunele materiale.

- ▶ Asigurați-vă că după montarea corpului pistolului, opritorul se află în poziția din față - doar astfel opritorul este montat și blocat corespunzător.

**5** Efectuați o sudare de probă și verificați calitatea cordonului sudat

# Schimbarea corpului pistolului de la pistolul de sudare cu răcire pe apă

Goliți automat pistolul de sudare și înlocuiți corpul pistolului

## ATENȚIE!



Pericol din cauza sursei de curent conectate la golirea automată a pistolului de sudare.


Urmarea o pot reprezenta amorsări accidentale ale arcului electric.

- ▶ Urmați instrucțiunile pentru golirea automată a pistolului de sudare din MU al aparatului de răcire, în MU al sursei de curent și de la panoul de operare al sursei de curent.
- ▶ În timpul lucrărilor descrise mai jos mențineți corpul pistolului la cel puțin 1 m (39.37 in.) distanță de obiectele conductive electric.

**Golirea automată a pistolului de sudare (de exemplu cu CU 600t /MC) și demontarea corpului pistolului:**

- 1 Golii pachetul de furtunuri cu funcția corespunzătoare a aparatului de răcire

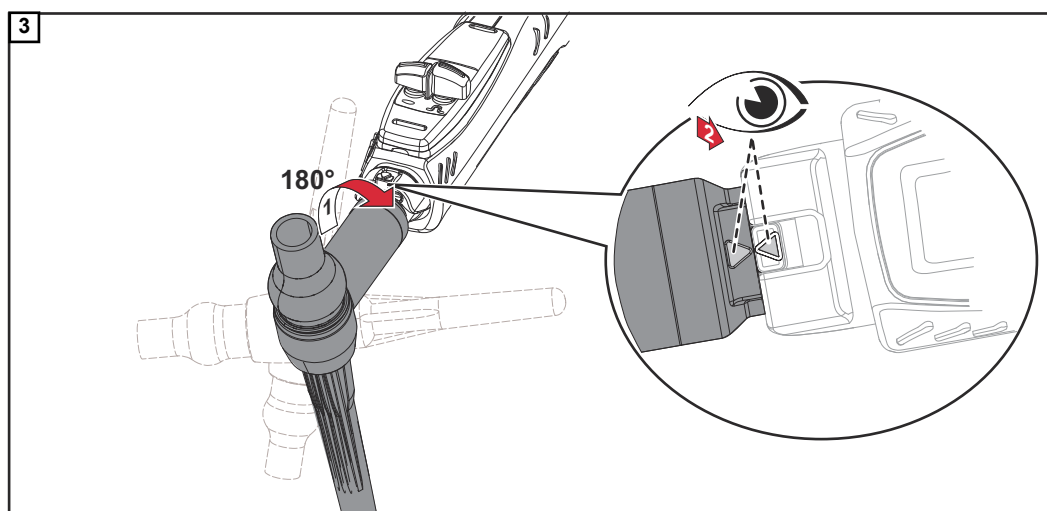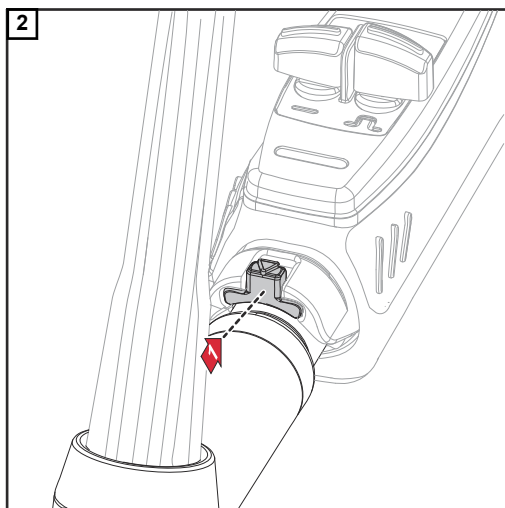

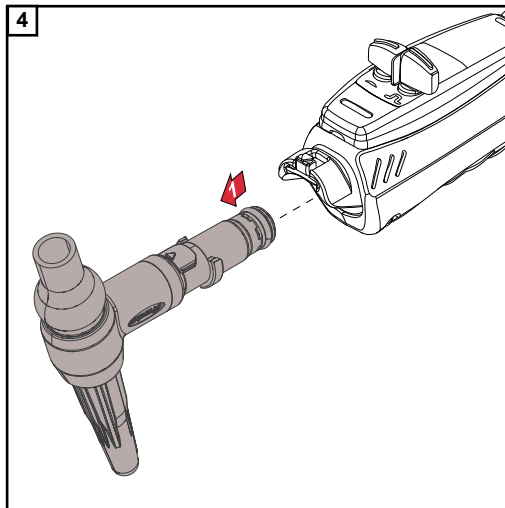

- 5 Îndepărtați impuritățile și resturile de lichid de răcire de pe interfața pachetului de furtunuri
- 6 Îndepărtați impuritățile și resturile de lichid de răcire de pe interfața corpului pistolului
- 7 Montați capacul de protecție pe interfața corpului pistolului

#### Montarea corpului pistolului:

#### ATENȚIE!

#### Pericol din cauza componentelor de sistem incompatibile.

Urmarea o pot reprezenta daunele materiale.

- ▶ Îmbinați între ele doar corpuri ale pistolului și pachete de furtunuri cu același tip de răcire.
- ▶ Corpurile pistolurilor cu răcire pe apă se montează doar pe pachetele de furtunuri cu răcire pe apă.


#### REMARCĂ!


#### Risc de deteriorare a garniturii la corpul pistolului.

Un inel O deteriorat la corpul pistolului poate permite pătrunderea de impurități în gazul de protecție și astfel poate cauza un cordon sudat defect.


- ▶ Înainte de fiecare punere în funcțiune asigurați-vă că inelul O de la corpul pistolului este nedeteriorat.

- 1 \* Gresarea inelului O la corpul pistolului

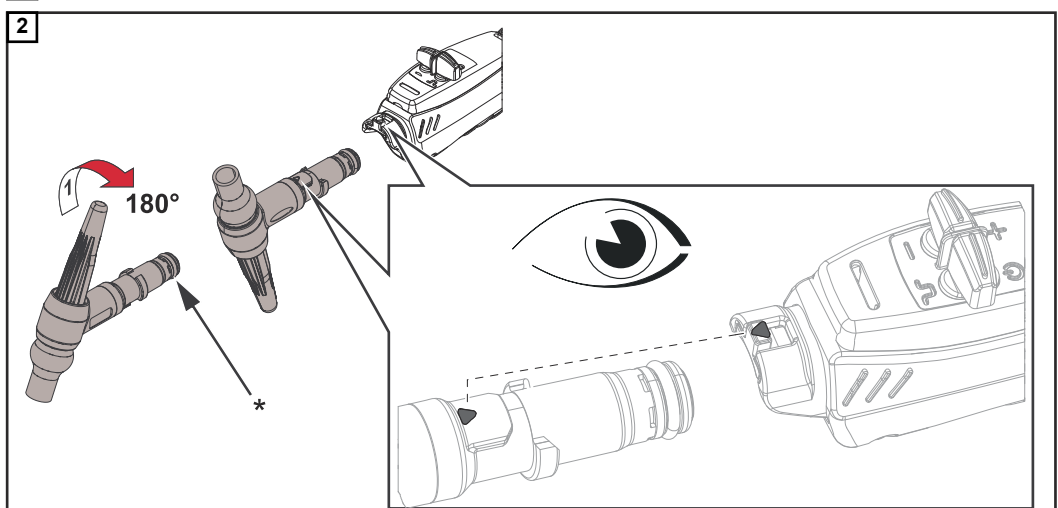

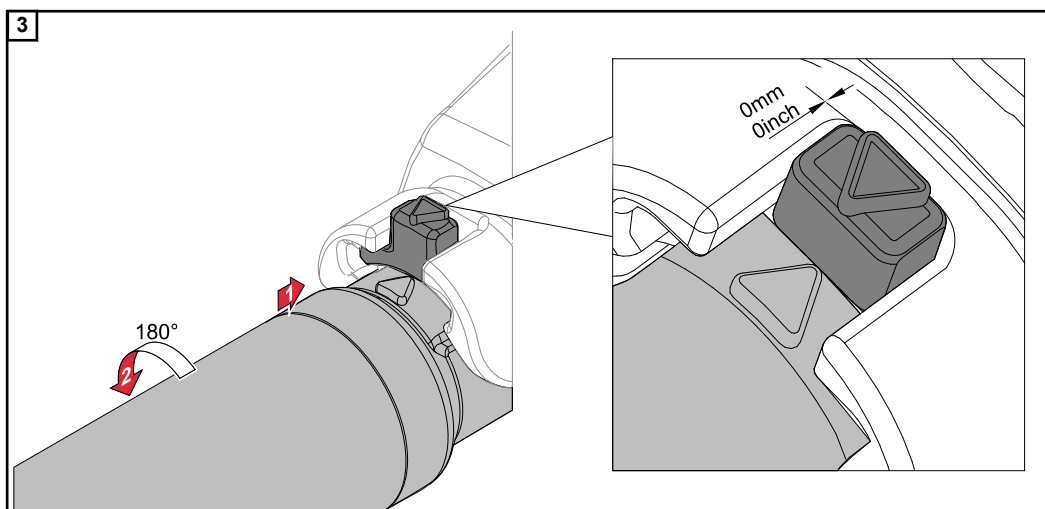

Apăsați opritorul cu corpul pistolului complet în spate și în același timp rotiți corpul pistolului la 180°

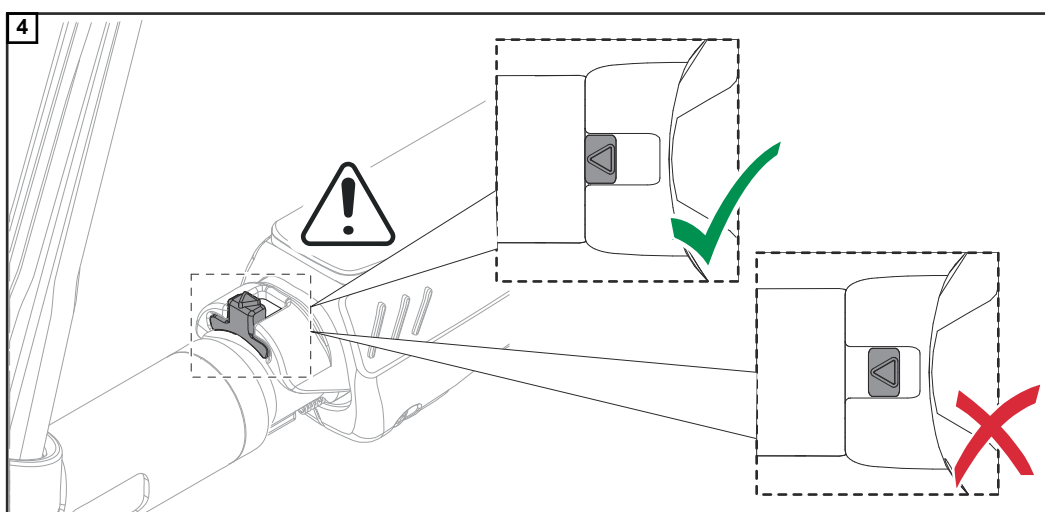

### ATENȚIE!

**Pericol din cauza montării necorespunzătoare a corpului pistolului.**

Urmarea o pot reprezenta daunele materiale.

- ▶ Asigurați-vă că după montarea corpului pistolului, opritorul se află în poziția din față - doar astfel opritorul este montat și blocat corespunzător.

**5** La sursa de curent apăsați butonul Test gaz

Timp de 30 s se emite gaz de protecție.

**6** Verificarea debitului lichidului de răcire:

În recipientul pentru lichid de răcire al aparatului de răcire trebuie să se observe fluxul de retur fără întreruperi.




**7** Efectuați o sudare de probă și verificați calitatea cordonului sudat

**Goliți automat pistolul de sudare și înlocuiți corpul pistolului**

**Golirea automată a pistolului de sudare și demontarea corpului pistolului:**

- 1** Opriți sursa de curent și decuplați de la rețeaua electrică
- 2** Așteptați ca aparatul de răcire să se oprească din funcționarea din inerție
- 3** Obturați furtunul pentru turul lichidului de răcire de la aparatul de răcire

- 4** Purjați furtunul pentru turul lichidului de răcire cu aer comprimat la maximum 4 bar (58.02 psi)
- astfel, o mare parte a lichidului de răcire curge înapoi în recipientul pentru lichidul de răcire

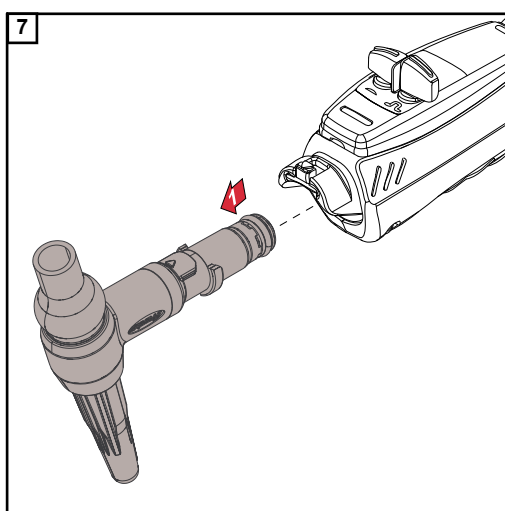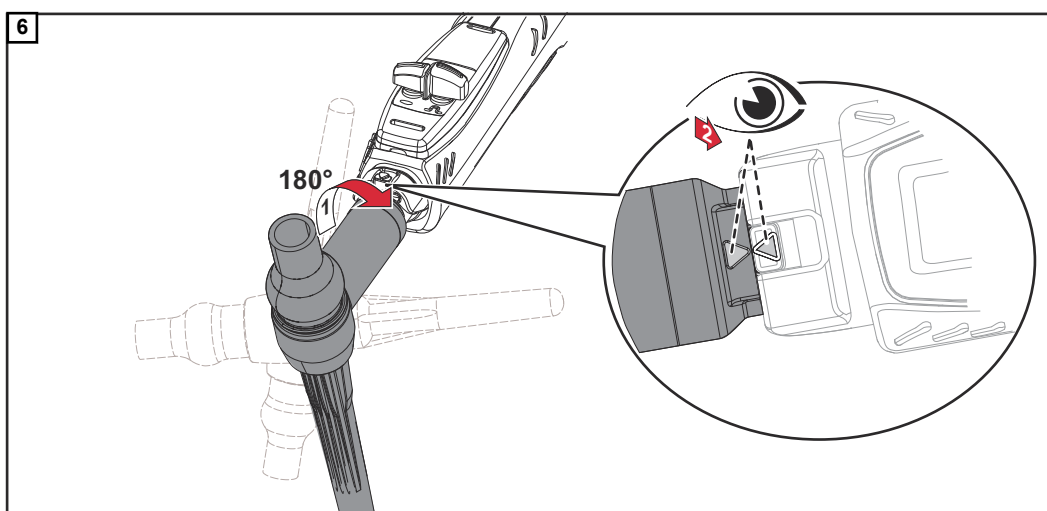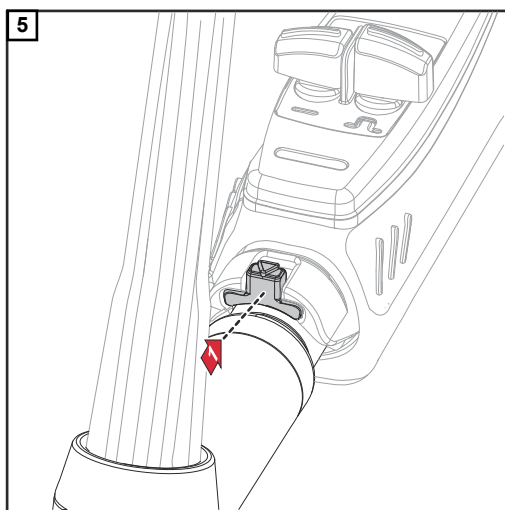

- 8** Îndepărtați impuritățile și resturile de lichid de răcire de pe interfața pachetului de furtunuri
- 9** Îndepărtați impuritățile și resturile de lichid de răcire de pe interfața corpului pistolului
- 10** Montați capacul de protecție pe interfața corpului pistolului

## Montarea corpului pistolului:

### ATENȚIE!

#### Pericol din cauza componentelor de sistem incompatibile.

Urmarea o pot reprezenta daunele materiale.

- ▶ Îmbinați între ele doar corpuri ale pistolului și pachete de furtunuri cu același tip de răcire.
- ▶ Corpurile pistolurilor cu răcire pe apă se montează doar pe pachetele de furtunuri cu răcire pe apă.



### REMARCĂ!

#### Risc de deteriorare a garniturii la corpul pistolului.

Un inel O deteriorat la corpul pistolului poate permite pătrunderea de impurități în gazul de protecție și astfel poate cauza un cordon sudat defect.


- ▶ Înainte de fiecare punere în funcțiune asigurați-vă că inelul O de la corpul pistolului este nedeteriorat.

**1** \* Gresarea inelului O la corpul pistolului

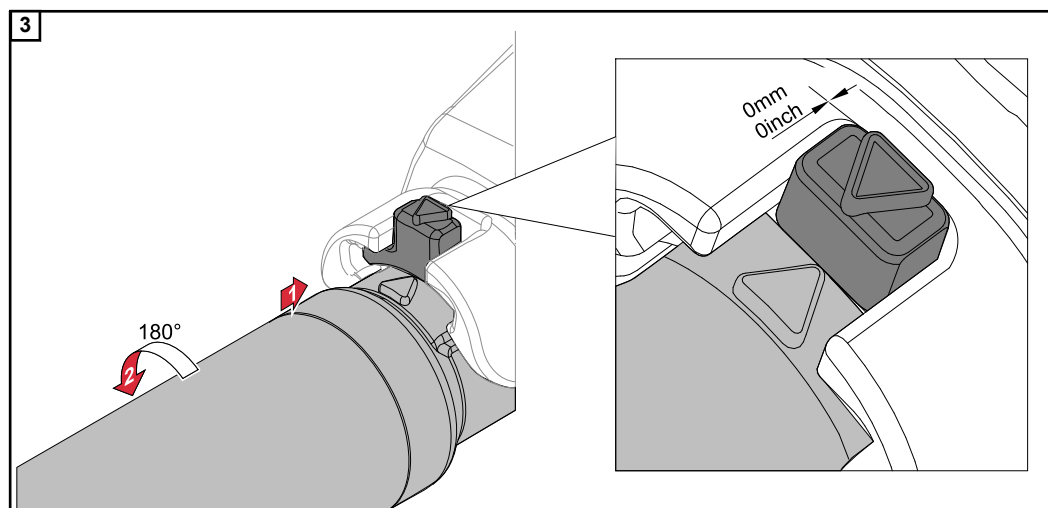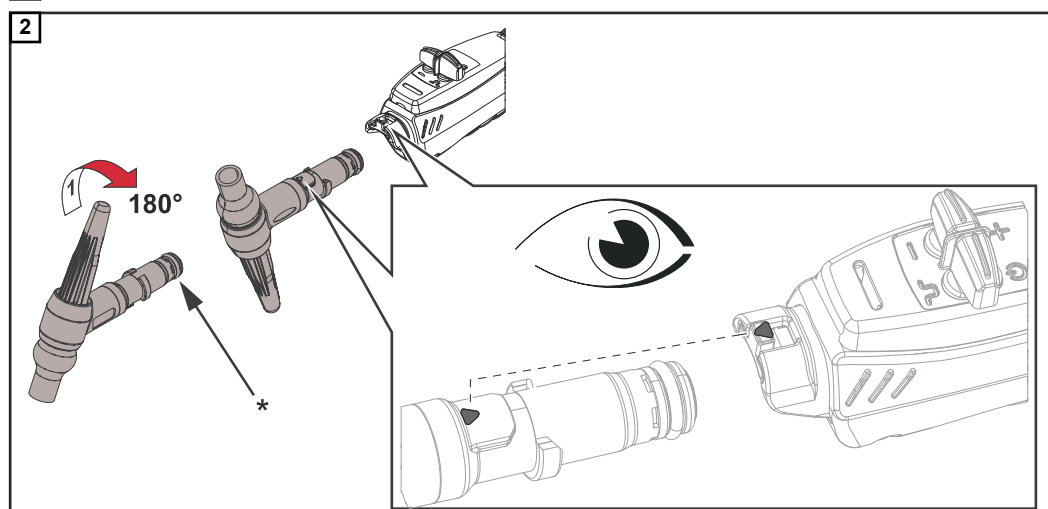

Apăsați opritorul cu corpul pistolului complet în spate și în același timp rotiți corpul pistolului la 180°



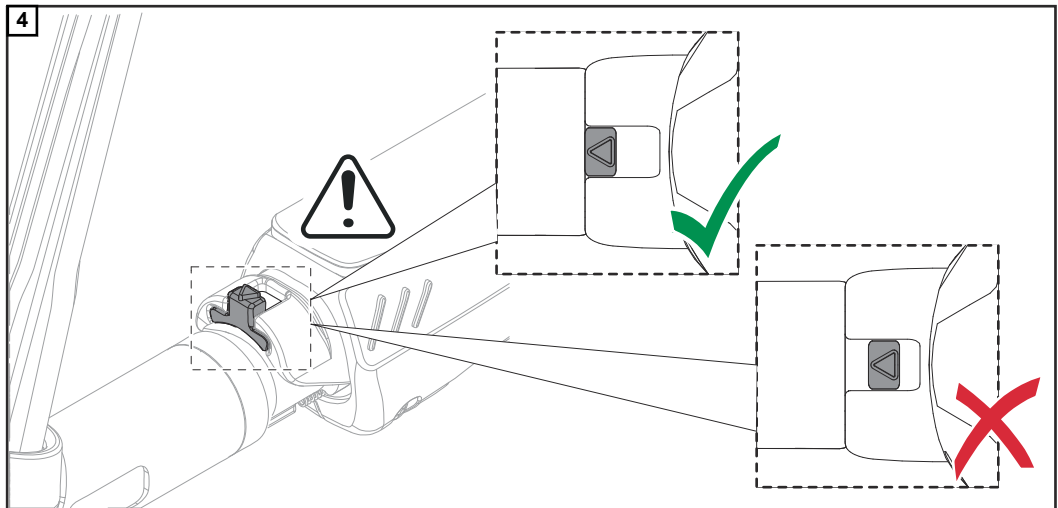

**⚠ ATENȚIE!**

**Pericol din cauza montării necorespunzătoare a corpului pistolului.**

Urmarea o pot reprezenta daunele materiale.

- ▶ Asigurați-vă că după montarea corpului pistolului, opritorul se află în poziția din față - doar astfel opritorul este montat și blocat corespunzător.

**5** Racordarea sursei de curent la rețea și pornirea

**6** La sursa de curent apăsați butonul Test gaz

Timp de 30 s se emite gaz de protecție.







**7** Verificarea debitului lichidului de răcire:

În recipientul pentru lichid de răcire al aparatului de răcire trebuie să se observe fluxul de retur fără întreruperi.

**8** Efectuați o sudare de probă și verificați calitatea cordonului sudat

# Întreținere, îngrijire și eliminare

## Interdicții

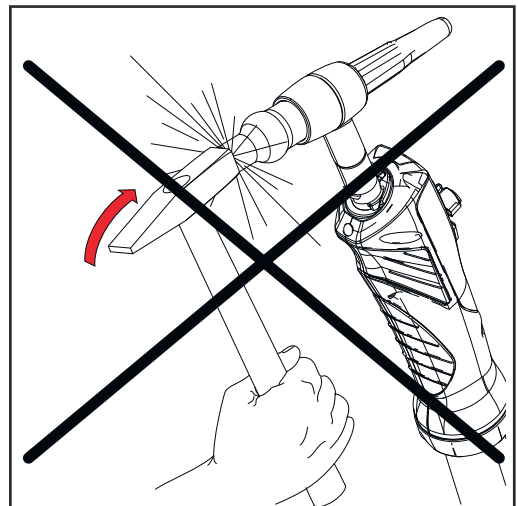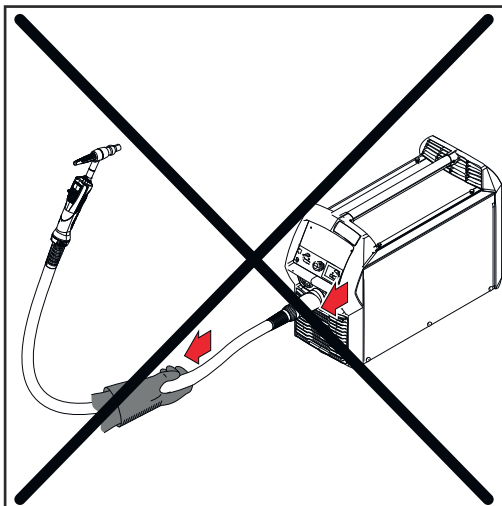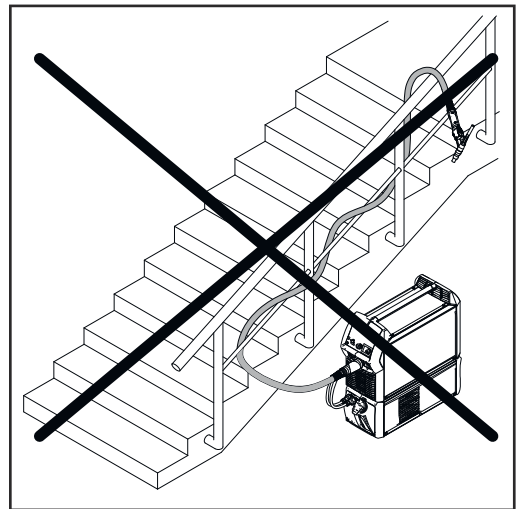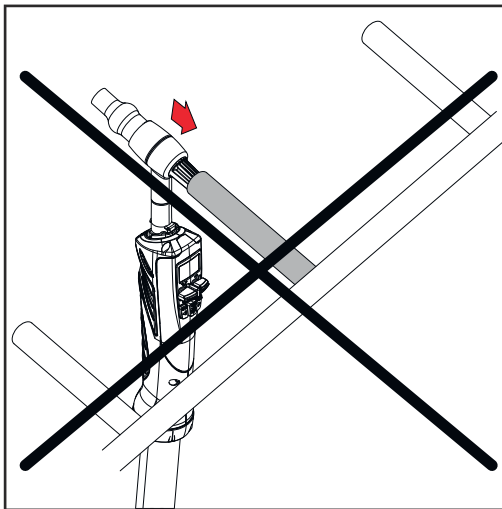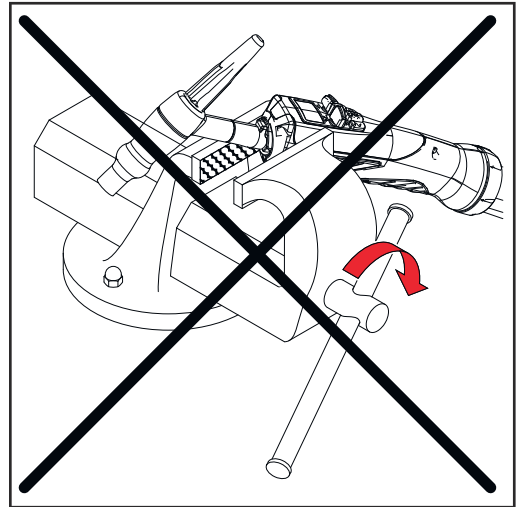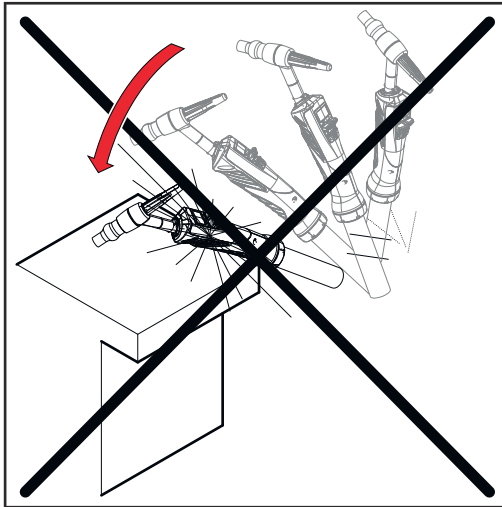

---

**Întreținerea la fiecare punere în funcțiune**

- Controlați piesele de uzură, înlocuiți piesele de uzură defecte
- Ștergeți duza de gaz de stropii de sudură

Suplimentar la fiecare punere în funcțiune, la pistoletele de sudare răcite cu apă:

- Asigurați-vă că toate racordurile pentru agent de răcire sunt etanșe
  - Asigurați-vă că există un retur corect al agentului de răcire
- 

**Eliminarea ca deșeu**

Eliminați aparatul doar în conformitate cu normele naționale și regionale.

# Diagnoza erorilor, remedierea defecțiunilor

---

## Diagnoza erorilor, remedierea defecțiunilor

---

### Pistoletul de sudare nu se poate conecta

Cauză: Închizătoarea-baionetă este îndoită

Remediere: Înlocuiți închizătoarea-baionetă

---

### Lipsă curent de sudură

Întreprătorul de rețea al sursei de curent este cuplat, indicatoarele de la sursa de curent sunt aprinse, există gaz de protecție

Cauză: Racord de punere la masă greșit

Remediere: Realizați corect conexiunea la masă

Cauză: cablul de curent de la pistolul de sudare întrerupt

Remediere: înlocuiți pistolul de sudare

Cauză: Electrocul de wolfram slăbit

Remediere: Strângeți electrocul de wolfram cu ajutorul capacului pistolului

Cauză: Piese de uzură slăbite

Remediere: Strângeți piesele de uzură

---

### lipsă funcție după apăsarea butonului arzătorului

Întreprătorul de rețea este cuplat, indicatoarele de la sursa de curent sunt aprinse, există gaz de protecție

Cauză: conectorul de comandă nu este cuplat

Remediere: cuplați conectorul de comandă

Cauză: pistolul de sudare sau conductorul de comandă al pistolului de sudare defecte

Remediere: înlocuiți pistolul de sudare

Cauză: Conexiunile cu fișă „buton arzător / conductor de comandă / sursă de curent“ sunt defectuoase

Remediere: Verificați conexiunea cu fișă / duceți sursa de curent sau pistolul de sudare la service

Cauză: Circuitul imprimat din pistolul de sudare defect

Remediere: Înlocuiți circuitul imprimat

---

### Scânteie la racordul pistolului de sudare

Cauză: Racord pistol de sudare neetanș

Remediere: Înlocuiți garnitura inelară de la închizătoarea-baionetă

---

### Scânteie la mâner

Cauză: Pachet de furtunuri neetanș

Remediere: Înlocuiți pachetul de furtunuri

Cauză: Racordul furtunului de gaz de protecție la corpul pistolului neetanș

Remediere: Repoziționați furtunul și izolați

---

**Lipsă gaz de protecție**

toate celelalte funcții există

Cauză: butelie de gaz goală

Remediere: înlocuiți butelia de gaz

Cauză: reductor de presiune pentru gaz defect

Remediere: înlocuiți electrovalva de gaz

Cauză: Furtunul de gaz nu este montat, este îndoit sau este defect

Remediere: Montați furtunul de gaz, pozați-l drept. Înlocuiți furtunul de gaz defect

Cauză: pistol de sudare defect

Remediere: înlocuiți pistolul de sudare

Cauză: electrovalvă de gaz defectă

Remediere: Informați service-ul (dispuneți înlocuirea electrovalvei de gaz)

---

**caracteristici de sudare defectuoase**

Cauză: parametri de sudare falși

Remediere: verificați setările

Cauză: Racord de punere la masă greșit

Remediere: Verificați racordul de masă și borna în ceea ce privește polaritatea

---

**Pistolul de sudare devine foarte fierbinte**

Cauză: pistolul de sudare este dimensionat insuficient

Remediere: respectați durata activă și limitele de încărcare

Cauză: doar la instalațiile cu răcire pe apă: Debitul apei prea mic

Remediere: Controlați nivelul apei, debitul de apă, murdăria apei etc., pompa pentru agent de răcire este blocată: Rotiți arborele pompei pentru agent de răcire cu ajutorul șurubelniței, în dreptul pasajului

Cauză: doar la instalațiile cu răcire pe apă: Parametrul „ctrl. ap.răcire“ se află pe „OFF“.

Remediere: În meniul de configurare setați parametrul „ctrl. ap.răcire“ pe „Aut“ sau „ON“.

---

**Porozitate a cordonului sudat**

Cauză: Formare de stropi în duza de gaz, din acest motiv cordonul de sudură protejat insuficient cu gaz

Remediere: Îndepărtați stropii de sudură

Cauză: Găuri în furtunul de gaz sau racordare imprecisă a furtunului de gaz

Remediere: Înlocuiți furtunul de gaz

Cauză: Garnitura inelară de la racordul central este tăiată sau defectă

Remediere: Înlocuiți garnitura inelară

Cauză: Umiditate/condens în conducta de gaz

Remediere: Conducta de gaz uscată

Cauză: Debit de gaz prea puternic sau prea mic

Remediere: Corecți debitul de gaz

Cauză: Debit de gaz insuficient la începutul sau sfârșitul sudării

Remediere: Măriți pre-debitul de gaz și post-fluxul de gaz

Cauză: S-a aplicat prea mult decofrol

Remediere: Îndepărtați decofrolul în exces / aplicați mai puțin decofrol

---

**Caracteristici slabe de aprindere**

Cauză: Electrode de wolfram inadecvat (de exemplu electrod WP la sudare DC)

Remediere: Utilizați electrod de wolfram adecvat

Cauză: Piese de uzură slăbite

Remediere: Strângeți piesele de uzură

---

**Duza de gaz se fisurează**

Cauză: Electrodele de wolfram nu ies suficient din duza de gaz

Remediere: Scoateți electrodele de wolfram mai mult din duza de gaz

---

# Date tehnice

## Generalități

Produsul corespunde cerințelor conform normei IEC 60974-7.

### REMARCĂ!

**Datele de putere indicate sunt valabile doar la utilizarea consumabilelor disponibile în serie.**

La utilizarea lentilelor de gaz și a duzelor de gaz mai scurte se reduc datele privind curentul de sudare.

### REMARCĂ!

**Datele referitoare la curentul de sudare se aplică pentru corpuri ale pistolului începând de la o lungime de 65 mm (2,56 in.).**

La utilizarea unor corpuri ale pistolului mai scurte, datele curentului de sudare se reduc cu 30 %.

### REMARCĂ!

**La sudarea la limita de putere a pistolului de sudare, utilizați electrozi de wolfram mai mari și diametre ale deschiderii duzelor de gaz mai mari, pentru a mări durata de viață a consumabilelor.**

Atenție la intensitatea curentului, AC-Balance și offset curent AC ca factori care constituie puterea.

## Corpul pistolului răcit cu gaz - TTB 80, TTB 160, TTB 220

	TTB 80 G	TTB 160 G F
Curent de sudare continuu la 10 min / 40°C (104°F)	35 % ED <sup>1)</sup> / 80 A	35 % ED <sup>1)</sup> / 160 A
	60 % ED <sup>1)</sup> / 60 A	60 % ED <sup>1)</sup> / 120 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 50 A	100 % ED <sup>1)</sup> / 90 A
Curent de sudare alternativ la 10 min / 40°C (104°F)	35 % ED <sup>1)</sup> / 30 A	35 % ED <sup>1)</sup> / 120 A
		60 % ED <sup>1)</sup> / 90 A
		100 % ED <sup>1)</sup> / 70 A
Gaz de protecție (Norma EN 439)	Argon	Argon
Diametru electrod	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)

	TTB 220 G
Curent de sudare continuu la 10 min / 40°C (104°F)	35 % ED <sup>1)</sup> / 220 A
	60 % ED <sup>1)</sup> / 170 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 130 A
Curent de sudare alternativ la 10 min / 40°C (104°F)	35 % ED <sup>1)</sup> / 180 A
	60 % ED <sup>1)</sup> / 130 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 100 A

	<b>TTB 220 G</b>
Gaz de protecție (Norma EN 439)	Argon
Diametru electrod	1,0 - 4,0 mm 0.039 - 0.158 in.

	<b>TTB 220 A G F</b>	<b>TTB 220 P G F</b>
Curent de sudare continuu la 10 min / 40°C (104°F)	35 % ED <sup>1)</sup> / 220 A	30 % ED <sup>1)</sup> / 220 A
	60 % ED <sup>1)</sup> / 170 A	60 % ED <sup>1)</sup> / 160 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 130 A	100 % ED <sup>1)</sup> / 130 A
Curent de sudare alternativ la 10 min / 40°C (104°F)	35 % ED <sup>1)</sup> / 180 A	30 % ED <sup>1)</sup> / 170 A
	60 % ED <sup>1)</sup> / 120 A	60 % ED <sup>1)</sup> / 120 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 100 A	100 % ED <sup>1)</sup> / 100 A
Gaz de protecție (Norma EN 439)	Argon	Argon
Diametru electrod	1,0 - 4,0 mm 0.039 - 0.158 in.	1,0 - 4,0 mm 0.039 - 0.158 in.

1) ED = durata activă


**Corpul pistolului răcit cu apă - TTB 180, TTB 300**

	<b>TTB 180 W</b>	<b>TTB 300 W</b>
Curent de sudare continuu la 10 min / 40°C (104°F)	60 % ED <sup>1)</sup> / 180 A	60 % ED <sup>1)</sup> / 300 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 140 A	100 % ED <sup>1)</sup> / 230 A
Curent de sudare alternativ la 10 min / 40°C (104°F)	60 % ED <sup>1)</sup> / 140 A	60 % ED <sup>1)</sup> / 250 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 110 A	100 % ED <sup>1)</sup> / 190 A
Gaz de protecție (Norma EN 439)	Argon	Argon
Diametru electrod	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)	1,0 - 3,2 mm (0.039 - 0.126 in.)
Debit minim admis al lichidului de răcire Q <sub>min</sub>	1 l/min (0.26 gal/min)	1 l/min (0.26 gal/min)

1) ED = durata activă



**Pachet de furtunuri răcit cu gaz - THP 120 G SH, THP 180 G SH**

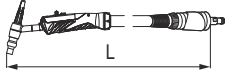	<b>THP 120 G SH</b>	<b>THP 180 G SH</b>
Curent de sudare continuu la 10 min / 40°C (104°F)	35 % ED <sup>1)</sup> / 120 A	35 % ED <sup>1)</sup> / 180 A
	60 % ED <sup>1)</sup> / 100 A	60 % ED <sup>1)</sup> / 130 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 80 A	100 % ED <sup>1)</sup> / 100 A
Curent de sudare alternativ la 10 min / 40°C (104°F)	35 % ED <sup>1)</sup> / 90 A	35 % ED <sup>1)</sup> / 120 A
	60 % ED <sup>1)</sup> / 70 A	60 % ED <sup>1)</sup> / 90 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 50 A	100 % ED <sup>1)</sup> / 70 A
Gaz de protecție (Norma EN 439)	Argon	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1.48 in. / 26 ft. + 2.96 in.)	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1.48 in. / 26 ft. + 2.96 in.)
Tensiune de mers în gol maxim admisă (U <sub>0</sub> )	113 V	113 V
Tensiune de amorsare maxim admisă (U <sub>P</sub> )	10 kV	10 kV
Tasta pistolului U <sub>max</sub>	35 V	35 V
Tasta pistolului I <sub>max</sub>	100 mA	100 mA


1) ED = durata activă


**Pachet de furtunuri răcit cu gaz - THP 150 G SH**

**REMARCĂ!**

**Pachetul de furtunuri THP 150 G SH nu este prevăzut și adecvat pentru dispozitive de amorsare a arcului electric ca de exemplu amorsarea cu înaltă frecvență!**


Pachetul de furtunuri este prevăzut pentru funcționarea cu sursele de curent TP 150/180 și AccuPocket 150.

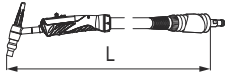	<b>THP 150 G SH</b>
Curent de sudare continuu la 10 min / 40°C (104°F)	25 % ED <sup>1)</sup> / 150 A
	35 % ED <sup>1)</sup> / 120 A
	60 % ED <sup>1)</sup> / 100 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 80 A
Curent de sudare alternativ la 10 min / 40°C (104°F)	25 % ED <sup>1)</sup> / 110 A
	35 % ED <sup>1)</sup> / 90 A
	60 % ED <sup>1)</sup> / 70 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 50 A
Gaz de protecție (Norma EN 439)	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft. + 1.48 in. / 26 ft. + 2.96 in.)

	THP 150 G SH
Tensiune de mers în gol maxim admisă $U_0$	113 V
Tensiune de amorsare maxim admisă $U_P$	 <b>Nu este prevăzut și adecvat pentru dispozitive de amorsare a arcului electric!</b>

1) ED = durata activă

**Pachet de furtunuri răcit cu apă - THP 300 SH**

	<b>THP 300 SH</b>
Curent de sudare continuu la 10 min / 40°C (104°F)	60 % ED <sup>1)</sup> / 300 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 230 A
Curent de sudare alternativ la 10 min / 40°C (104°F)	60 % ED <sup>1)</sup> / 250 A
	100 % ED <sup>1)</sup> / 190 A
Gaz de protecție (Norma EN 439)	Argon
	4,0 m / 8,0 m (13 ft.+ 1.48 in. / 26 ft + 2.96 in.)
Putere de răcire minimă conform normei IEC 60974-2, în funcție de lungimea pachetului de furtunuri	650 W / 650 W
Debit minim admis al lichidului de răcire $Q_{min}$	1 l/min (0.26 gal./min [US])
Presiune minimă admisă a lichidului de răcire $p_{min}$	3 bar (43 psi)
Presiunea maximă admisă a lichidului de răcire $p_{max}$	5,5 bar (79 psi)
Tensiune de mers în gol maxim admisă $U_0$	113 V
Tensiune de amorsare maxim admisă $U_P$	10 kV

1) ED = durata activă



# Obsah

Bezpečnosť.....	166
Bezpečnosť.....	166
Použitie podľa určenia.....	167
Variety zváracieho horáka.....	168
Dostupné varianty zváracieho horáka.....	168
Funkcie zváracieho horáka Up/Down.....	170
Ovládacie prvky zváracieho horáka up/down.....	170
Opis fungovania horáka up/down.....	170
Namontovať spotrebné diely.....	172
Montáž spotrebného dielu systému A s nástrčnou plynovou hubicou.....	172
Montáž spotrebného dielu systému P so skrutkovateľnou plynovou hubicou.....	173
Montáž tela zváracieho horáka, pripojenie zváracieho horáka.....	174
Montáž tela zváracieho horáka.....	174
Pripojenie zváracieho horáka.....	176
Otočenie tela zváracieho horáka.....	176
Výmena tela zváracieho horáka chladeného plynom.....	177
Výmena tela zváracieho horáka.....	177
Výmena tela zváracieho horáka chladeného vodou.....	180
Zvárací horák automaticky vyprázdniť a vymeňte telo.....	180
Zvárací horák ručne vyprázdniť a vymeňte telo.....	182
Ošetrovanie, údržba a likvidácia.....	186
Zákazy.....	186
Údržba pri každom uvedení do prevádzky.....	187
Likvidácia.....	187
Diagnostika chýb, odstránenie chýb.....	188
Diagnostika chýb, odstránenie chýb.....	188
Technické údaje.....	191
Všeobecné informácie.....	191
Plynom chladené telo zváracieho horáka – TTB 80, TTB 160, TTB 220.....	191
Vodou chladené telo zváracieho horáka – TTB 180, TTB 300.....	192
Plynom chladené hadicové vedenie – THP 120 G SH, THP 180 G SH.....	193
Plynom chladené hadicové vedenie – THP 150 G SH.....	193
Vodou chladené hadicové vedenie – THP 300 SH.....	195

# Bezpečnosť

## Bezpečnosť



### NEBEZPEČENSTVO!

#### Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávnej obsluhy a nesprávne vykonaných prác.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo materiálne škody.

- ▶ Všetky práce a funkcie opísané v tomto dokumente smie vykonávať iba odborne vyškolený personál.
- ▶ Prečítajte si tento dokument tak, aby ste mu porozumeli.
- ▶ Prečítajte si všetky návody na obsluhu systémových komponentov, najmä bezpečnostné predpisy tak, aby ste im porozumeli.



### NEBEZPEČENSTVO!

#### Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a poranení spôsobených vysúvajúcou sa drôtovou elektródou.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo materiálne škody.

- ▶ Pred začiatkom prác vypnite všetky používané systémové komponenty a odpojte ich od elektrickej siete.
- ▶ Všetky používané systémové komponenty zaistite proti opätovnému zapnutiu.



### NEBEZPEČENSTVO!

#### Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku poškodených systémových komponentov a nesprávnej obsluhy.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo materiálne škody.

- ▶ Všetky káble, vedenia a hadicové vedenia musia byť pevne pripojené, nepoškodené, správne zaizolované a dostatočne nadimenzované.



### NEBEZPEČENSTVO!

#### Nebezpečenstvo úniku obsahu chladiaceho média v dôsledku neuzavretých hadíc chladiaceho média.

Následkom môže byť riziko pošmyknutia a materiálne škody.

- ▶ Keď sa hadice chladiaceho média zvraciacich horákov chladených vodou odpájajú od chladiaceho zariadenia či podávača drôtu, vždy ich uzatvárajte plastovým uzáverom.



### POZOR!

#### Nebezpečenstvo v dôsledku horúcich komponentov zvracieho horáka a horúceho chladiaceho média.

Následkom môžu byť vážne zranenia v dôsledku obarenia.

- ▶ Pred začatím všetkých prác opísaných v tomto dokumente nechajte všetky komponenty zvracieho horáka a chladiace médium vychladiť na izbovú teplotu (+25 °C / +77 °F).



## **POZOR!**

### **Nebezpečenstvo v dôsledku prevádzky zváracích horákov chladených vodou bez chladiaceho média.**

Následkom môžu byť materiálne škody.

- ▶ Zváracie horáky chladené vodou nikdy neprevádzkujte bez chladiaceho média.
- ▶ Počas zvárania sa vždy uistite, že prítok chladiaceho média je v súlade s predpismi. Je tomu tak vtedy, keď je v nádrži na chladiace médium chladiaceho zariadenia vidno náležitý prítok chladiaceho média.
- ▶ Ak nedodržaním hore uvedených bodov vzniknú škody, výrobca za ne neručí a nárok na záruku zaniká.

### **Použitie podľa určenia**

Ručný horák na zváranie TIG je určený výlučne na zváranie TIG a spájkovanie TIG pri manuálnom použití.


Iné použitie alebo použitie presahujúce tento rámec sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za poškodenia z toho vyplývajúce výrobca neručí.

K použitiu podľa určenia takisto patrí:

- dodržiavanie všetkých upozornení v návode na obsluhu,
- dodržiavanie inšpekčných a údržbových prác.

# Variety zváracieho horáka

Dostupné varianty zváracieho horáka

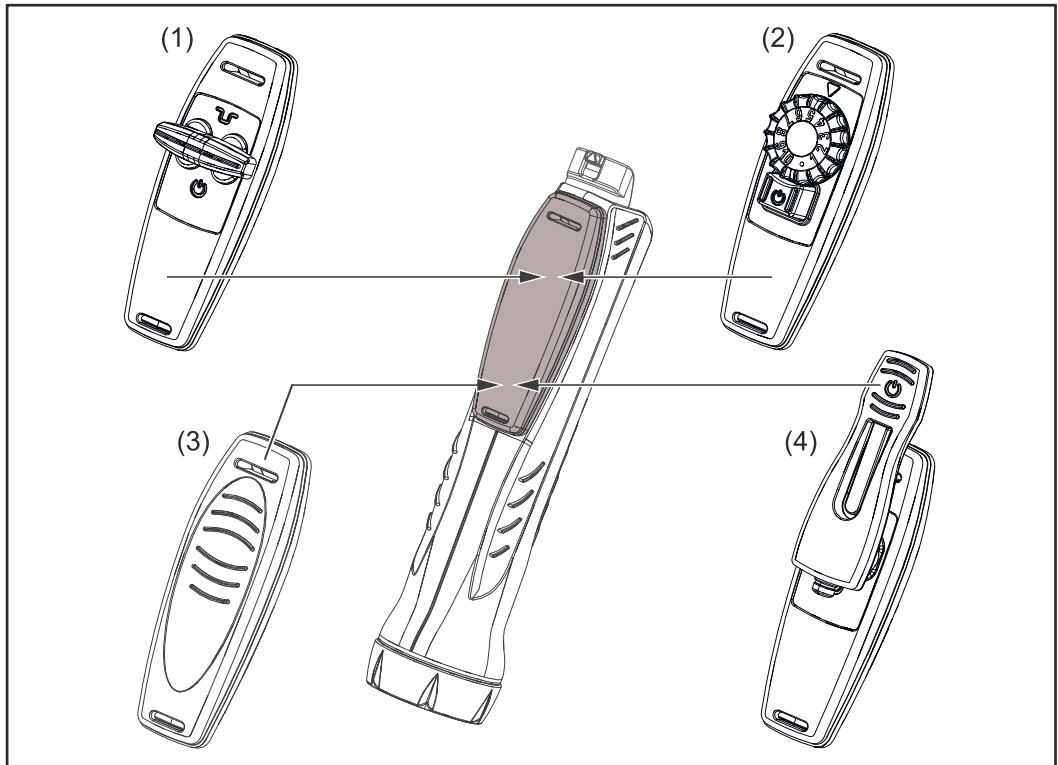

## (1) Štandardné rozhranie

Spätným zatlačením tlačidla:

- keď je na prúdovom zdroji zapnuté vysokofrekvenčné zapalovanie (VF zapalovanie) sa spustí proces zapalovania
- keď je na prúdovom zdroji zapnuté dotykové zapalovanie sa na volfrámovú elektródu privedie zváracie napätie Dotykom zvarenca sa spustí zvárací proces

Zatlačením tlačidla vpred počas zvárania:

- zatlačením tlačidla vpred a jeho podržaním sa v 4-taktnom režime aktivuje prechodné zníženie. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď sa na prúdovom zdroji nastavil znížený prúd  $I_2$

## (2) Rozhranie potenciometra

Stlačením tlačidla Štart:

- keď je na prúdovom zdroji zapnuté vysokofrekvenčné zapalovanie (VF zapalovanie) sa spustí proces zapalovania
- keď je na prúdovom zdroji zapnuté dotykové zapalovanie sa na volfrámovú elektródu privedie zváracie napätie Dotykom zvarenca sa spustí zvárací proces

Potenciometer:

- slúži na nastavenie zváracieho prúdu

## (3) Bez tlačidla horáka

## (4) Štandardné rozhranie s predĺžením tlačidla horáka

Spätným zatlačením tlačidla:



- a) keď je na prúdovom zdroji zapnuté vysokofrekvenčné zapaľovanie (VF zapaľovanie) sa spustí proces zapaľovania
- b) keď je na prúdovom zdroji zapnuté dotykové zapaľovanie sa na volfrámovu elektródu privedie zväčšené napätie Dotykom zvaru sa spustí zväčšovací proces

Zatlačením tlačidla vpred počas zvaru:

- a) zatlačením tlačidla vpred a jeho podržaním sa v 4-taktnom režime aktivuje prechodné zníženie. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď sa na prúdovom zdroji nastavil znížený prúd  $I_2$

---

**(5) Rozhranie up/down (nezobrazené)**


Výrobné nastavenie rozhrania dodávaného zväčšovacieho horáka je up/down.

Bližšie informácie nájdete v nasledujúcej časti **Funkcie zväčšovacieho horáka Up/Down** od strany **170**.

---

# Funkcie zváracieho horáka Up/Down

Ovládacie prvky  
zváracieho  
horáka up/down

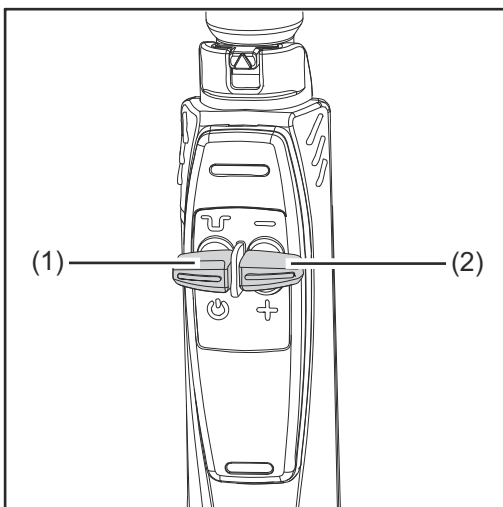

## (1) Tlačidlo Štart

Tlačidlo spúšťa nasledujúce funkcie:


- keď je na prúdovom zdroji aktivované vysokofrekvenčné zapalovanie (VF zapalovanie), spätným zatlačením tlačidla sa spustí proces zapalovania
- keď je na prúdovom zdroji aktivované dotykové zapalovanie, spätným zatlačením tlačidla sa privedie na volfrámovú elektródu zváracie napätie. Dotykom zvarenca sa spustí zvárací proces
- zatlačením tlačidla vpred a jeho podržaním sa v 4-taktnom režime aktivuje prechodné zníženie. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď sa na prúdovom zdroji nastavil znížený prúd  $I_2$

## (2) Tlačidlo Nahor/nadol


slúži na zmenu zváracieho výkonu

Opis fungovania  
horáka up/down

Zmena zváracieho výkonu:

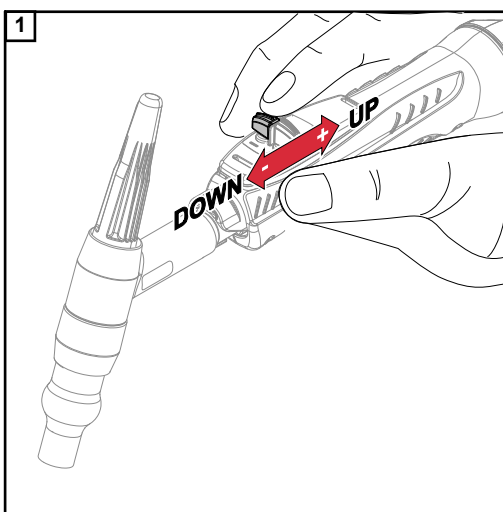

**Prechodné zníženie:**

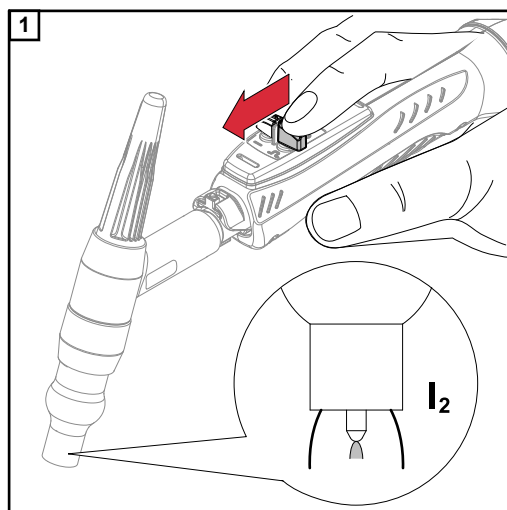

Počas prechodného zníženia potlačte tlačidlo dopredu a podržte ho stlačené

# Namontovať spotrebné diely

Montáž spotrebného dielu systému A s nástrčnou plynovou hubicou

**POZOR!**



Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku nadmerného uťahovacieho momentu upín. puzdra (1) alebo plyn. šošovky (2).

Následkom môže byť poškodenie závitů.

► Upín. puzdro (1) alebo plyn. šošovku (2) zatahajte iba zľahka.

\* Vymeniteľný gumený uzáver vhodný iba pre TTB 220 G/A

\*\* V závislosti od vyhotovenia zväracieho horáka sa namiesto upínacieho puzdra (1) môže použiť plynová šošovka (2).

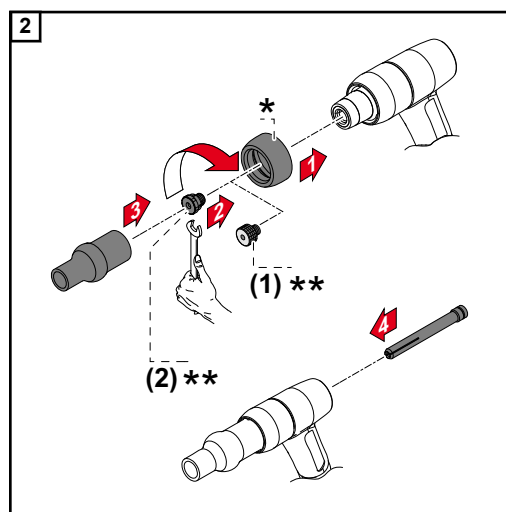
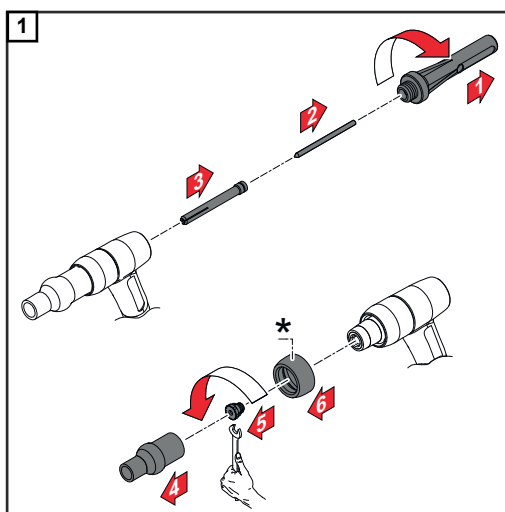


**POZOR!**

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku nadmerného uťahovacieho momentu krytky horáka.

Následkom môže byť poškodenie závitů.

► Krytku horáka utiahnite len natoľko, aby sa volfrámová elektróda už nedala ručne posúvať.

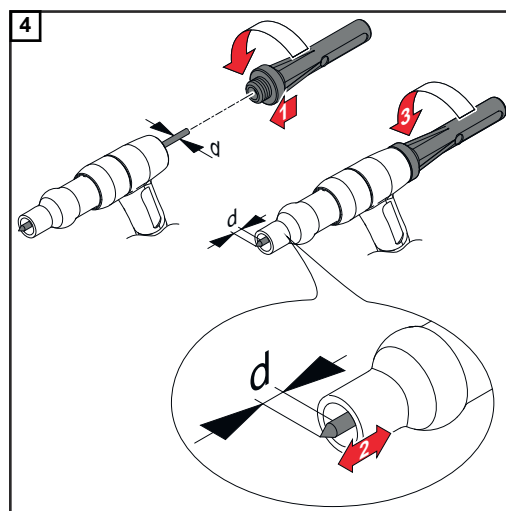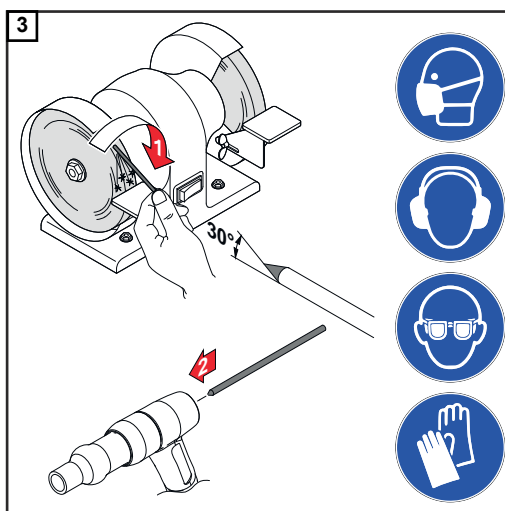

Priskrutkovanie krytky horáka

**Montáž spo-  
trebného dielu  
systému P so  
skrutkovateľnou  
plynovou hubi-  
cou**

**⚠ POZOR!**



**Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku nadmerného ťahovacieho momentu upín. puzdra (1) alebo plyn. šošovky (2).**

Následkom môže byť poškodenie závitů.

- Upín. puzdro (1) alebo plyn. šošovku (2) zatahňte iba zľahka.

\* Vymeniteľný gumený uzáver vhodný iba pre TTB 220 G/P

\*\* V závislosti od vyhotovenia zvráacieho horáka sa namiesto upínacieho puzdra (1) môže použiť plynová šošovka (2).

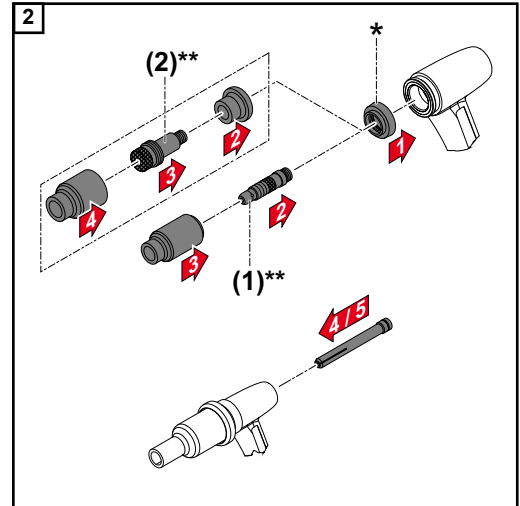
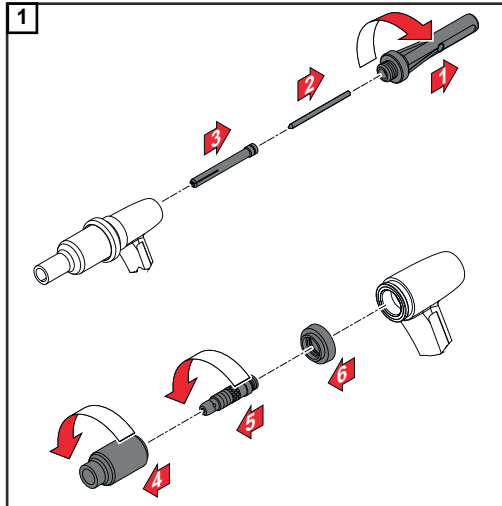


**⚠ POZOR!**

**Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku nadmerného ťahovacieho momentu krytky horáka.**

Následkom môže byť poškodenie závitů.

- Krytku horáka utiahnite len natoľko, aby sa volfrámová elektróda už nedala ručne posúvať.

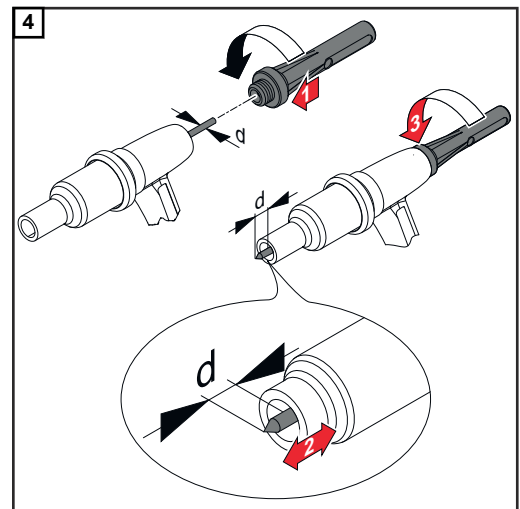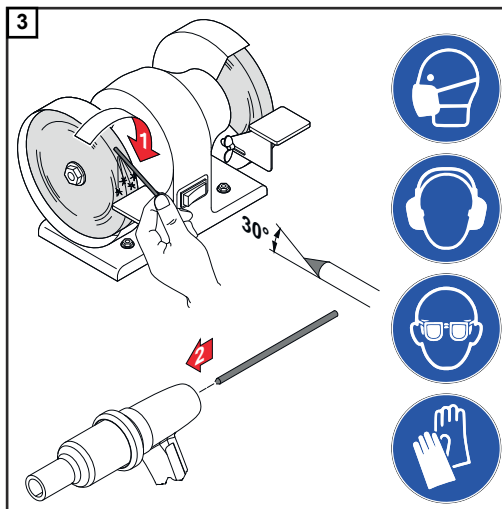

Priskrutkovanie krytky horáka

# Montáž tela zváracieho horáka, pripojenie zváracieho horáka

## Montáž tela zváracieho horáka



### UPOZORNENIE!

#### Hrozba poškodeného O-krúžka na tele zváracieho horáka.


Poškodený O-krúžok na tele zváracieho horáka môže viesť k znečisteniu ochranného plynu a následne k chybnému zvarovému spoju.

- Pred každým uvedením do prevádzky sa uistite, že O-krúžok na tele zváracieho horáka nie je poškodený.

- 1 \* O-krúžok na tele zváracieho horáka je potrebné namazať.

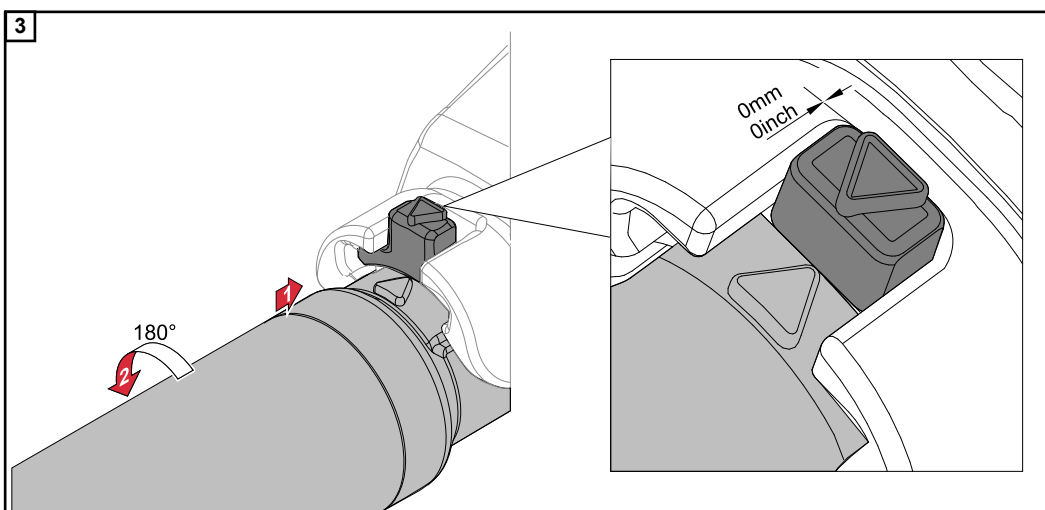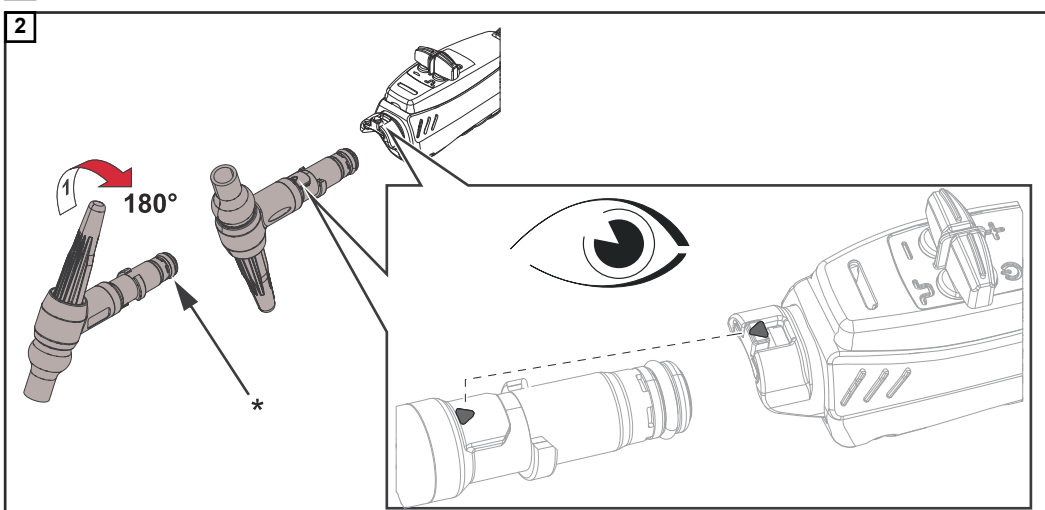

Zaistenie spolu s telom zváracieho horáka zatlačte úplne dozadu a súčasne otočte telo zváracieho horáka o 180°.

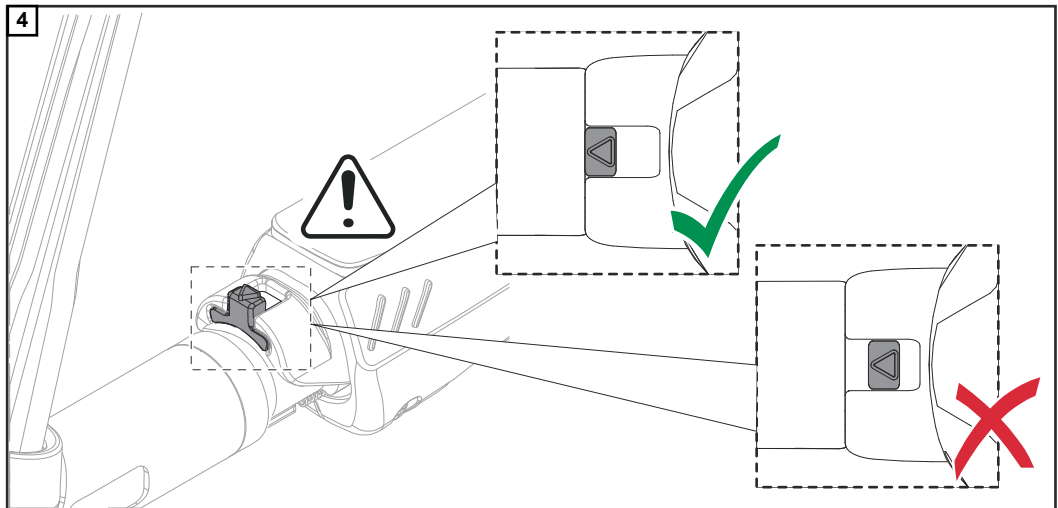

**⚠ POZOR!**

**Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym zmontovaným telom zváracieho horáka.**  
Následkom môžu byť materiálne škody.

- Uistite sa, že po montáži tela zváracieho horáka sa zaistenie nachádza v najprednejšej polohe. Iba vtedy je telo zváracieho horáka správne namontované a zaistené.


## Pripojenie zvära- cieho horáka

### UPOZORNENIE!

**Riziko v dôsledku poškodeného O-krúžku na prípojke zväracieho horáka.**


Poškodený O-krúžok na prípojke zväracieho horáka môže viesť k znečisteniu ochranného plynu a následne k chybnému zvarovému spoju.

- Pred každým uvedením do prevádzky sa uistite, že O-krúžok na prípojke zväracieho horáka nie je poškodený.

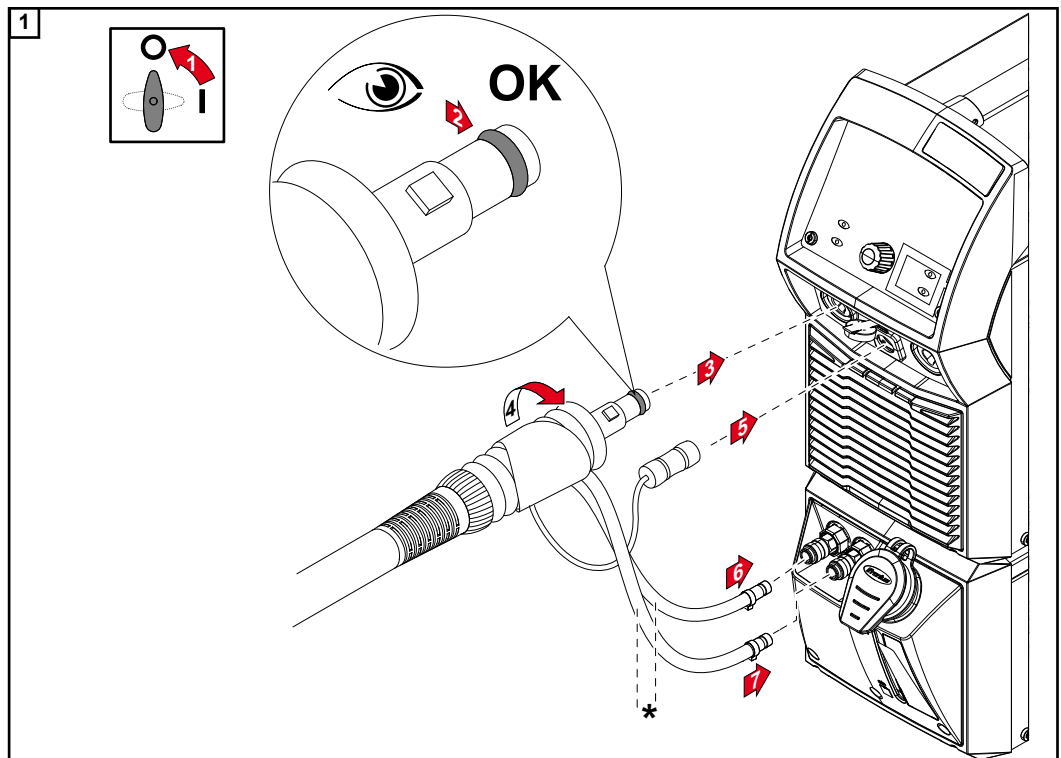

\* iba pri zväracom systéme chladenom vodou

## Otočenie tela zväracieho horáka



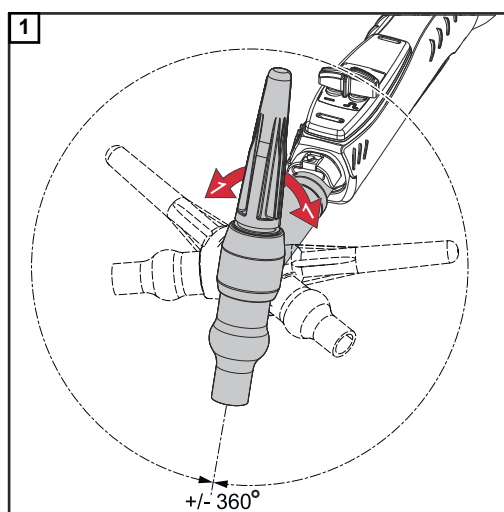




# Výmena tela zváracieho horáka chladeného plynom

## Výmena tela zváracieho horáka

### Demontáž tela zváracieho horáka:

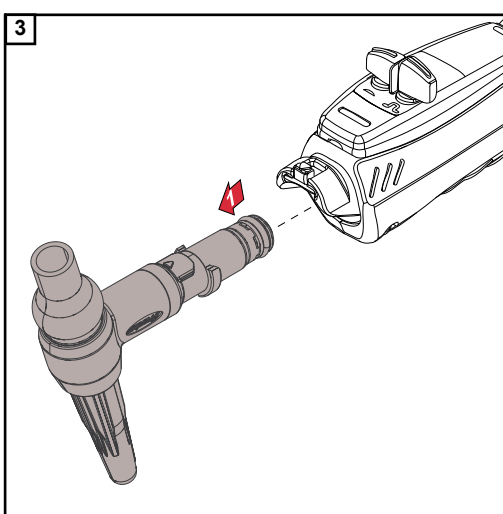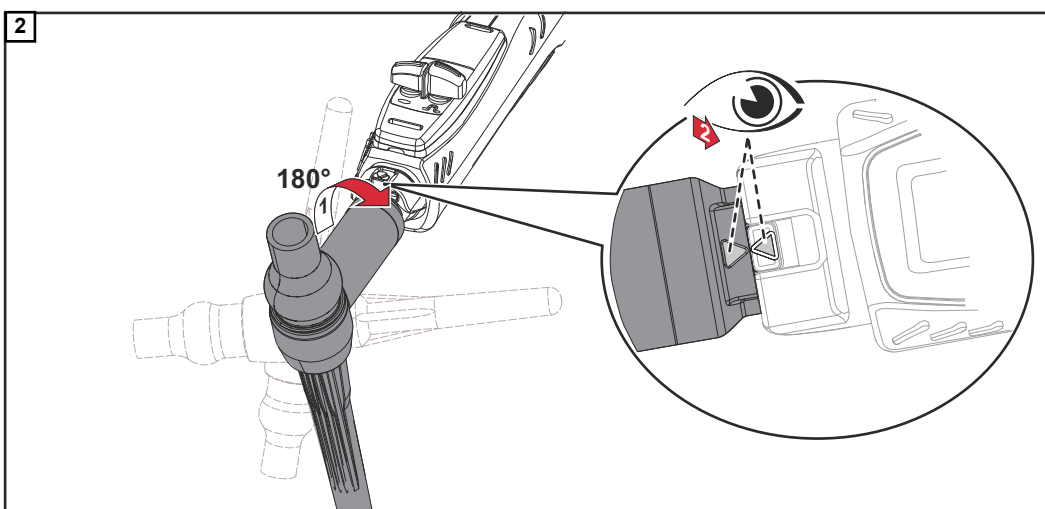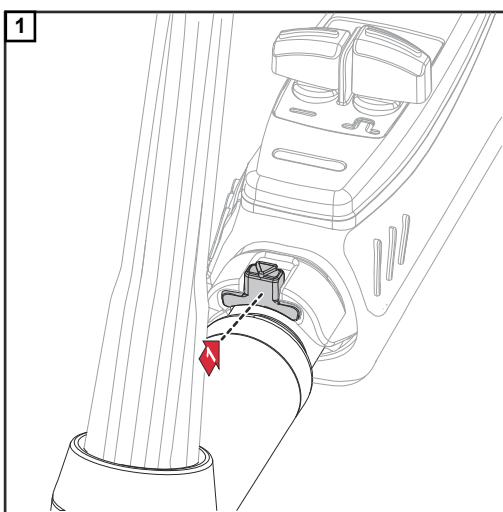

- 4 Odstráňte nečistoty z miesta naspojkovania hadicového vedenia
- 5 Odstráňte nečistoty z miesta naspojkovania tela zváracieho horáka
- 6 Nasadte na miesto naspojkovania tela zváracieho horáka ochrannú krytku

## Montáž tela zváracieho horáka:

### POZOR!

#### Nebezpečenstvo v dôsledku použitia nekompatibilných systémových komponentov.

Následkom môžu byť materiálne škody.

- ▶ Spájajte telá zváracích horákov len s hadicovými vedeniami s rovnakým typom chladenia.
- ▶ Telá zváracích horákov chladené plynom montujte len na hadicové vedenia chladené plynom.



### UPOZORNENIE!

#### Hrozba poškodeného O-krúžka na tele zváracieho horáka.


Poškodený O-krúžok na tele zváracieho horáka môže viesť k znečisteniu ochranného plynu a následne k chybnému zvarovému spoju.

- ▶ Pred každým uvedením do prevádzky sa uistite, že O-krúžok na tele zváracieho horáka nie je poškodený.

**1** \* O-krúžok na tele zváracieho horáka je potrebné namazať.

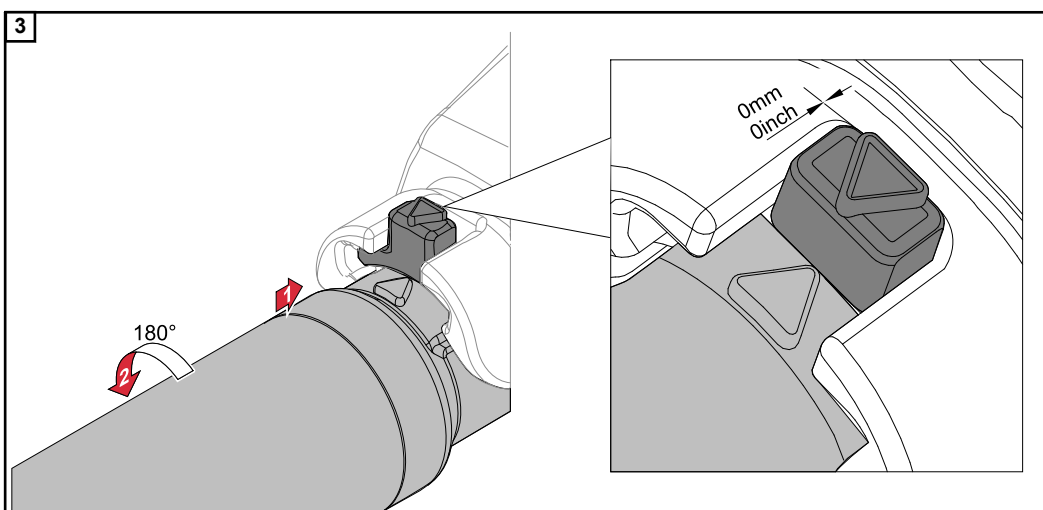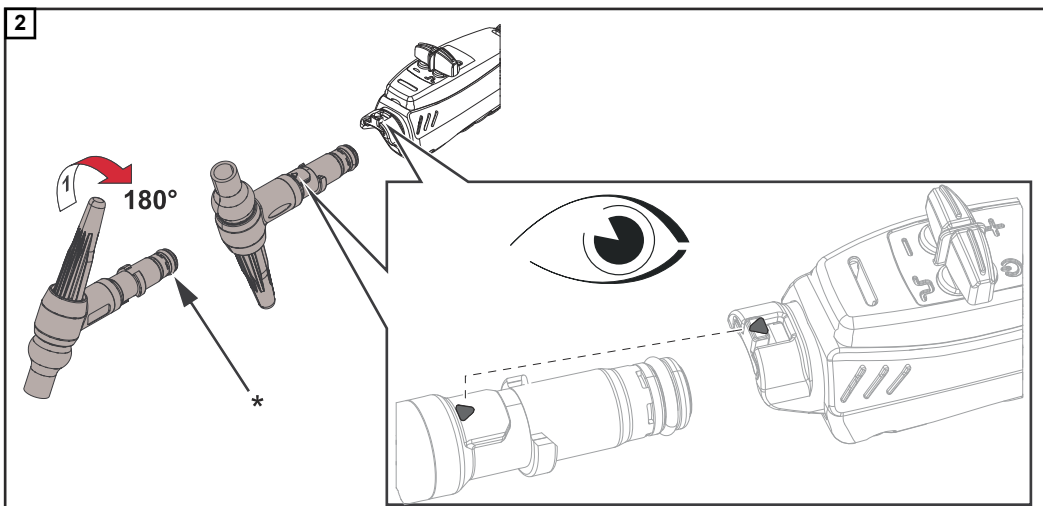

Zaistenie spolu s telom zváracieho horáka zatlačte úplne dozadu a súčasne otočte telo zváracieho horáka o 180°.

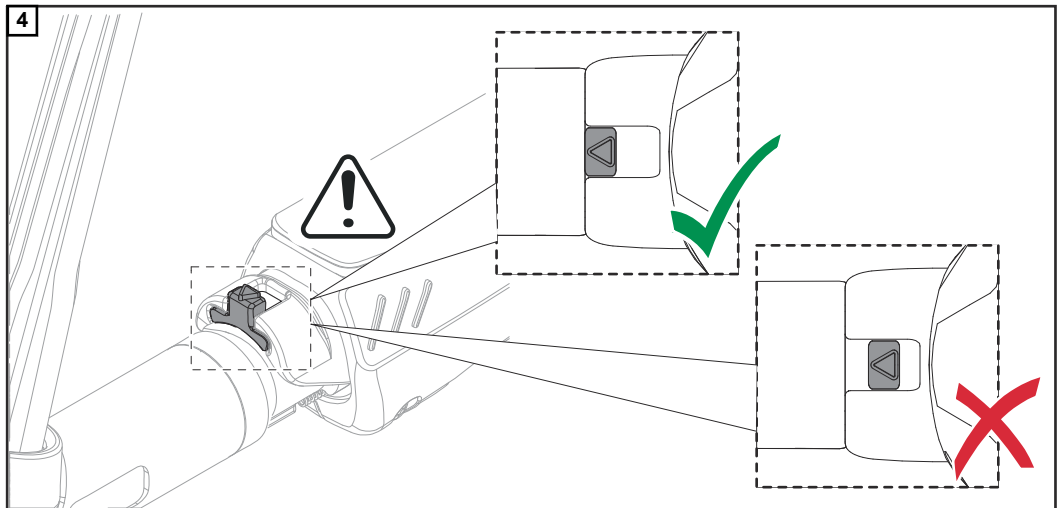

**⚠ POZOR!**

**Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym zmontovaným telom zvaracieho horáka.**  
Následkom môžu byť materiálne škody.

- Uistite sa, že po montáži tela zvaracieho horáka sa zaistenie nachádza v najprednejšej polohe. Iba vtedy je telo zvaracieho horáka správne namontované a zaistené.

**5** Vykonať skúšobné zvaranie a skontrolovať kvalitu zvarového spoja

# Výmena tela zváracieho horáka chladeného vodou

Zvárací horák automaticky vyprázdňuje a vymeňte telo

**⚠ POZOR!**



**Nebezpečenstvo v dôsledku zapojeného prúdového zdroja pri automatickom vyprázdňovaní zváracieho horáka.**


Následkom môže byť neúmyselné zapálenie elektrického oblúka.

- ▶ Riadte sa pokynmi na automatické vyprázdnenie zváracieho horáka uvedenými v návode na obsluhu chladiaceho zariadenia, v návode na obsluhu prúdového zdroja a na ovládacom paneli prúdového zdroja.
- ▶ Počas prác opísaných v nasledujúcich bodoch držte telo zváracieho horáka minimálne 1 m (39,37 in.) od všetkých vodivých objektov.

**Automaticky vyprázdňte zvárací horák (napríklad s CU 600t /MC) a demontujte telo:**

- 1** Hadicové vedenie zváracieho horáka vyprázdňte pomocou zodpovedajúcej funkcie chladiaceho zariadenia

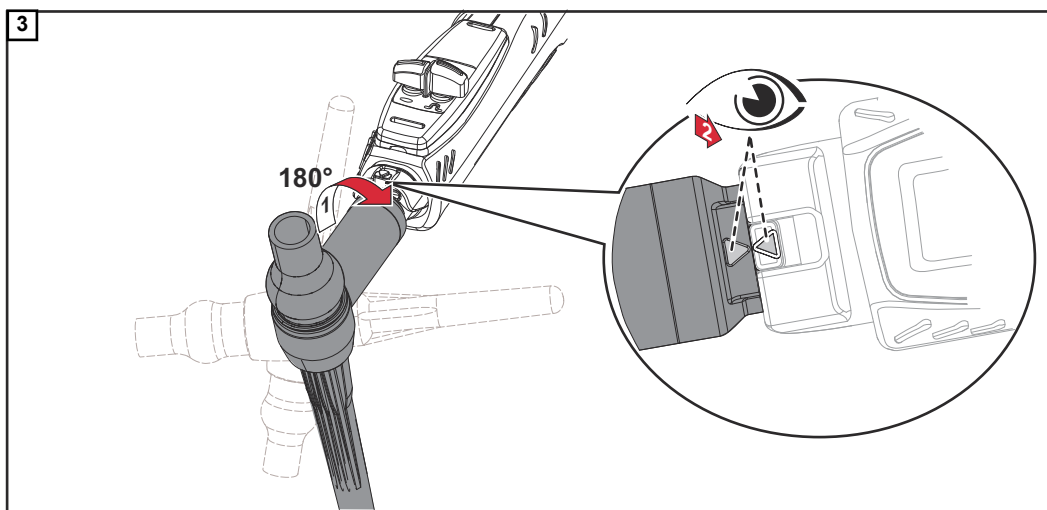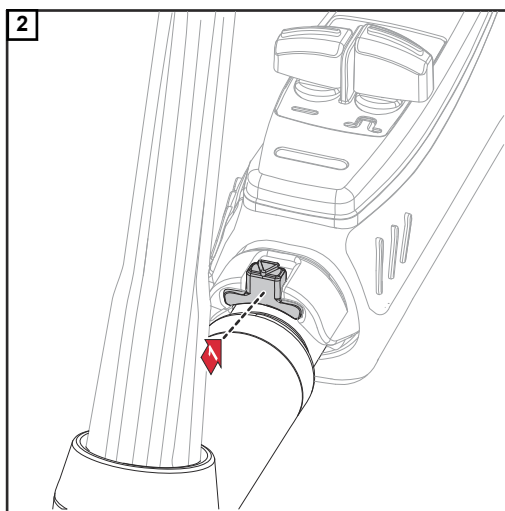

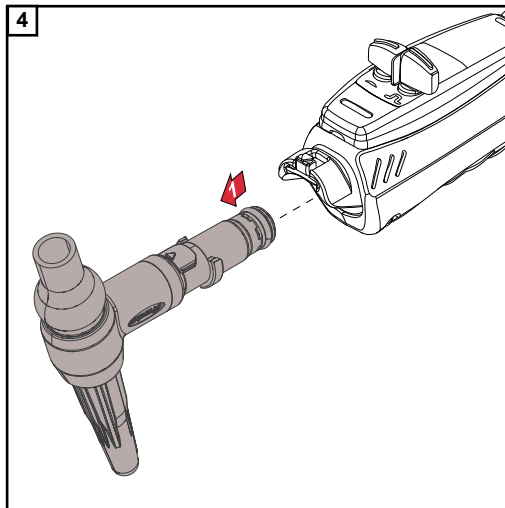

- 5 Odstráňte znečistenie a zvyšky chladiaceho média z miesta naspojkovania hadicového vedenia
- 6 Odstráňte znečistenie a zvyšky chladiaceho média z miesta naspojkovania tela zváracieho horáka
- 7 Nasadte na miesto naspojkovania tela zváracieho horáka ochrannú krytku

#### Montáž tela zváracieho horáka:

**⚠ POZOR!**

#### Nebezpečenstvo v dôsledku použitia nekompatibilných systémových komponentov.

Následkom môžu byť materiálne škody.

- ▶ Spájajte telá zváracích horákov len s hadicovými vedeniami s rovnakým typom chladienia.
- ▶ Telá zváracích horákov chladených vodou montujte len na hadicové vedenia chladené vodou.


#### UPOZORNENIE!


#### Hrozba poškodeného O-krúžka na tele zváracieho horáka.

Poškodený O-krúžok na tele zváracieho horáka môže viesť k znečisteniu ochranného plynu a následne k chybnému zvarovému spoju.


- ▶ Pred každým uvedením do prevádzky sa uistite, že O-krúžok na tele zváracieho horáka nie je poškodený.

- 1 \* O-krúžok na tele zváracieho horáka je potrebné namazať.

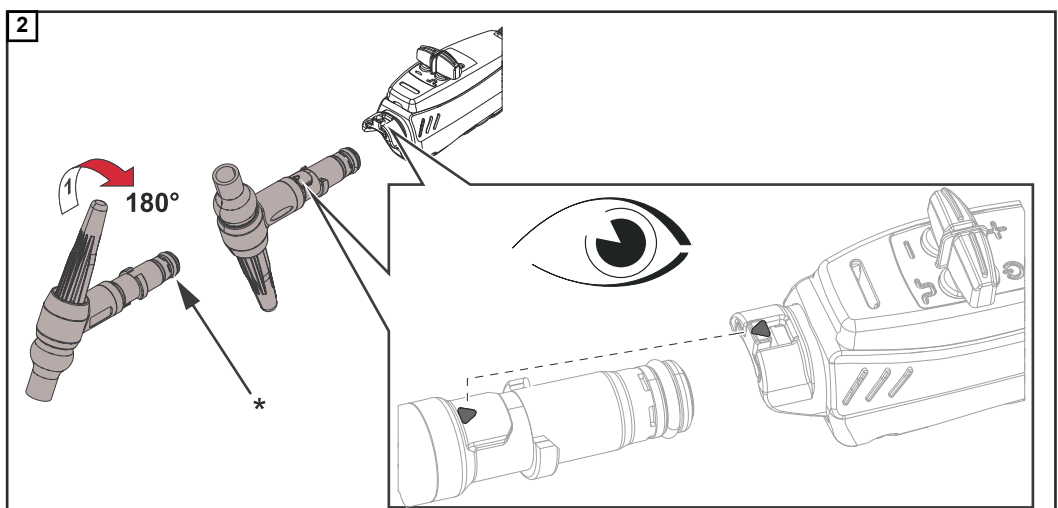

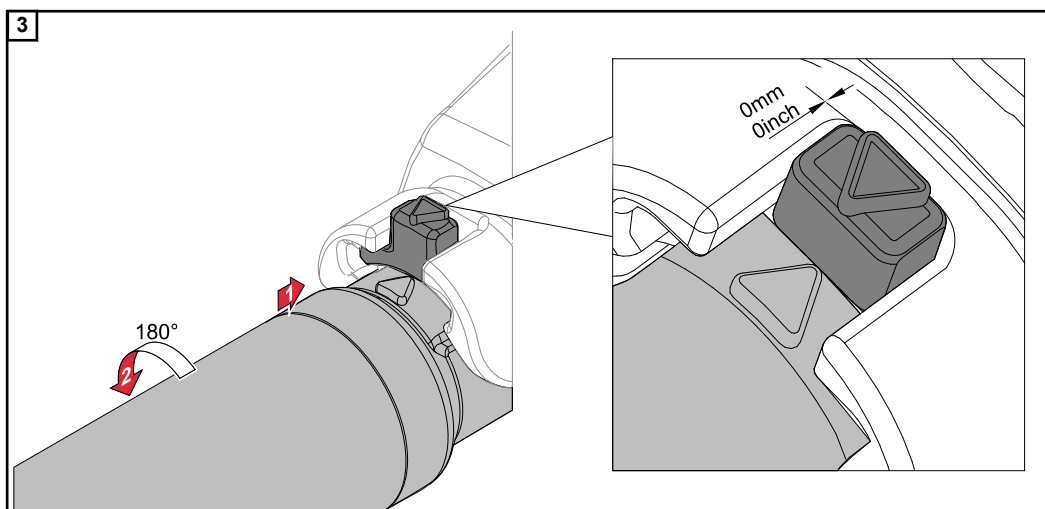

3  
Zaistenie spolu s telom zváracieho horáka zatlačte úplne dozadu a súčasne otočte telo zváracieho horáka o 180°.

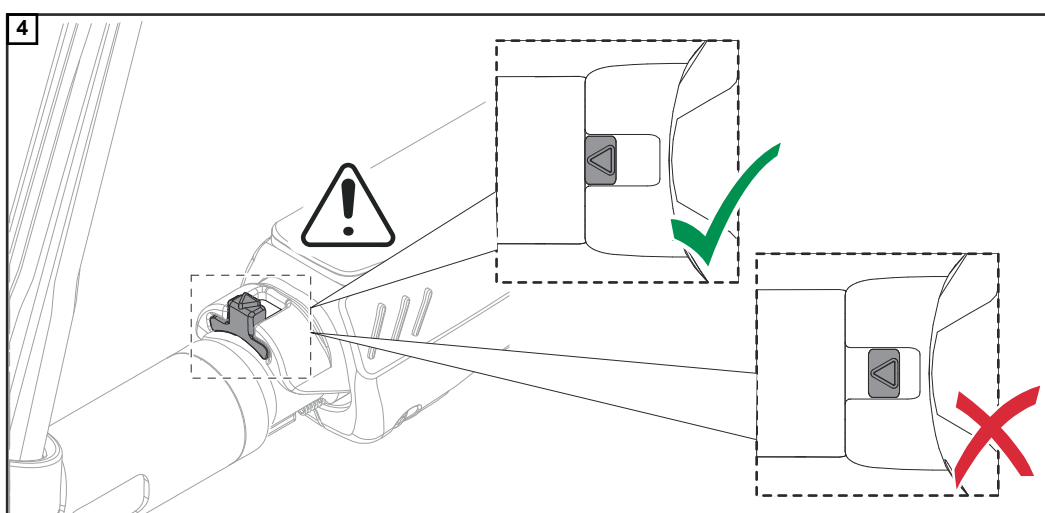

**⚠ POZOR!**

**Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym zmontovaným telom zváracieho horáka.**  
Následkom môžu byť materiálne škody.

- Uistite sa, že po montáži tela zváracieho horáka sa zaistenie nachádza v najprednejšej polohe. Iba vtedy je telo zváracieho horáka správne namontované a zaistené.

5 Na prúdovom zdroji stlačte tlačidlo kontroly plynu

30 s bude unikať ochranný plyn.

6 Kontrola prietoku chladiaceho média:  
v nádrži na chladiace médium chladiaceho zariadenia musí byť vidno bezchybný spätný prítok chladiaceho média.




7 Vykonajte skúšobné zváranie a skontrolujte kvalitu zvarového spoja

**Zvárací horák  
ručne vyprázdni-  
te a vymeňte telo**

**Zvárací horák ručne vyprázdniť a demontovať telo:**

- 1 Vypnite prúdový zdroj a odpojte ho od elektrickej siete
- 2 Vyčkajte, kým uplynie fáza dobehu chladiaceho zariadenia
- 3 Odpojte hadicu na obeh chladiaceho média od chladiaceho zariadenia

- 4** Hadicu na obeh chladiaceho média vyfúknite stlačeným vzduchom s tlakom max. 4 bary (58,02 psi)  
- väčšina chladiaceho média tak vtečie späť do nádrže na chladiace médium

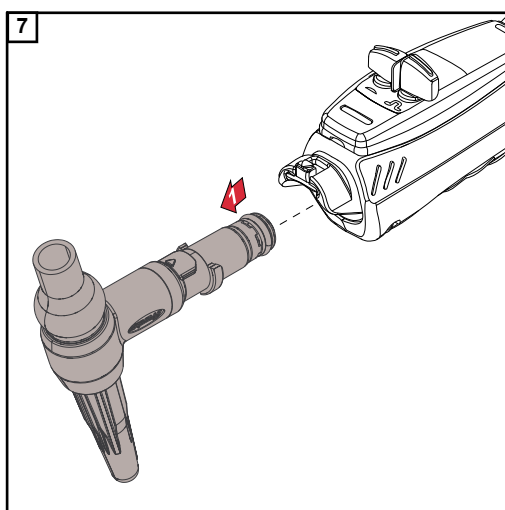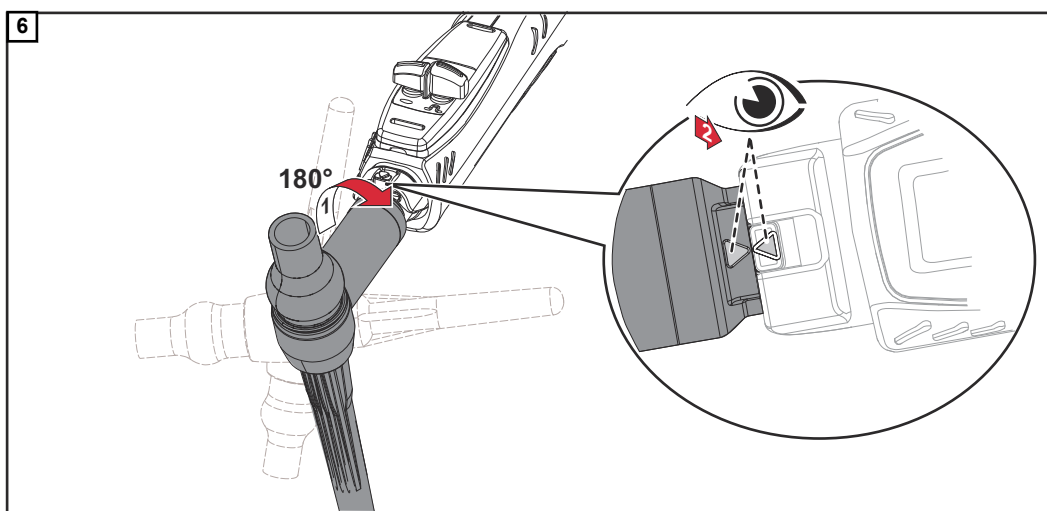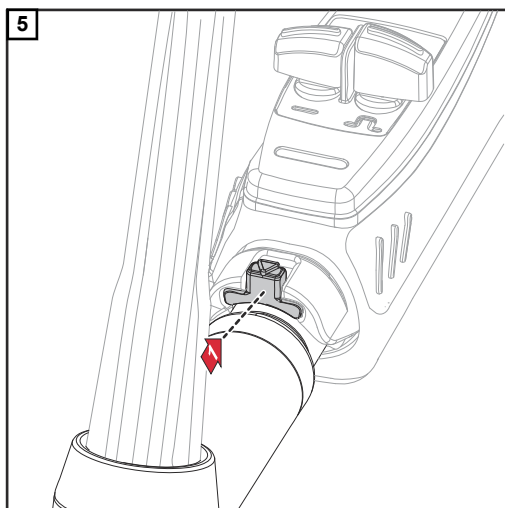

- 8** Odstráňte znečistenie a zvyšky chladiaceho média z miesta naspojkovania hadicového vedenia
- 9** Odstráňte znečistenie a zvyšky chladiaceho média z miesta naspojkovania tela zváracieho horáka
- 10** Nasadte na miesto naspojkovania tela zváracieho horáka ochrannú krytku

## Montáž tela zváracieho horáka:

### POZOR!

#### Nebezpečenstvo v dôsledku použitia nekompatibilných systémových komponentov.

Následkom môžu byť materiálne škody.

- ▶ Spájajte telá zváracích horákov len s hadicovými vedeniami s rovnakým typom chladenia.
- ▶ Telá zváracích horákov chladených vodou montujte len na hadicové vedenia chladené vodou.



### UPOZORNENIE!

#### Hrozba poškodeného O-krúžka na tele zváracieho horáka.

Poškodený O-krúžok na tele zváracieho horáka môže viesť k znečisteniu ochranného plynu a následne k chybnému zvarovému spoju.


- ▶ Pred každým uvedením do prevádzky sa uistite, že O-krúžok na tele zváracieho horáka nie je poškodený.

**1** \* O-krúžok na tele zváracieho horáka je potrebné namazať.

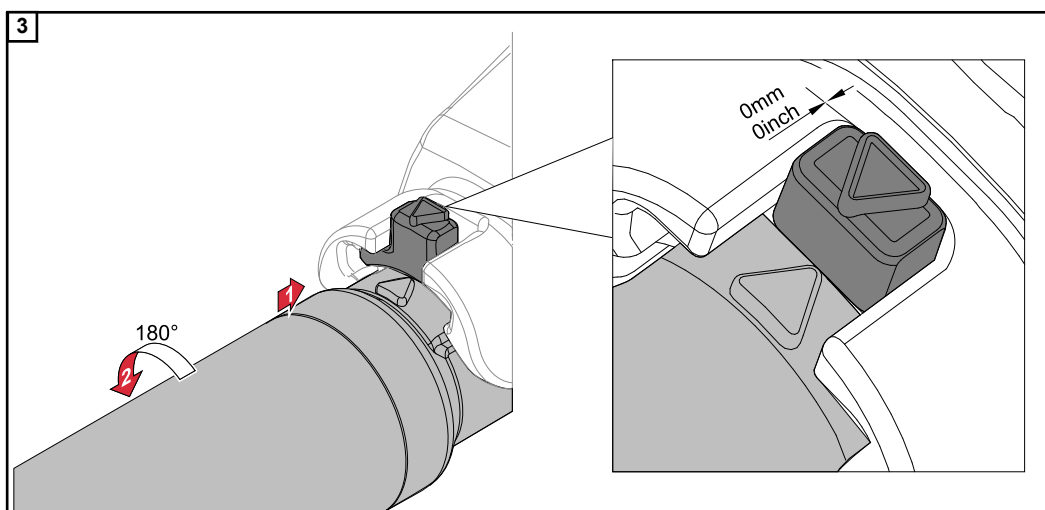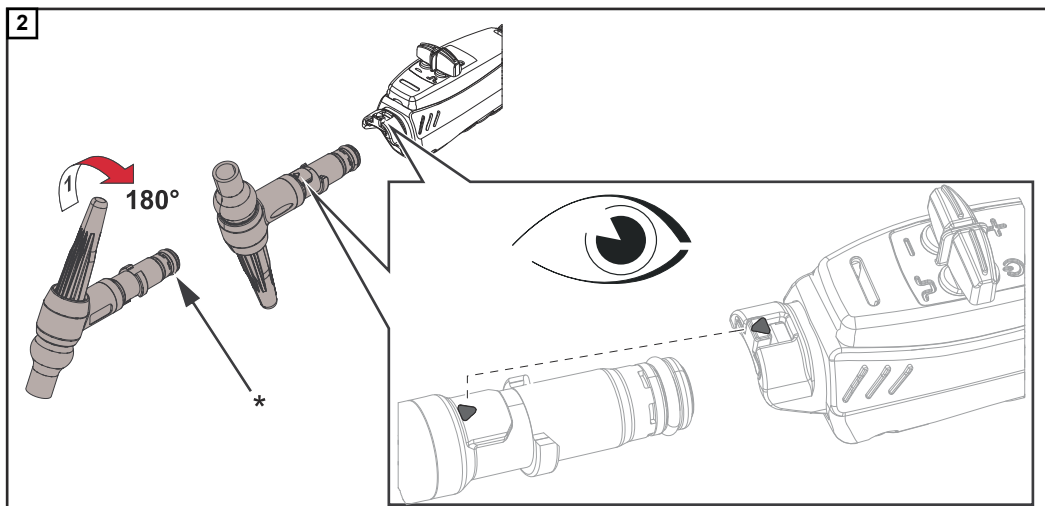

Zaistenie spolu s telom zváracieho horáka zatlačte úplne dozadu a súčasne otočte telo zváracieho horáka o 180°.



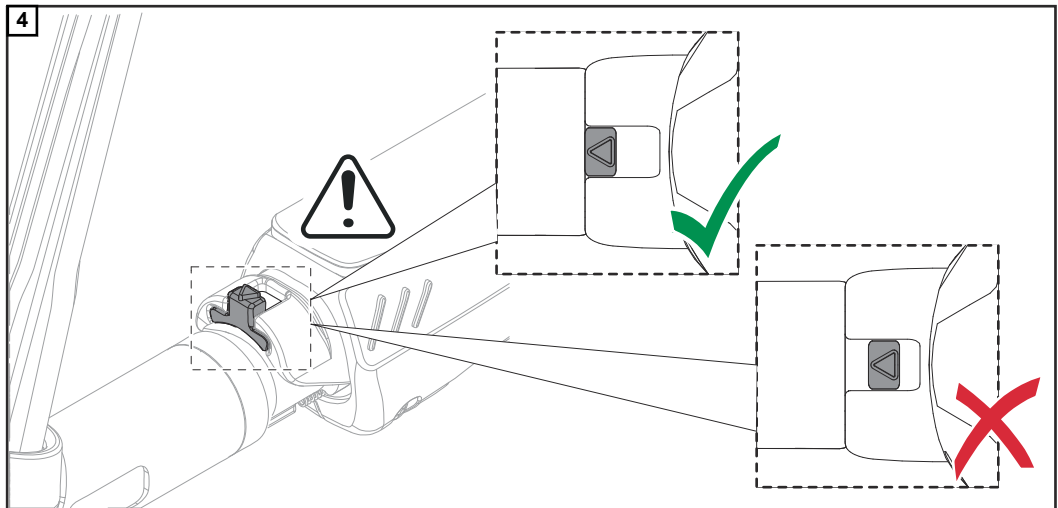

**⚠ POZOR!**







**Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym zmontovaným telom zváracieho horáka.**  
Následkom môžu byť materiálne škody.

- Uistite sa, že po montáži tela zváracieho horáka sa zaistenie nachádza v najprednejšej polohe. Iba vtedy je telo zváracieho horáka správne namontované a zaistené.

- 5** Prúdový zdroj pripojte k sieti a zapnite ho.
- 6** Na prúdovom zdroji stlačte tlačidlo kontroly plynu  
30 s bude unikať ochranný plyn.
- 7** Kontrola prietoku chladiaceho média:  
v nádrži na chladiace médium chladiaceho zariadenia musí byť vidno bezchybný spätný prítok chladiaceho média.
- 8** Vykonajte skúšobné zváranie a skontrolujte kvalitu zvarového spoja

# Ošetrovanie, údržba a likvidácia

## Zákazy

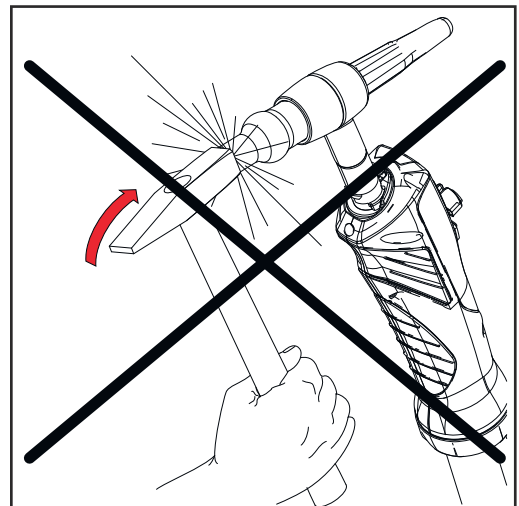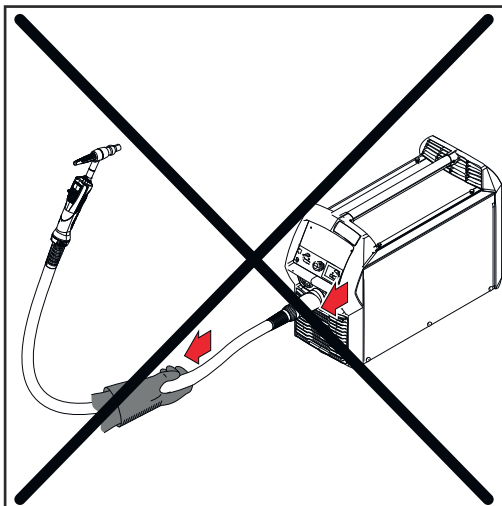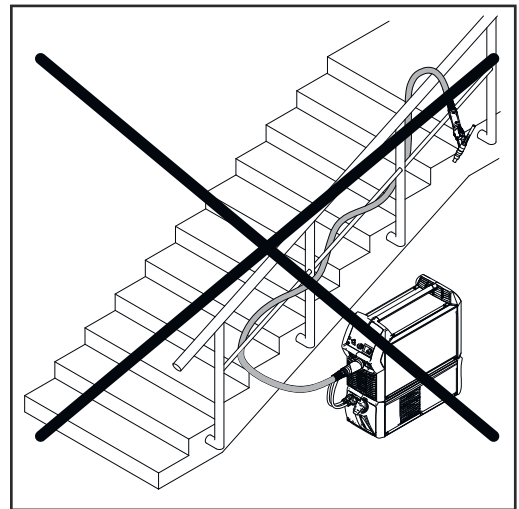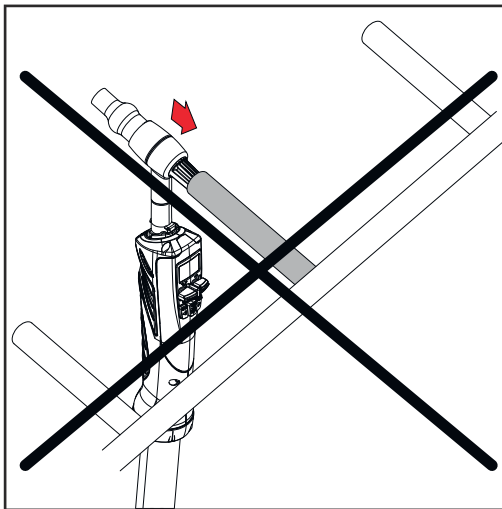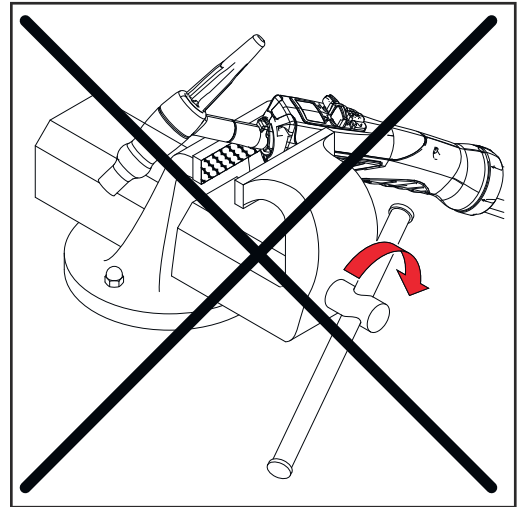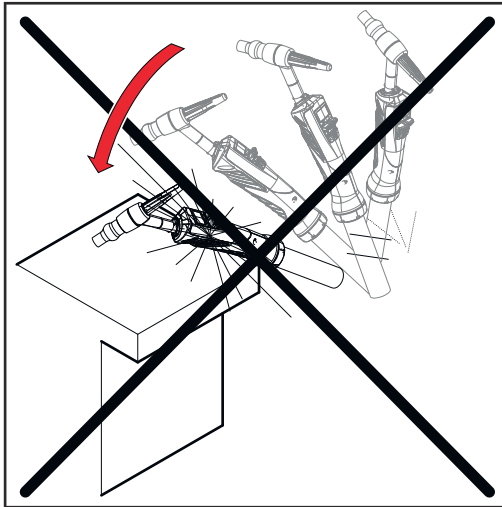

---

**Údržba  
pri každom uve-  
dení do prevádz-  
ky**

- Skontrolujte spotrebné diely a poškodené spotrebné diely vymeňte
- Plynovú hubicu zbavte rozstrekov pri zváraní.

Okrem toho pri každom uvedení do prevádzky, pri vodou chladených zvaracích horákoch:

- zaistite, aby boli všetky prípojky chladiaceho média tesné,
  - zaistite, aby bol zaistený spätný tok chladiaceho média v súlade s predpismi.
- 

**Likvidácia**

Likvidáciu vykonať iba podľa platných národných a regionálnych ustanovení.

# Diagnostika chýb, odstránenie chýb

---

## Diagnostika chýb, odstránenie chýb

---

### Zvárací horák sa nedá pripojiť

Príčina: Bajonetové upevnenie je ohnuté

Odstránenie: Vymeňte bajonetové upevnenie

---

### Žiaden zvärací prúd

Sieťový spínač prúdového zdroja je zapnutý, zobrazenia na prúdovom zdroji svietia, ochranný plyn je prítomný

Príčina: Chybná prípojka uzemnenia

Odstránenie: Prípojku uzemnenia vytvorte v súlade s predpismi

Príčina: Prerušený prúdový kábel vo zväracom horáku

Odstránenie: Zvärací horák vymeňte

Príčina: Volfrámová elektróda je voľná

Odstránenie: Volfrámovú elektródu pevne zatahnite pomocou krytky horáka

Príčina: Uvoľnené spotrebné diely

Odstránenie: Spotrebné diely pevne zatahnite

---

### po stlačení tlačidla horáka zariadenie nefunguje

Sieťový spínač je zapnutý, zobrazenia na prúdovom zdroji svietia, ochranný plyn je prítomný

Príčina: Riadiaca zástrčka nie je zasunutá

Odstránenie: Zasuňte riadiacu zástrčku

Príčina: Chybný zvärací horák alebo ovládacie vedenie zväracieho horáka

Odstránenie: Vymeňte zvärací horák

Príčina: Chybné zástrčkové spojenia „tlačidlo horáka / ovládacie vedenie / prúdový zdroj“

Odstránenie: Skontrolujte zástrčkové spojenie/odovzdajte prúdový zdroj alebo zvärací horák do servisu

Príčina: Chybná doska plošných spojov v zväracom horáku

Odstránenie: Vymeňte dosku

---

### VF-preskok na prípojke zväracieho horáka

Príčina: Netesná prípojka zväracieho horáka

Odstránenie: Vymeňte O-krúžok na bajonetovom upevnení

---

### **VF-preskok na rukováti**

Príčina: Hadicové vedenie nie je tesné

Odstránenie: Vymeňte hadicové vedenie

Príčina: Netesnosť prípojky hadice s ochranným plynom k telesu horáka

Odstránenie: Hadicu prisadte a utesnite

---

### **Žiaden ochranný plyn**

Všetky ostatné funkcie sú prítomné

Príčina: Prázdna plynová fľaša

Odstránenie: Vymeňte plynovú fľašu

Príčina: Chybný redukčný ventil plynu

Odstránenie: Vymeňte redukčný ventil plynu

Príčina: Plynová hadica nie je namontovaná, je zalomená alebo poškodená

Odstránenie: Namontujte plynovú hadicu, uložte ju priamo. Chybnú plynovú hadicu vymeňte.

Príčina: Chybný zvárací horák

Odstránenie: Zvárací horák vymeňte

Príčina: Chybný elektromagnetický ventil plynu

Odstránenie: Upovedomte servisnú službu (nechajte vymeniť elektromagnetický ventil plynu)

---

### **Zlé zváracie vlastnosti**

Príčina: Chybné zváracie parametre

Odstránenie: Skontrolujte nastavenia

Príčina: Chybná prípojka uzemnenia

Odstránenie: Skontrolujte polaritu prípojky uzemnenia a svorky

---

### **Zvárací horák je príliš zohriaty**

Príčina: Príliš slabo nadimenzovaný zvárací horák

Odstránenie: Rešpektujte dobu zapnutia a medzné zaťaženia

Príčina: Iba vodou chladené zariadenia: prietok vody je príliš malý

Odstránenie: Prekontrolujte stav vody, množstvo prietoku vody, znečistenie vody, zablokované čerpadlo chladiaceho média atď.: pootočte hriadeľ čerpadla chladiaceho média pomocou skrutkovača na priechodzom otvore

Príčina: Iba vodou chladené zariadenia: parameter „Riadenie chladiaceho zariadenia“ sa nachádza na „OFF“.

Odstránenie: V ponuke Setup nastavte parameter „Riadenie chladiaceho zariadenia“ na „Aut“ alebo „ON“.

---

**Pórovitosť zvarového šva**

Príčina:	Tvorba rozstrekov v plynovej dýze, následkom toho nedostatočná plynová ochrana zvarového šva
Odstránenie:	Odstráňte rozstreky pri zváraní
Príčina:	Diery v plynovej hadici alebo nepresné napojenie plynovej hadice
Odstránenie:	Vymeňte plynovú hadicu
Príčina:	O-krúžok na centrálnej prípojke je prerezaný alebo chybný
Odstránenie:	Vymeňte O-krúžok
Príčina:	Vlhkosť/kondenzát v potrubí plynu
Odstránenie:	Vysušte potrubie plynu
Príčina:	Príliš vysoký alebo príliš nízky predfuk plynu
Odstránenie:	Skorigujte predfuk plynu
Príčina:	Nedostatočné množstvo plynu na začiatku zvárania alebo na konci zvárania
Odstránenie:	Zvýšte dobu predfuku plynu a doprúdenie plynu
Príčina:	Nanesené príliš veľké množstvo separačného prostriedku
Odstránenie:	Prebytočný separačný prostriedok odstráňte/naneste menej separačného prostriedku

---

**Zlé zapalovacie charakteristiky**

Príčina:	Nevhodná volfrámová elektróda (napríklad elektróda WP pri zváraní DC)
Odstránenie:	Použite vhodnú volfrámovú elektródu
Príčina:	Uvoľnené spotrebné diely
Odstránenie:	Pevne priskrutkujte spotrebné diely

---

**Vznik trhlín na plynovej dýze**

Príčina:	Volfrámová elektróda netrčí dosť ďaleko z plynovej dýzy
Odstránenie:	Vysuňte volfrámovú elektródu z plynovej dýzy ďalej

---

# Technické údaje

## Všeobecné informácie

Výrobok zodpovedá požiadavkám normy IEC 60974-7.

### UPOZORNENIE!

**Uvedené údaje o výkone platia iba pri použití sériových spotrebných dielov.**  
Pri použití plynových šošoviek a kratších plynových hubíc sa špecifikácie zvaracieho prúdu znižujú.

### UPOZORNENIE!

**Špecifikácie zvaracieho prúdu platia iba pre telá zvaracích horákov chladené plynom od dĺžky 65 mm (2,56 in.).**  
Pri použití kratších tiel zvaracích horákov sa špecifikácie zvaracieho prúdu znižujú o 30 %.

### UPOZORNENIE!

**Pri zváraní na hranici výkonu zvaracieho horáka je potrebné využívať primerane väčšie volfrámové elektródy a priemery otvorov plynových hubíc, aby sa predĺžila životnosť spotrebných dielov.**  
Zohľadnite pri tom intenzitu prúdu, AC-Balance a zvyškový AC prúd ako faktory ovplyvňujúce výkon.

## Plynom chladené telo zvaracieho horáka – TTB 80, TTB 160, TTB 220

	TTB 80 G	TTB 160 G F
Zvarací prúd DC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 35 % <sup>1)</sup> /80 A	Z 35 % <sup>1)</sup> /160 A
	Z 60 % <sup>1)</sup> /60 A	Z 60 % <sup>1)</sup> /120 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /50 A	Z 100 % <sup>1)</sup> /90 A
Zvarací prúd AC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 35 % <sup>1)</sup> /30 A	Z 35 % <sup>1)</sup> /120 A
		Z 60 % <sup>1)</sup> /90 A
		Z 100 % <sup>1)</sup> /70 A
ochranný plyn (norma EN 439)	argón	argón
priemer elektródy	1,0 – 3,2 mm (0,039 – 0,126 in.)	1,0 – 3,2 mm (0,039 – 0,126 in.)

	TTB 220 G
Zvarací prúd DC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 35 % <sup>1)</sup> /220 A
	Z 60 % <sup>1)</sup> /170 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /130 A
Zvarací prúd AC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 35 % <sup>1)</sup> /180 A
	Z 60 % <sup>1)</sup> /130 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /100 A

	<b>TTB 220 G</b>
ochranný plyn (norma EN 439)	argón
priemer elektródy	1,0 – 4,0 mm 0,039 – 0,158 in.

	<b>TTB 220 A G F</b>	<b>TTB 220 P G F</b>
Zvárací prúd DC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 35 % <sup>1)</sup> /220 A	Z 30 % <sup>1)</sup> /220 A
	Z 60 % <sup>1)</sup> /170 A	Z 60 % <sup>1)</sup> /160 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /130 A	Z 100 % <sup>1)</sup> /130 A
Zvárací prúd AC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 35 % <sup>1)</sup> /180 A	Z 30 % <sup>1)</sup> /170 A
	Z 60 % <sup>1)</sup> /120 A	Z 60 % <sup>1)</sup> /120 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /100 A	Z 100 % <sup>1)</sup> /100 A
ochranný plyn (norma EN 439)	argón	argón
priemer elektródy	1,0 – 4,0 mm 0,039 – 0,158 in.	1,0 – 4,0 mm 0,039 – 0,158 in.

1) Z = zaťažovateľ


**Vodou chladené  
telo zváracieho  
horáka –  
TTB 180, TTB 300**

	<b>TTB 180 W</b>	<b>TTB 300 W</b>
Zvárací prúd DC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 60 % <sup>1)</sup> /180 A	Z 60 % <sup>1)</sup> /300 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /140 A	Z 100 % <sup>1)</sup> /230 A
Zvárací prúd AC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 60 % <sup>1)</sup> /140 A	Z 60 % <sup>1)</sup> /250 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /110 A	Z 100 % <sup>1)</sup> /190 A
ochranný plyn (norma EN 439)	argón	argón
priemer elektródy	1,0 – 3,2 mm (0,039 – 0,126 in.)	1,0 – 3,2 mm (0,039 – 0,126 in.)
Minimálny prípustný prietok chladiaceho média Q <sub>min</sub>	1 l/min (0,26 gal/min)	1 l/min (0,26 gal/min)

1) Z = zaťažovateľ



**Plynom chladené  
hadicové vedenie**  
–  
**THP 120 G SH,  
THP 180 G SH**

	<b>THP 120 G SH</b>	<b>THP 180 G SH</b>
Zvárací prúd DC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 35 % <sup>1)</sup> /120 A	Z 35 % <sup>1)</sup> /180 A
	Z 60 % <sup>1)</sup> /100 A	Z 60 % <sup>1)</sup> /130 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /80 A	Z 100 % <sup>1)</sup> /100 A
Zvárací prúd AC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 35 % <sup>1)</sup> /90 A	Z 35 % <sup>1)</sup> /120 A
	Z 60 % <sup>1)</sup> /70 A	Z 60 % <sup>1)</sup> /90 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /50 A	Z 100 % <sup>1)</sup> /70 A
ochranný plyn (norma EN 439)	argón	argón
	4,0 m/8,0 m (13 ft. + 1,48 in. / 26 ft. + 2,96 in.)	4,0 m/8,0 m (13 ft. + 1,48 in. / 26 ft. + 2,96 in.)
Maximálne povolené napätie chodu naprázdno ( $U_0$ )	113 V	113 V
Maximálne povolené zapaľovacie napätie ( $U_P$ )	10 kV	10 kV
Tlačidlo horáka $U_{max}$	35 V	35 V
Tlačidlo horáka $I_{max}$	100 mA	100 mA


1) Z = zaťažovateľ


**Plynom chladené  
hadicové vedenie**  
–  
**THP 150 G SH**

**UPOZORNENIE!**

**Hadicové vedenie THP 150 G SH nie je určené a vhodné pre zariadenia zapaľovania elektrického oblúka, ako je napríklad vysokofrekvenčné zapaľovanie!**


Hadicové vedenie je určené iba na prevádzku s prúdovými zdrojmi TransPocket 150/180 a AccuPocket 150.

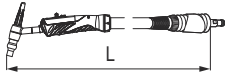	<b>THP 150 G SH</b>
Zvárací prúd DC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 25 % <sup>1)</sup> /150 A
	Z 35 % <sup>1)</sup> /120 A
	Z 60 % <sup>1)</sup> /100 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /80 A
Zvárací prúd AC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 25 % <sup>1)</sup> /110 A
	Z 35 % <sup>1)</sup> /90 A
	Z 60 % <sup>1)</sup> /70 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /50 A
ochranný plyn (norma EN 439)	argón
	4,0 m/8,0 m (13 ft. + 1,48 in. /26 ft. + 2,96 in.)

	THP 150 G SH
Maximálne povolené napätie chodu naprázdno $U_0$	113 V
Maximálne povolené zapalovacie napätie $U_p$	 <b>Nie je určené a vhodné pre zariadenia zapalovania elektrického oblúka!</b>

1) Z = zaťažovateľ

**Vodou chladené  
hadicové vedenie – THP 300 SH**

	<b>THP 300 SH</b>
Zvárací prúd DC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 60 % <sup>1)</sup> /300 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /230 A
Zvárací prúd AC pri 10 min/40 °C (104 °F)	Z 60 % <sup>1)</sup> /250 A
	Z 100 % <sup>1)</sup> /190 A
ochranný plyn (norma EN 439)	argón
	4,0 m/8,0 m (13 ft.+ 1,48 in. /26 ft + 2,96 in.)
Najnižší chladiaci výkon podľa normy IEC 60974-2 v závislosti od dĺžky hadicového vedenia	650 W/650 W
Minimálny prípustný prietok chladiaceho média $Q_{\min}$	1 l/min (0,26 gal./min [US])
Minimálny prípustný tlak chladiaceho média $p_{\min}$	3 bary (43 psi)
Maximálny prípustný tlak chladiaceho média $p_{\max}$	5,5 baru (79 psi)
Maximálne povolené napätie chodu naprázdno $U_0$	113 V
Maximálne povolené zapalovacie napätie $U_p$	10 kV

1) Z = zaťažovateľ



**Fronius International GmbH**

Froniusstraße 1  
4643 Pettenbach  
Austria  
contact@fronius.com  
www.fronius.com

Under [www.fronius.com/contact](http://www.fronius.com/contact) you will find the addresses of all Fronius Sales & Service Partners and locations.